

คู่มือการใช้งาน

MachBob2 (MB2)



Doc v1.0 (05/12/58)

บทนำ

เป็นที่ทราบกันว่าสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังเช่น มอเตอร์, เครื่องเชื่อมแบบต่างๆ, แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ฯลฯ สัญญาณเหล่านี้รบกวนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (personnel computer) และบอร์ดคอนโทรลทำงานผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและบอร์ดคอนโทรลมาใช้สภาพแวดล้อมอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ทำนาย

เราสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ด้วยการจัดวางอุปกรณ์ในตู้คอนโทรลให้ถูกต้องตามลักษณะ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ลดทอนสัญญาณรบกวนเช่นการติดตั้ง Noise filter, Isolated transformer, ฯลฯ แต่ที่สำคัญยิ่งคือการเลือกใช้คอมพิวเตอร์และบอร์ดคอนโทรลที่ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม

MachBob2 (MB2) เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจาก MB1 ถูกออกแบบมาเพื่องานอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการของคอนโทรลเลอร์อุตสาหกรรม ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Mach3 หรือ Mach4 และใช้ร่วมกับบอร์ด Ethernet SmoothStepper (ESS) ทั้งนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับพาราเลลพอร์ตมาตรฐานได้ด้วย

คุณสมบัติของ ESS/MB2

- MB2 ใช้ร่วมกับบอร์ด ESS เชื่อมต่อผ่านสาย LAN ได้ระยะไกลและทนต่อสัญญาณรบกวน
- ใหม่! เอาท์พุทขับเคลื่อนแบบ Differential หรือ Line driver สามารถส่งสัญญาณได้ไกลและทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดี
- ใหม่! ให้สัญญาณขับเคลื่อน 3 รูปแบบได้แก่ Step/Dir, CW/CCW, Quadrature จำนวน 6 ช่องสำหรับแกน X, Y, Z, A, B, C ที่ความถี่ 32khz – 4 Mhz
- ใหม่! ใช้แหล่งจ่ายไฟ 24Vdc เพียงชุดเดียว (บนบอร์ดมีวงจรแปลงเป็นไฟ 5Vdc ทั้งแบบ isolate และ non-isolate) ทำให้ประหยัดพื้นที่ติดตั้งและการเดินสายไฟ ง่ายต่อการนำไปลงตู้ไฟอุตสาหกรรม
- ใหม่!, เอาท์พุท OSSD และวงจรเซฟตี้ เมื่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น ตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ และ/หรือ อินเวอร์เตอร์รายงานความผิดปกติ (fault) วงจรเซฟตี้สั่งให้ Mach3/4 หยุดทำงาน และตัดไฟเอาท์พุท OSSD (เครื่องใหญ่จะใช้สัญญาณนี้ ตัดไฟเพาเวอร์จากตัวขับเคลื่อนมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์)
- ใหม่! LED แสดงสถานะอินพุทและเอาท์พุททุกจุด ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบ
- วงจรแยกไฟแยกกราวด์ระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์, ESS, ภาคอินพุทเอาท์พุท ทั้งหมดไม่ต่อถึงกันทางไฟฟ้า
- ใช้ร่วมกับโปรแกรม Mach3/4 ทำงานบนวินโดวส์ XP, Win7 ได้ทั้ง 32 และ 64 bit, ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์แบบ Desktop และ Notebook
- ใช้งานกับวินโดวส์ภาษาไทยได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน non-Unicode จาก Thai ไปเป็น English ซึ่งทำให้เราใช้ปุ่มตัวหนอนเปลี่ยนคีย์บอร์ดไทย-อังกฤษได้สะดวก
- บนบอร์ดมีวงจรป้องกันกราวด์ไฟกลับขั้วและป้องกันไฟเกิน 24Vdc ซึ่งทำงานร่วมกับฟิวส์ (ฟิวส์ขาด)
- มีวงจรมอเตอร์สปีด (AnaSpeed) สำหรับต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์เพื่อปรับความเร็วสปีดป้อนได้จาก Mach3/4 ได้โดยตรง – ความพิเศษของวงจรมอเตอร์สปีดนี้คือจะทำตัวเป็นวอลลุ่มให้กับอินเวอร์เตอร์และแยกตัว (แยกไฟแยกกราวด์) จากส่วนอื่นๆ

บนบอร์ดแต่เชื่อมสัญญาณโดยทางแสง (opto) ดังนั้นกราวด์ของอินเวอร์เตอร์ไม่ได้แตะกราวด์ของบอร์ดโดยตรงทำให้สัญญาณรบกวนจากอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถเข้ามาถึงบอร์ด MB2 จากการต่อเชื่อมในจุดนี้ได้

- มีวงจรรักษาจัมป์สำหรับสร้างเงื่อนไขคัตคาน (interlock) ป้องกันอุปกรณ์เอาต์พุตเช่นสปินเดิลมอเตอร์และอื่นๆ ทำงานเอง ทั้งที่ซอฟต์แวร์ Mach3/4 ยังไม่พร้อมที่จะทำงาน
- ภาคอินพุตเป็นแบบ isolated ทั้งหมด 22 จุดเป็นชนิด NPN 17 จุด และ PNP กราวด์อิสระ 5 จุด ใช้ระดับไฟ 24 Vdc ทำให้ทนต่อหนทางต่อสัญญาณรบกวน
- ภาคเอาต์พุตเป็นแบบ isolated เป็นชนิด NPN 14 จุด ขับได้ 100mA ใช้กับโหลดขนาด 5, 12, 24 Vdc ได้โดยตรง (ไม่เกิน 500 mA ต่อกลุ่ม)
- รีเลย์ 2 ตัว มีหน้าสัมผัส NO, NC, Common
- ขั้วต่อเป็นแบบสปริงกด (spring terminal) สะดวกรวดเร็ว ทนต่อการสั่นสะเทือน ซึ่งขั้วแบบสกูอาจะคลายตัว, ป้องกันการหลงลิมจากการขันสกรู

หมายเหตุ


- เมื่อใช้กับพาราเลลพอร์ต (parallel) Mach3 ใช้ได้เพียง 2 พอร์ตขณะที่ Mach4 จะใช้ได้ทั้ง 3 พอร์ตและต้องใช้กับ Windows 32 bit เท่านั้น, สัญญาณขับเป็นแบบ step/dir
- การใช้อินพุตเอาต์พุตจำนวนมากอาจทำให้บอร์ดร้อนจัด ดังนั้นควรติดตั้งพัดลม เป่าลมให้กับบอร์ดเพื่อถ่ายเทความร้อน
- ความสามารถทางซอฟต์แวร์ต่างๆขึ้นอยู่กับความสามารถของซอฟต์แวร์ Plugins ของบอร์ด ESS ที่พัฒนาโดยบริษัท WarpTech โดยที่ CNCRoom เป็นตัวแทนในประเทศไทย

คำเตือนและข้อควรระวัง



- ไฟฟ้าสถิตสามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากจำเป็นต้องจับหรือแตะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ด ESS/ MB2 ควรหมั่นทำการดิสชาร์จไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกายของเราด้วยการจับพื้นหรือผนังอาคาร ฯลฯ ทุกครั้ง
- การบัดกรี Solder Bridge ด้วยหัวแร้งที่มีไฟรั่วปรากฏอยู่ เมื่อความร้อนจากหัวแร้งร้อนได้ระดับแล้วให้ตัดไฟ L และ N (หรือดึงปลั๊กออก) ออกจากหัวแร้งก่อนทำการเชื่อม เพื่อป้องกันไฟรั่วทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ไฟรั่วไฟดูดที่เกิดจากระบบ (เกิดจากไฟสูง 220VAC, 380VAC) ผ่านมือผู้ใช้จับลงอุปกรณ์บนบอร์ด MB2 สามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องจับต้องอุปกรณ์ใดๆบนบอร์ด ESS/MB2 จะต้องตัดไฟ L และ N (หรือดึงปลั๊กออก) ก่อนเสมอ
- ห้ามต่อไฟเลี้ยงกลับขั้วหรือใช้ไฟเกินกว่าสเปคระบุ เพราะจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- ห้ามทำบอร์ดตกหล่นและบิดงอ แรงสะเทือนและการบิดงอสามารถทำให้บอร์ดเสียหายได้
- ควรตรวจสอบการเชื่อมต่อขั้วเทอร์มินอลก่อนจ่ายไฟเลี้ยงเข้าวงจร การต่อผิด ขี้อัด หลวมสามารถทำให้บอร์ดเสียหายได้

คู่มืออย่างย่อ (Quick Reference)

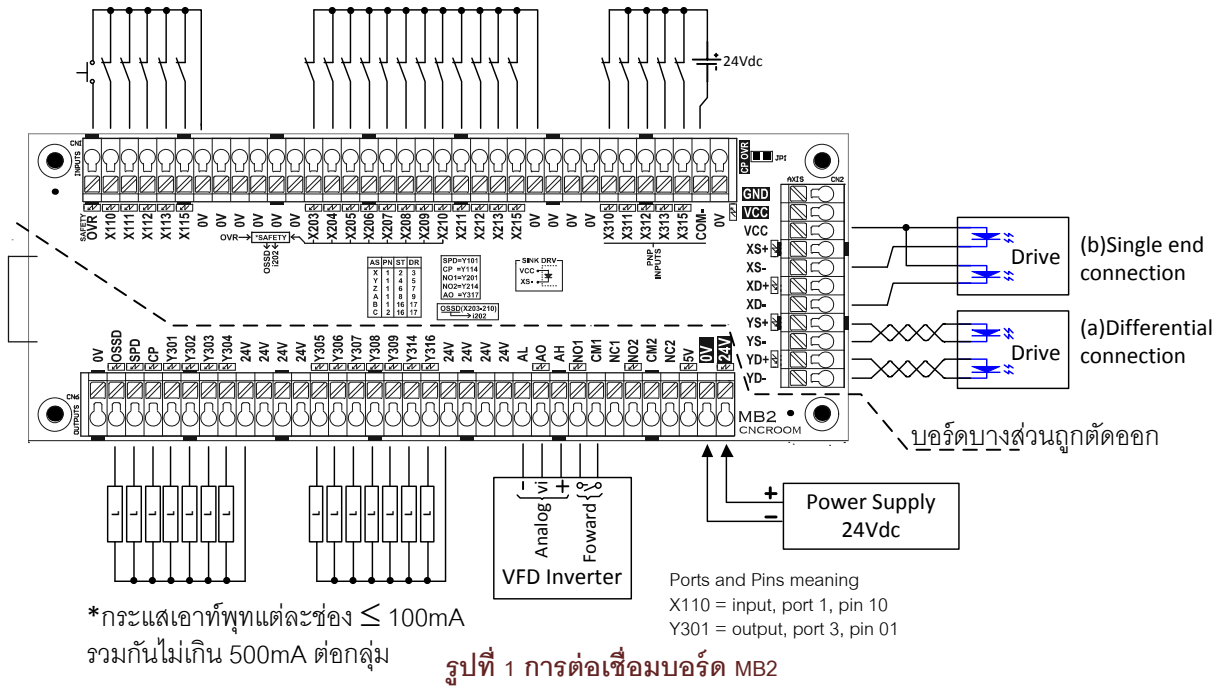



Port1 (output)				Port2 (Pins 2-9 as input)				Port3 (Pins 2-9 as output)			
Pin	I/O	Term Name	Description	Pin	I/O	Term Name	Description	Pin	I/O	Term Name	Description
1	O	SPD	Sink output	1	O	NO1	Relay	1	O	Y301	Sink output
2	O	XS	Axis step	2	I	-	OSSD feedback	2	O	Y302	Sink output
3	O	XD	Axis direction	3	I	X203	NPN input	3	O	Y303	Sink output
4	O	YS	Axis step	4	I	X204	NPN input	4	O	Y304	Sink output
5	O	YD	Axis direction	5	I	X205	NPN input	5	O	Y305	Sink output
6	O	ZS	Axis step	6	I	X206	NPN input	6	O	Y306	Sink output
7	O	ZD	Axis direction	7	I	X207	NPN input	7	O	Y307	Sink output
8	O	AS	Axis step	8	I	X208	NPN input	8	O	Y308	Sink output
9	O	AD	Axis direction	9	I	X209	NPN input	9	O	Y309	Sink output
10	I	X110	NPN input	10	I	X210	NPN input	10	I	X310	PNP input
11	I	X111	NPN input	11	I	X211	NPN input	11	I	X311	PNP input
12	I	X112	NPN input	12	I	X212	NPN input	12	I	X312	PNP input
13	I	X113	NPN input	13	I	X213	NPN input	13	I	X313	PNP input
14	O	CP	ChargePump	14	O	NO2	Relay	14	O	Y314	Sink output
15	I	X115	NPN input	15	I	X215	NPN input	15	I	X315	PNP input
16	O	BS	Axis step	16	O	CS	Axis step	16	O	Y316	Sink output
17	O	BD	Axis direction	17	O	CD	Axis direction	17	O	AO	Analog output

รูปที่ 2 ตารางสรุปหมายเลข Ports and Pins

คู่มืออย่างย่อสำหรับมืออาชีพเพื่อเชื่อมต่อบอร์ดและตั้งค่าซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องอ่านคู่มือทั้งเล่ม จากรูปที่ 1 เป็นบอร์ด MB2 ย่อส่วน พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุต, อินเวอร์เตอร์, เฟาเวอร์ซัพพลาย และการต่อตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้งสองรูปแบบ ในที่นี้แนะนำให้ท่านต่อใช้แบบ (a) ก่อนเพราะเป็นแบบที่ทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า หากตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ท่านไม่ซัพพอร์ตหรือไม่ทำงานก็ให้ต่อใช้งานแบบ (b) – ส่วนรูปที่ 2 ตารางสรุปหมายเลขพอร์ทและพิน เป็นอินพุตหรือเอาต์พุต ชื่อที่ปรากฏอยู่ที่หัวและความหมาย

ข้อควรระวัง การใช้อินพุตเอาต์พุตจำนวนมากอาจทำให้บอร์ดร้อนจัด ดังนั้นควรติดตั้งพัดลม เป่าลมให้กับบอร์ดเพื่อถ่ายเทความร้อน อุณหภูมิรอบตัวบอร์ด (Ambient) ต้องไม่สูงกว่า 40 °C

 ส่วนต่างๆ ของ MB2

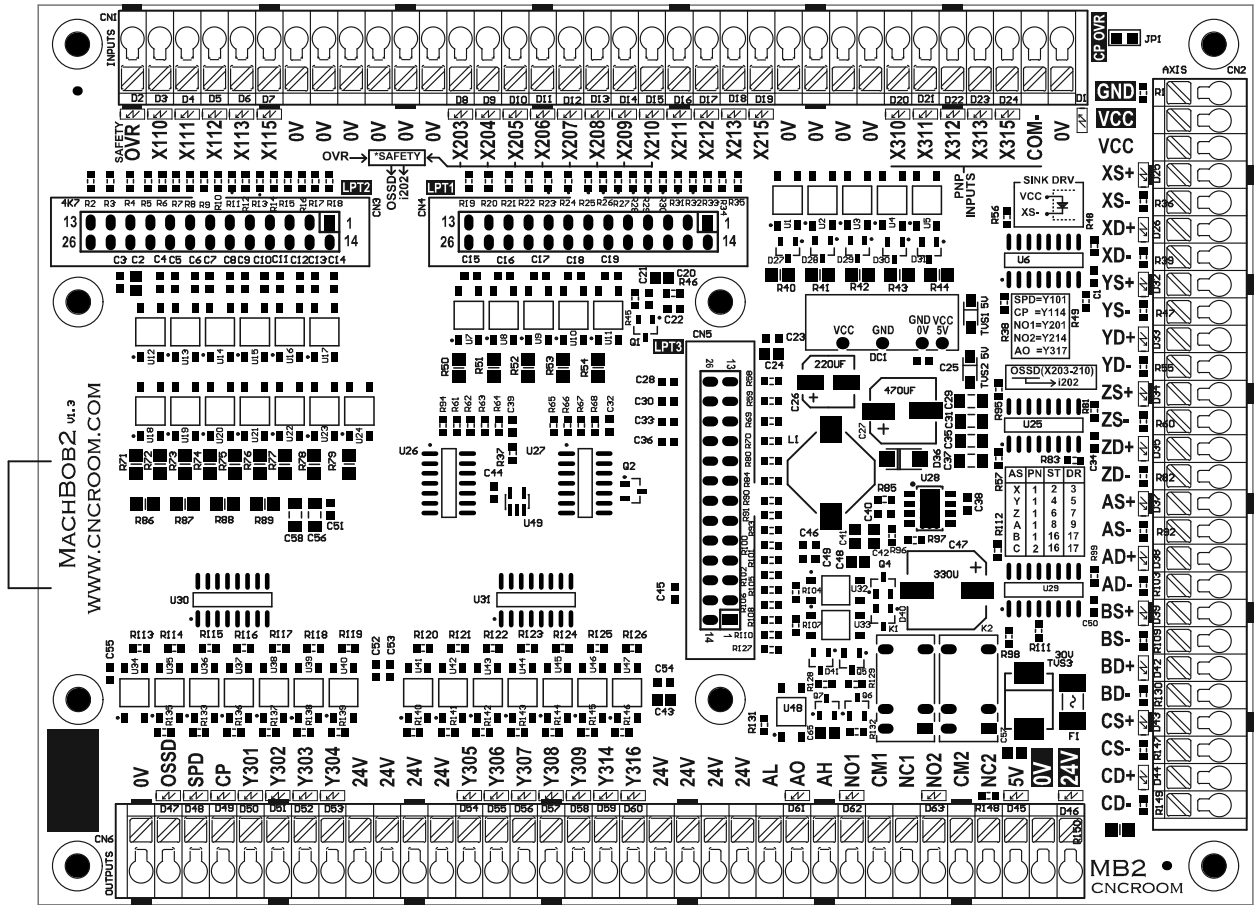

รูปที่ 3 ส่วนต่างๆของ MB2

Input (CN1) – เป็นคอนเน็คเตอร์อินพุตรับสัญญาณจากสวิทช์และเซนเซอร์ แบบ NPN และ PNP

Axis (CN2) – เป็นคอนเน็คเตอร์เอาต์พุตสัญญาณ ขับแกนมอเตอร์ (Axis drive) X, Y, Z, A, B, C

Output (CN6) – เป็นคอนเน็คเตอร์เอาต์พุตขับโหลดแบบ Sink NPN, Analog, รีเลย์ และไฟเลี้ยงบอร์ด 24Vdc

LPT1-3 (CN3-5) – เป็นคอนเน็คเตอร์สำหรับต่อ ESS

JP1 Charge Pump override – จัมป์เพื่อทำยกเลิกสัญญาณชาร์จปั๊มจากซอฟต์แวร์ Mach3/4


RJ-45 (เป็นส่วนหนึ่งของ ESS) – เป็นคอนเน็คเตอร์สำหรับต่อสายแลน

ให้สังเกตชื่ออินพุตเอาต์พุตต่างๆ บนบอร์ดจะสื่อความหมายด้านหมายเลข Ports and Pins เอาไว้ด้วยเช่น X110, Y301 ซึ่งสื่อความหมายดังนี้ X = input, Y = output, เลขหลักร้อย = port number, เลขหลักสิบและหน่วย = pin number

X110 = อินพุต, Port =1, Pin = 10

Y301 = เอาต์พุต, Port = 3, Pin = 01

ผังการเชื่อมต่อ MB2 และอุปกรณ์ต่างๆ

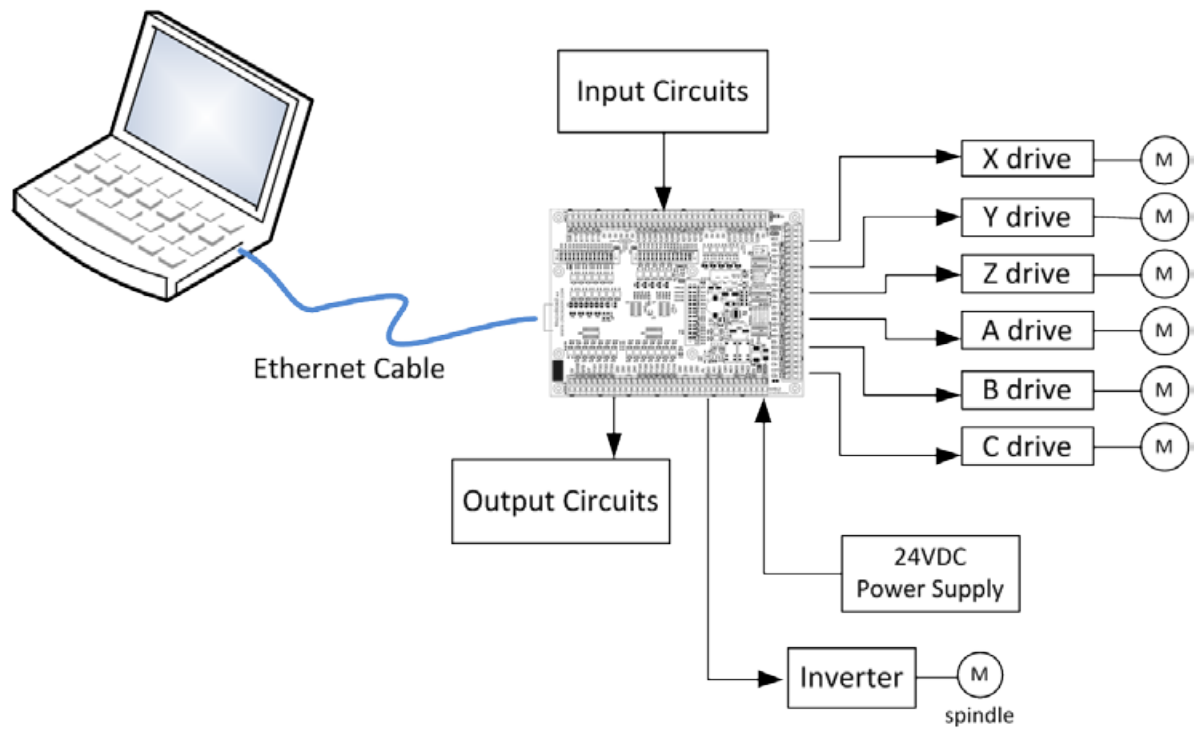

รูปที่ 4 แสดงไดอะแกรมการเชื่อมต่ออุปกรณ์


ฮาร์ดแวร์

การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค (Ethernet network)

การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คอาจจะเป็นแบบต่อตรงโดยใช้สาย LAN จากคอมพิวเตอร์ไปยัง ESS โดยตรง วิธีการนี้เครื่องประกันว่าข้อมูลคำสั่งถูกส่งไปมาได้เต็มที่ bandwidth ที่โดยไม่มีใครมาแชร์ด้วย แต่ถ้าหากจำเป็นต้องต่อผ่านตัวกลางหรือ (hub) ก็ควรจะเลือกเป็น switching hub เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ฉลาดกว่าในการกำหนดเส้นทางในการผ่านข้อมูลต้นทางกับปลายทาง – สาย LAN ที่ใช้สามารถสายครอส (cross) หรือสายตรงธรรมดาก็ได้ ESS สามารถเรียนรู้ของมันเองได้

การเชื่อมต่อแกนขับเคลื่อนมอเตอร์ X, Y, Z, A, B, C

ขั้วต่อ AXIS CN2 จ่ายสัญญาณ step / direction ไปยังกล่องขับหรือตัวขับมอเตอร์ (motor driver)

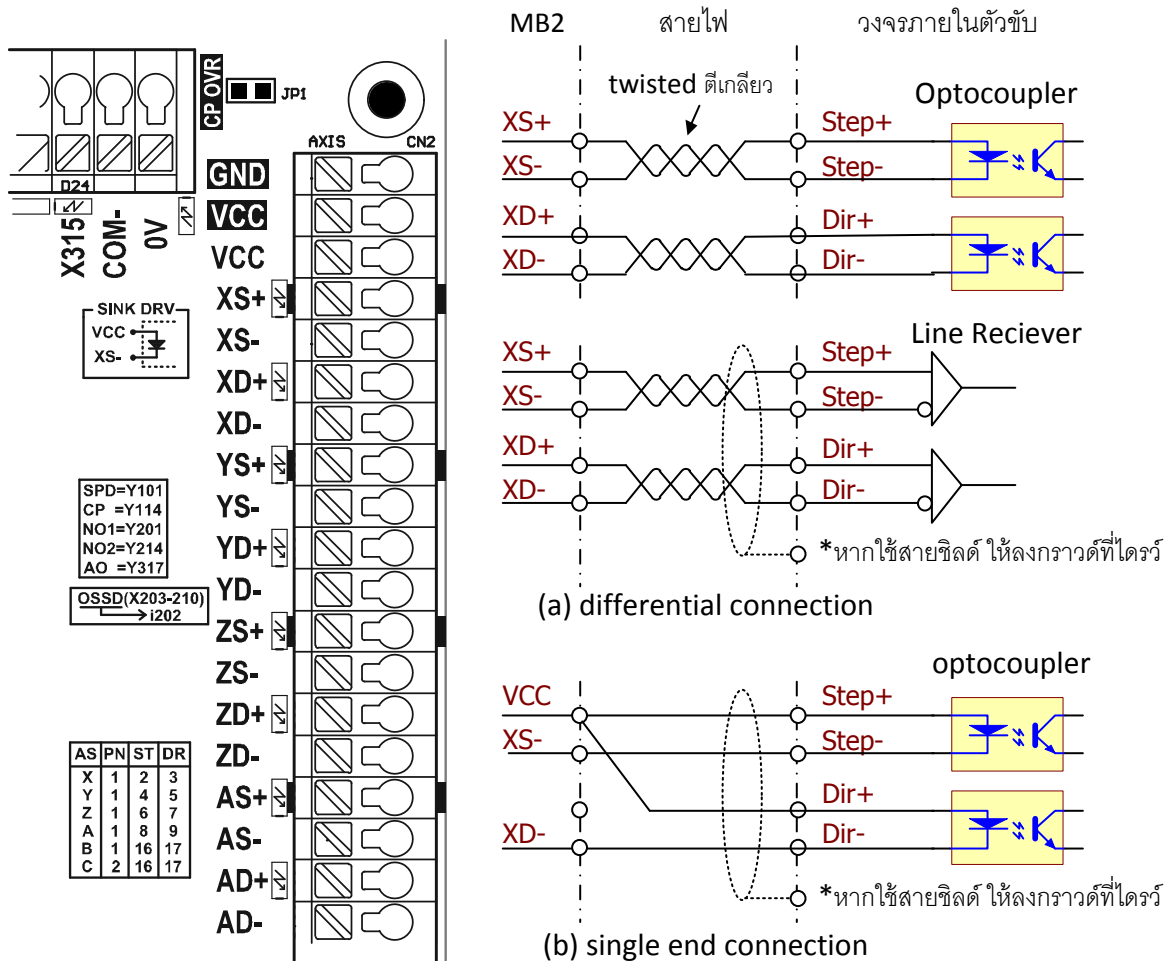

รูปที่ 5 แสดงขั้วและวงจรขับสัญญาณสเต็ป / ไตเรกชั่น

รูปด้านบนแสดงการต่อใช้สัญญาณขับแกนมอเตอร์สองรูปแบบคือ (a) differential และ (b) single end โดยที่แบบ (a) differential จะทนต่อการรบกวนได้มากกว่า ใช้ขับได้ทั้งตัวขับมอเตอร์ที่ภาครับสัญญาณแบบ line receiver และแบบ optocoupler อย่างไรก็ตามหากตัวขับมอเตอร์ท่านไม่สนับสนุนแบบแรก (คือทดลองแล้วไม่ทำงาน) ให้ท่านต่อใช้งานแบบ


(b) แทน - ขั้ว VCC มีเพียงสองขั้วอย่างจำกัด ท่านจำเป็นต้องแชร์สองขั้วนี้กับตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้งหมดด้วยการจัมป์สายหลายๆเส้นเข้าด้วยกัน หรืออาจจะติดตั้งเทอร์มินอลเพิ่มเติมภายนอกเพื่อเป็นจุดจ่ายไฟ VCC

สำหรับสายไฟแบบตีเกลียว (twisted pair) ที่ต้องใช้กับแบบ (a) หากท่านหาซื้อไม่ได้ แนะนำให้ตีเกลียวเองซึ่งเป็นงาน DIY ที่ไม่ยาก อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้ 1.สายไฟอ่อนเบอร์ 26 AWG สองเส้นสีต่างกัน 2.สแต็ปป์มอเตอร์เก่าๆ วิธีการให้เริ่มจากการผูกสายไฟทั้งสองเข้ากับรูยึดมอเตอร์ จากนั้นใช้มีดด้านที่ไม่ถนัดยกสายไฟเพื่อยกขมอมอเตอร์ให้ลอยเหนือจากพื้น จากนั้นใช้มีดอีกข้างหนึ่งตัดขมมอเตอร์ให้มอเตอร์หมุนรอบตัวเองอย่างแรง น้ำหนักมอเตอร์จะเป็นแรงเฉื่อยจุดสายไฟให้ตีเกลียวอยู่ได้หลายรอบ เมื่อได้ความยาวสายตามความต้องการ ให้ใช้ผ้ากำสายไฟและรัดไปมาตามความยาว (ภาษาช่างไฟฟ้าเรียกว่ามัดสายไฟ) ทำดังนี้สายที่ตีเกลียวจะไม่คลายคืนตัว – ให้ท่านทดลองทำสายตีเกลียวสั้นๆดูก่อน แล้วท่านจะพบหนทางของตัวเองในการทำสายไฟเส้นยาวและสวยขึ้น อีกวิธีหนึ่งให้ผูกสายไฟเข้ากับแกนมอเตอร์ที่หมุนอย่างช้าๆ และใช้มีดทั้งสองประคองป้อนสายไฟให้ตีเกลียว

Step/Dir, CW/CCW, Quadrature

เป็นที่คุ้นเคยสำหรับท่านที่ใช้ Mach3 กับการใช้สัญญาณแบบ Step/Dir ง่ายให้ตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ ซึ่งส่วนมากตัวขับเคลื่อนมอเตอร์จะรองรับสัญญาณแบบนี้ แต่กรณีการใช้ ESS มันจะอนุญาตให้เราตั้งค่าใช้สัญญาณได้อีกสองรูปแบบคือ CW/CCW และเฟส A/B Quadrature - สำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ามันยังคงเดิมกล่าวคือ CW แทนที่>> Step, CCW แทนที่>> Dir เช่นเดียวกัน A แทนที่>> Step, B แทนที่>> Dir

การเชื่อมต่ออินพุต X

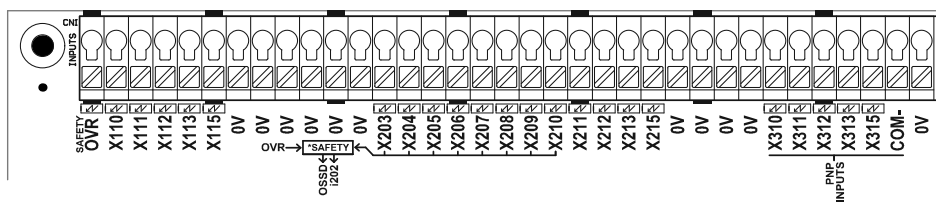


รูปที่ 6 ขั้วต่ออินพุตของ MB2


รูปที่ 6 แสดงขั้วต่ออินพุตซึ่งมีด้วยกัน 22 จุด แบ่งเป็นประเภท NPN 17 จุด (X110-X115, X203-X215) และ PNP 5 จุด (X310-X315) – ถ้าเราต้องการใช้วงจรเซฟตี้ซึ่งจะมีอินพุตที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคือ SAFETY OVR (override) สำหรับยกเลิกสถานะผิดปกติ (fault) และสถานะอินพุต X203 – X210 ที่เชื่อมเข้าวงจรเซฟตี้ด้วยการบัดกรีด้านใต้บอร์ด

การบัดกรี Solder Bridge **ต้องระมัดระวังหัวแร้งที่มีไฟรั่วปรากฏอยู่** (ซึ่งโดยส่วนมากหัวแร้งจะมีไฟรั่ว ทดสอบโดยใช้ไขควงวัดไฟแตะะวัดปลายหัวแร้งในที่มืด หรือใช้โวลท์มิเตอร์ตั้งย่านวัดต่ำสุดวัดเทียบกับกราวด์พื้น) กรณีใช้หัวแร้งไฟรั่ว ให้จุด


หัวแรงจุนความร้อนสูงได้ระดับแล้วให้ตัดไฟ L และ N (หรือดึงปลั๊ก) ออกจากหัวแรงก่อนนำไปเชื่อม ทั้งนี้เพื่อป้องกันไฟรั่ว ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

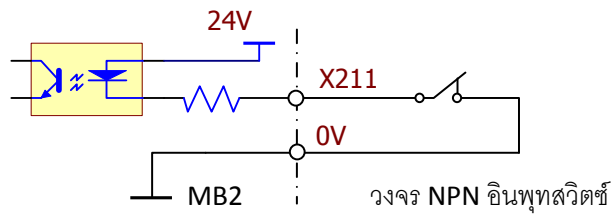

รูปที่ 7 การต่ออินพุทแบบ NPN สวิตช์ต่อลง 0V

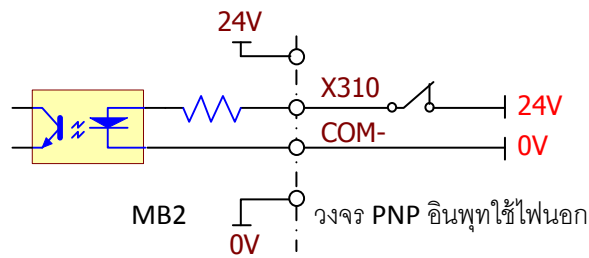

(a) external supply

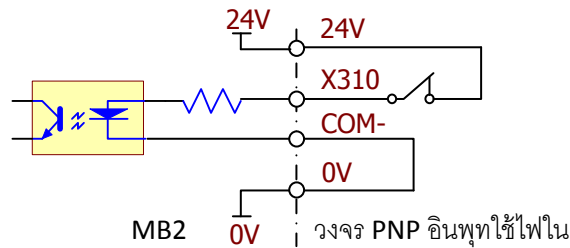



(b) internal supply

รูปที่ 8 การต่ออินพุทแบบ PNP สวิตช์ต่อกับไฟ

รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างการต่อใช้อินพุทแบบ NPN โดยต่อสวิตช์เข้ากับขั้ว X211 และ 0V


รูปที่ 8 แสดงการต่อใช้อินพุทแบบ PNP โดยต่อสวิตช์เข้ากับขั้ว X310 และ 24Vdc ส่วนขั้ว COM- ต่อลง 0V การต่อแบบ (a) เป็นแบบ isolated จากบอร์ด MB2 อีกชั้นหนึ่ง นั้นหมายความว่าอุปกรณ์ภายนอกจ่ายไฟเข้ามาขับ LED ให้สว่างและไม่มีส่วนไหนแตะไฟและกราวด์ของ MB2 วิธีการนี้เหมาะสำหรับเชื่อมสัญญาณกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อสร้างมาตรฐานรอบวง เป็นอย่างมากเช่น อินเวอร์เตอร์

ส่วนแบบ (b) เป็นการใช้ไฟ 24V และ 0V ของ MB2 จากรูปที่ 6 สังเกตว่าขั้ว COM- และ 0V อยู่ติดกัน เราสามารถจัมพ์สองขั้วนี้เข้าด้วยกันได้ง่าย ส่วนไฟ 24V ให้ดึงมาจากขั้วด้านเอาต์พุท

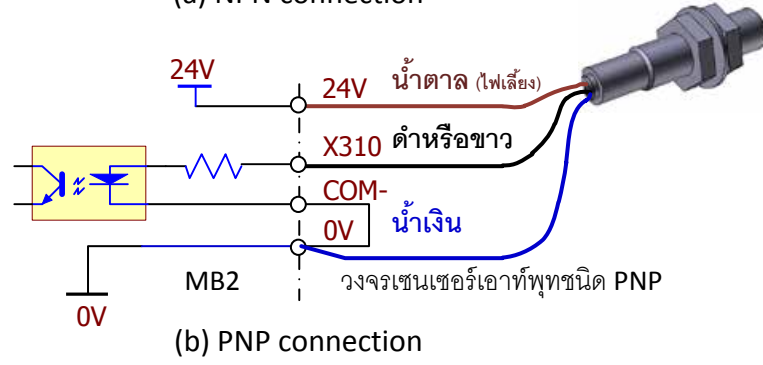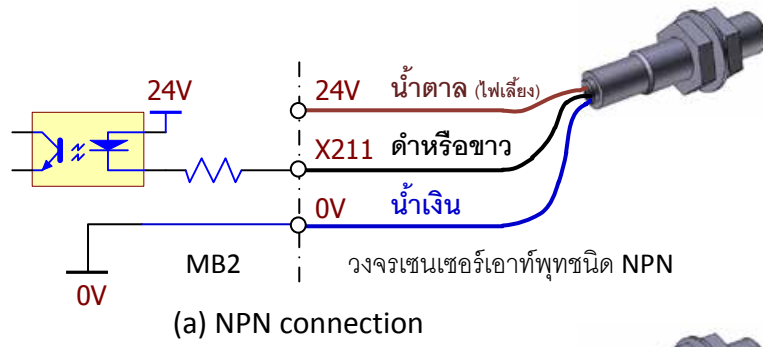

รูปที่ 9 การต่ออินพุตกับเซนเซอร์ NPN, PNP


รูปที่ 9 แสดงการต่อใช้อินพุต X211 กับ (a) เซนเซอร์ที่มีเอาต์พุตแบบ NPN และอินพุต X310 (b) เซนเซอร์ที่มีเอาต์พุตแบบ PNP

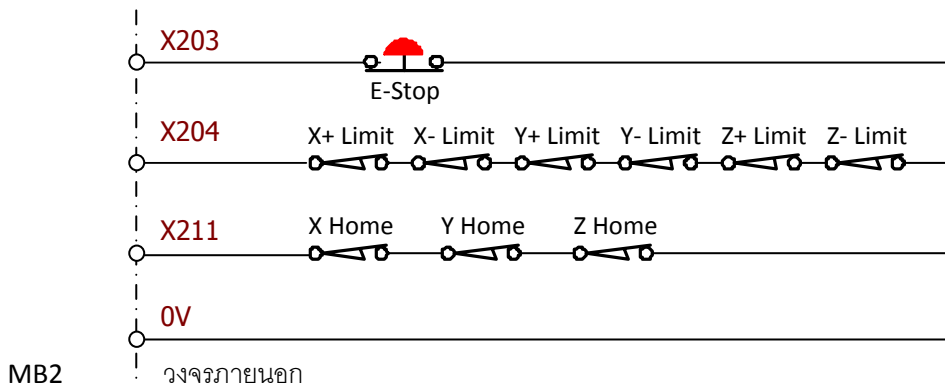

รูปที่ 10 การต่ออินพุต E-STOP, LIMIT, HOME


รูปที่ 10 การต่อปุ่ม E-stop , Limit และ Home แบบที่นิยมกันคือต่อแบบอนุกรม ขั้ว NC (normally close) ของสวิตช์ต่างๆ

การเชื่อมต่อเอาต์พุต Y

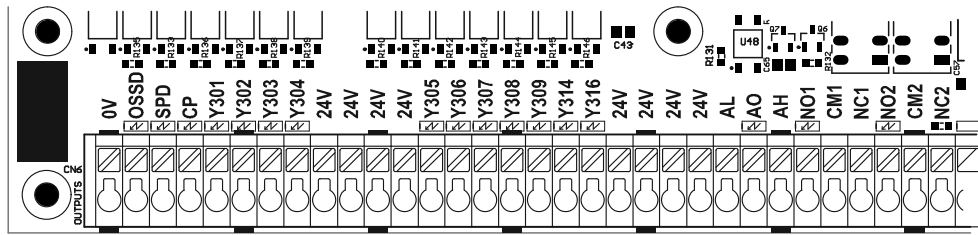


รูปที่ 11 ขั้วต่อด้านเอาต์พุต

รูปที่ 11 แสดงขั้วต่อเอาต์พุตซึ่งมีด้วยกัน 14 จุด แต่ละจุดจ่ายได้ไม่เกิน 100mA และไม่เกิน 500 mA ต่อกลุ่ม

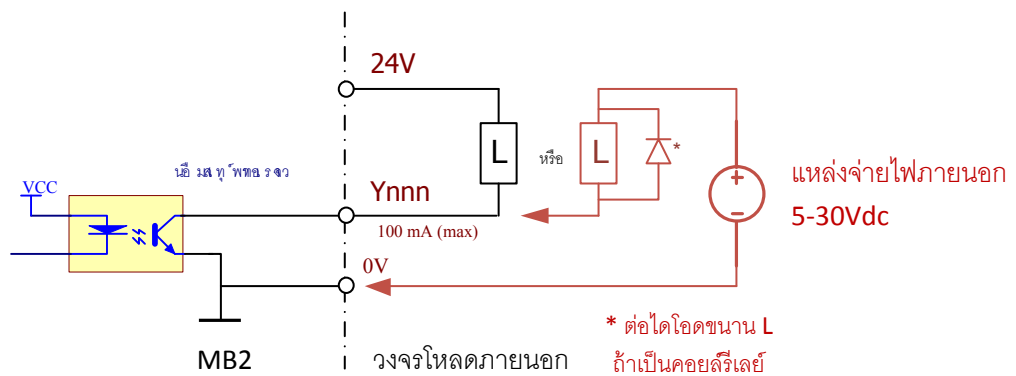

รูปที่ 12 การต่อโหลดเข้ากับ Y เอาต์พุต

การเชื่อมต่อสัญญาณอนาล็อก (Analog)

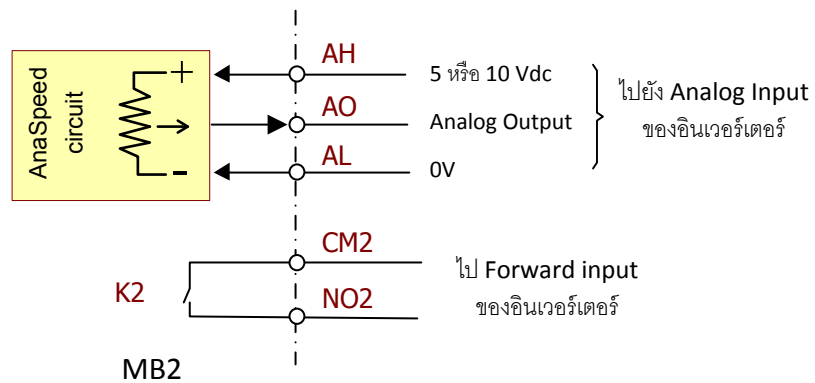

รูปที่ 13 การต่อสัญญาณกับ VFD อินเวอร์เตอร์

วงจร AnaSpeed ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทัล PWM ให้เป็นอนาล็อกระดับไฟ 0-5V หรือ 0-10V ขึ้นอยู่กับไฟที่จ่ายมาจากอินเวอร์เตอร์เป็นหลัก

การเชื่อมต่อให้ดูเหมือนว่าเราต่อ VR หรือวอลลุ่ม 3 ขาเข้ากับอนาล็อกอินพุทของอินเวอร์เตอร์ซึ่งส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดความเร็วรอบ ส่วนหน้าสัมผัสสีเขียว K1 ต่อเข้าเทอร์มินอล Forward ของอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่เป็นสิ่งให้มอเตอร์หมุน

เอาท์พุท OSSD และ Safety Circuit

บอร์ด MB2 ได้ถูกออกแบบให้มีเอาท์พุท OSSD (Output Signal Switching Device) เช่นเดียวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (safety devices) ด้วยหลักการเอาท์พุทจะมีกระแสเดินในวงจร (energized) เมื่อส่วนต่างๆทำงานปกติ และเอาท์พุทไม่ทำงาน (de-energize) เมื่อมีสิ่งผิดปกติ (fault) – นอกจากอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแล้วหากเราสำรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่ใช้ในงานคอนโทรลเช่น ตัวขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว, VFD อินเวอร์เตอร์ ฯลฯ ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยก็จะใช้หลักการเดียวกันคือจะมีเอาท์พุทรายงานความผิดปกติ (fault) เมื่ออุปกรณ์ทำงานปกติเอาท์พุทเหล่านี้จะนำไฟและถ้าผิดปกติก็จะตัดไฟ


นอกจากตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว การเดินสายไฟที่คำนึงถึงความปลอดภัยก็ยังใช้หลักการเดียวกันเช่นการต่อใช้สวิทช์ Estop, Limit switch ฯลฯ เราจะใช้น้ำสัมผัส NC (Normally Close) ในการต่อเชื่อมวงจรเพื่อทำให้มีกระแสเดินเมื่อทำงานปกติ และสวิทช์โดนกดเพื่อตัดไฟ (de-energize) เมื่อพบว่ามีอันตราย หลักการอันนี้ยังครอบคลุมไปถึงความผิดปกติอื่นๆเช่นขั้วต่อหลวม สายไฟขาดตามอายุใช้งานหรือเป็นเพราะหนูกัด ซึ่งไฟจะหยุดเดินและทำให้ระบบเข้าสู่โหมดผิดปกติโดยอัตโนมัติและคอยผู้ใช้ได้ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เครื่องหยุดทำงาน

จากรูปที่ 14 วงจรเซฟตี้ของ MB2 จะรับสัญญาณผิดปกติจากอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น ตัวขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว, VFD อินเวอร์เตอร์, Sensor ต่างๆ, Estop, Limit ฯลฯ และออกเอาท์พุท OSSD ให้อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก ขณะเดียวกันจะมีสัญญาณย้อนกลับให้ Mach3/4 ได้รับรู้ การใช้งานวงจรเซฟตี้สามารถสรุปได้เป็นข้อๆดังนี้

- อินพุทรับสัญญาณผิดปกติ (fault) อยู่ 8 ช่อง สัญญาณจากอินพุท X203-X210 จะถูกเชื่อมเข้ากับวงจรเซฟตี้เมื่อเราบัดกรีสะพานเชื่อม (Solder Bridge) ซึ่งอยู่ใต้บอร์ด
- อินพุท Override สำหรับยกเลิกสถานะผิดปกติ (fault) ปกติเราจะต่อขั้วนี้กับสวิทช์กดติดปลายด้าม เพื่อสามารถสั่งให้เครื่องทำงานไปได้ก่อน เช่นการสั่งให้แมกเนติกรีเลย์จ่ายไฟให้มอเตอร์และทำการจ็อกเครื่องกลับทิศทางได้กรณีการวิ่งชนสวิทช์ลิมิต
- เอาท์พุท OSSD สำหรับขับอุปกรณ์ภายนอก เช่นแมกเนติกรีเลย์ตัดต่อไฟเพาเวอร์ให้ตัวขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว
- อินพุทย้อนกลับไปยัง i202 ของ Mach3/4 ซึ่งเรากำหนดให้เป็นสัญญาณ Estop ถ้ามีการใช้วงจรเซฟตี้

อนึ่ง MB2 ไม่ได้เป็นอุปกรณ์เซฟตี้เต็มรูปแบบ เช่นว่าไม่มีอินพุท EDM (External Device Monitoring) ที่คอยตรวจสอบรีเลย์ที่นำมาต่อพ่วงกับ OSSD ว่าคอยล์ขาดหน้าสัมผัสหรือหลวมติดกัน, ไม่มีวงจรชุดที่สอง (redundant) การทำตรวจสอบซึ่งกันและกัน ที่เข้าทำนองสุภาพวิทย์ไทย ‘คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย’ – แต่วิธีสากลที่สามารถรับมือข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ดีคือการทดสอบส่วนที่เป็นเซฟตี้ก่อนใช้งานทุกครั้ง ใจจะทำข้อผิดพลาดให้เกิดเพื่อทดสอบระบบตัวอย่างเช่นทำการตัดไฟส่วนที่เป็นเพาเวอร์ให้กับตัวขับเคลื่อนซึ่งทำให้เกิด Alarm (ตัวขับเคลื่อนมีไฟอยู่สองส่วนคือที่


เป็นเพาเวอร์และส่วนที่เป็นคอนโทรล), การกดทดสอบสวิตช์ Estop, Limit เหล่านี้จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างจริงจังเพื่อทดสอบระบบเซฟตี้ ก่อนที่เราจะวิ่งงานจริงในแต่ละวัน

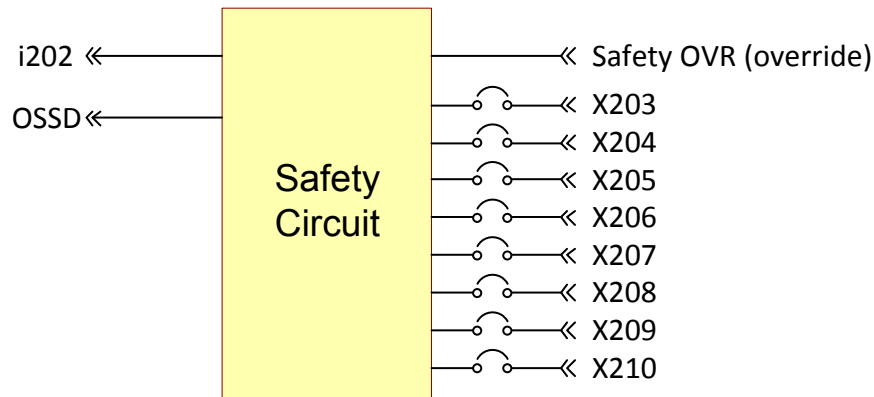

รูปที่ 14 เอาท์พุท OSSD และวงจรเซฟตี้

การเชื่อมต่อ Power Supply

MB2 รับแหล่งจ่ายไฟ 24Vdc เพียงชุดเดียว ทางเข้าหลักคือขั้วพื้นดำเขียนว่า 24V, 0V จากไฟเข้า 24V จะถูกแปลงให้เป็น 5V ส่วนหนึ่งถูกส่งออกทางขั้ว 5V, 0V เพื่อให้ผู้ใช้ได้นำไปใช้งานด้านอื่นๆ กระแสที่ดึงผ่านขั้วไปใช้ไม่เกิน 500mA

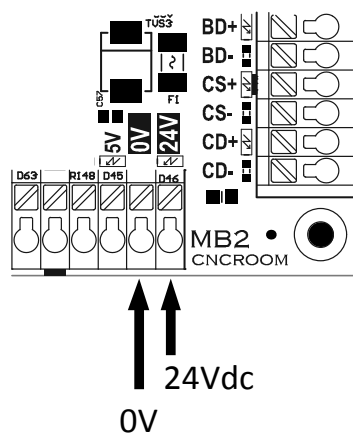


รูปที่ 15 แสดงขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ

หมายเหตุ MB2 มีวงจรป้องกันการป้อนไฟกลับขั้วและการจ่ายไฟเกินกว่า 24Vdc โดยจะทำให้ฟิวส์ F1 ที่อยู่ใต้บอร์ด ขาด

การปรับแต่ง (Modification)

MB2 ถูกออกแบบเพื่อเอาใจนัก DIY ให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานจากค่ามาตรฐานได้ หากสังเกตที่ได้อบอร์ด MB2 จะมีหมายเลขในกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งเราปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ดังนี้

- *1. เชฟตี้อินพุท การบัดกรีสะพานเชื่อม (Solder bridge) เพื่อเชื่อมสัญญาณอินพุทเข้ากับวงจรเชฟตี้อินพุท
- *2. อนุาล็อกเอาท์พุท – เลือกพินสำหรับสัญญาณอนุาล็อก
- *3. DC converter – บัดกรีเลือกจะใช้ไฟ 5Vdc ภายใน, ไม่บัดกรีเพื่อใช้ไฟจากภายนอกผ่านทางขั้ว GND-VCC
- *4. Free terminal – ไม่บัดกรีจะทำให้ขั้วต่อว่างและสามารถนำไปต่อใช้งานอย่างอื่นได้ (ระดับไฟไม่เกิน 24Vdc) เช่นว่าผู้ใช้ต้องการเทอร์มินอลว่างๆ สำหรับกระจายไฟหรือสัญญาณอะไรบางอย่างแต่ไม่ยอกติดตั้งเทอร์มินอลเพื่อเติมเนื้องด้วยพินที่จำกัดหรือเหตุผลอื่นๆ ผู้ใช้สามารถทำการฟรีเทอร์มินอลที่ไม่ได้ใช้งาน และบัดกรีจัมป์สายไฟอยู่ได้อบอร์ด

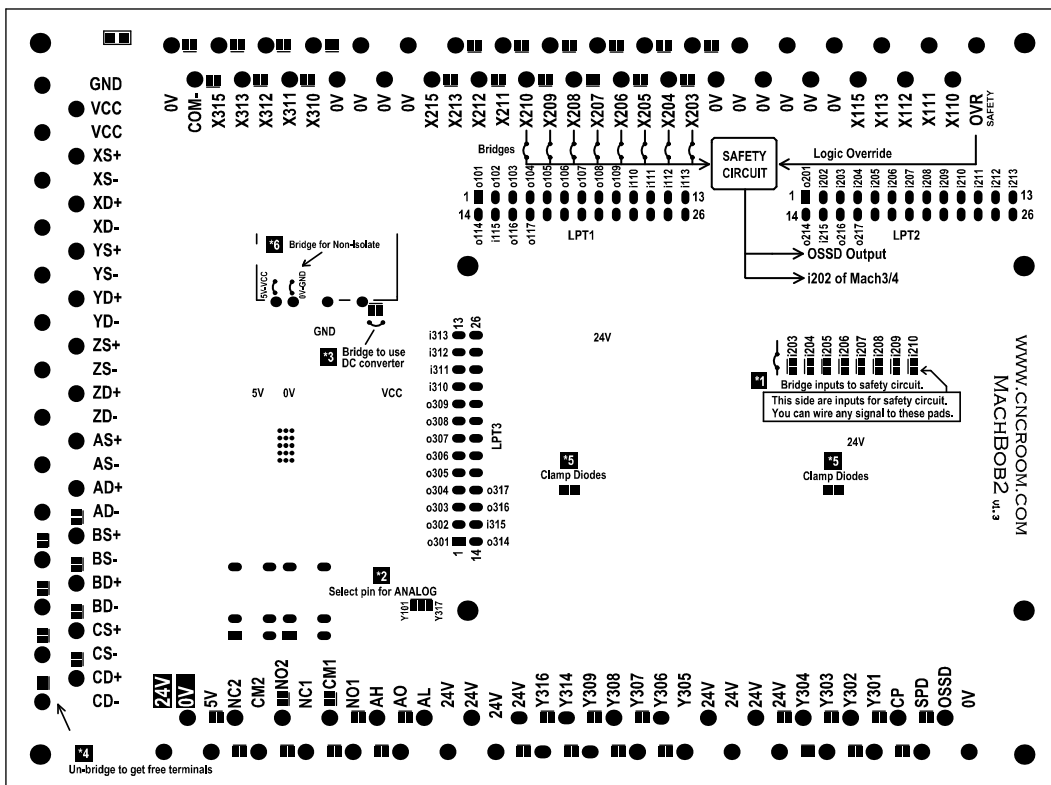

ซอฟต์แวร์

ไฟล์ที่ได้จากเว็บไซต์ Warp9td.com / CNCRoom.com

สำหรับผู้ใช้ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ สามารถติดตามซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบันได้ที่ หน้าซอฟต์แวร์ ESS ที่เว็บ warp9td.com นอกจากนี้ยังมีวิดีโอสอนการติดตั้งที่ปรากฏใน Youtube - Warp9 Tech

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็สามารถติดตามข้อมูลปัจจุบันได้จากหน้า ผลิตภัณฑ์ MB2 ซึ่งจะมีลิงค์ให้ท่านได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คอนฟิกไฟล์ วิดีโอสาธิตการติดตั้งใช้งานบอร์ด MB2


องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ (Software Overview)

องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ESS/MB2 ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังนี้



- 1.ซอฟต์แวร์ Mach3/4 – ซอฟต์แวร์ซีเอ็นซีคอนโทรลเลอร์ หัวใจหลัก
- 2.ปลั๊กอินสำหรับ Mach3/4- ซอฟต์แวร์ย่อยช่วย Mach3/4 ติดต่อกับฮาร์ดแวร์
- 3.ซอฟต์แวร์เสริม เช่น SCU, Configurator – ซอฟต์แวร์ utilities สำหรับกำหนด IP /Firewall ให้วินโดวส์และ ESS
- 4.ฮาร์ดแวร์โปรไฟล์หรือไฟล์คอนฟิกสำหรับ Mach3/4 – คอนฟิกสำหรับ ESS/MB2

สำหรับข้อที่ 1,2 และ 3 เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานจากผู้ผลิตท่านสามารถศึกษาการติดตั้งได้จากวิดีโอจากลิงค์หน้าผลิตภัณฑ์ MB2 ส่วนข้อที่ 4 เป็นฮาร์ดแวร์โปรไฟล์หรือคอนฟิกที่ทาง CNCRoom ได้กำหนดและได้ทำการตั้งค่าและเซฟเป็นไฟล์เพื่อท่านสามารถนำไปใช้งานเบื้องต้นได้ทันทีหรือท่านอาจจะคอนฟิกด้วยตัวท่านตามที่ปรากฏข้อมูลถัดจากนี้


Mach3 Configuration

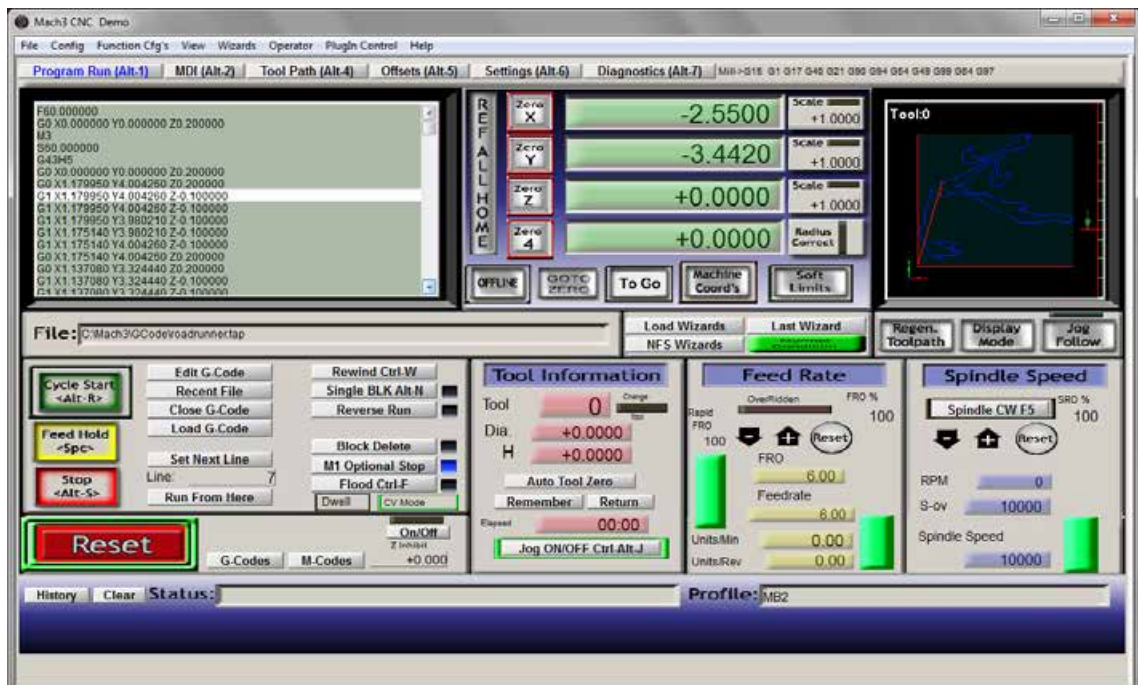


เมนู Config -> Ports and Pins

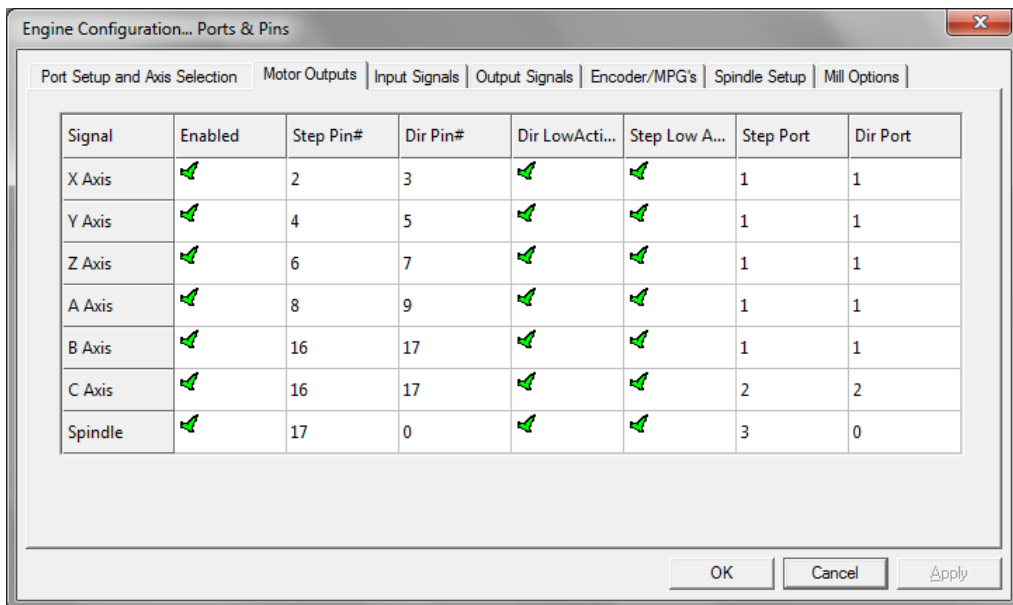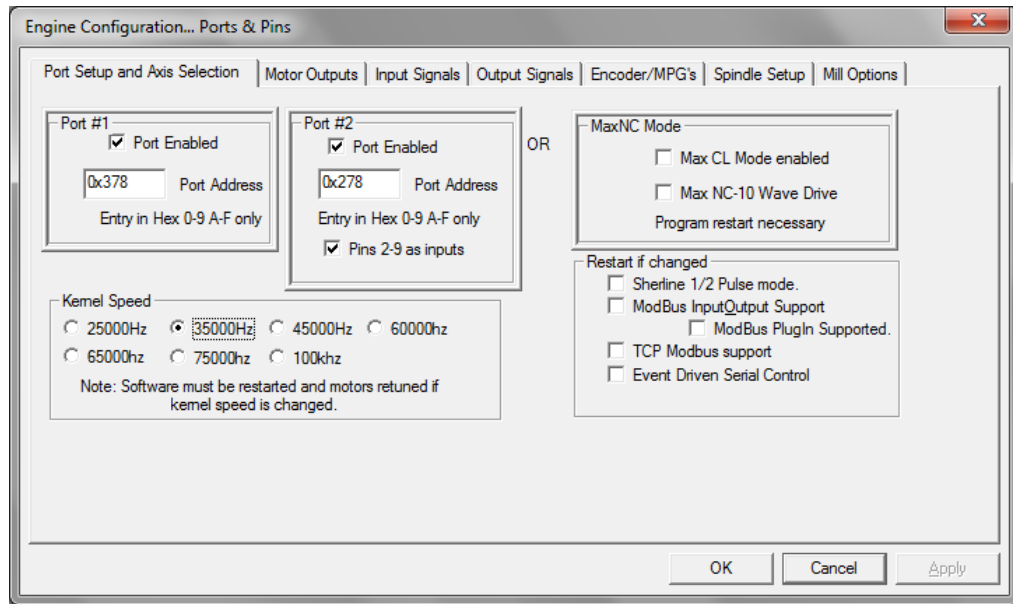


หน้า Motor Outputs เซตตามที่ปรากฏ

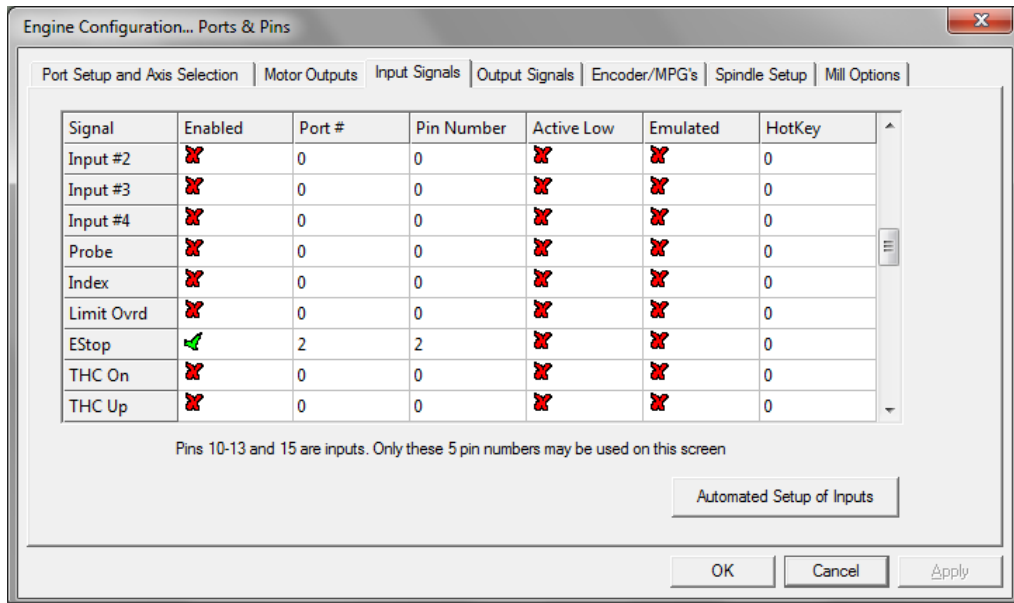


หน้า Input Signals ผู้ใช้ต้องกำหนดด้วยตัวเอง

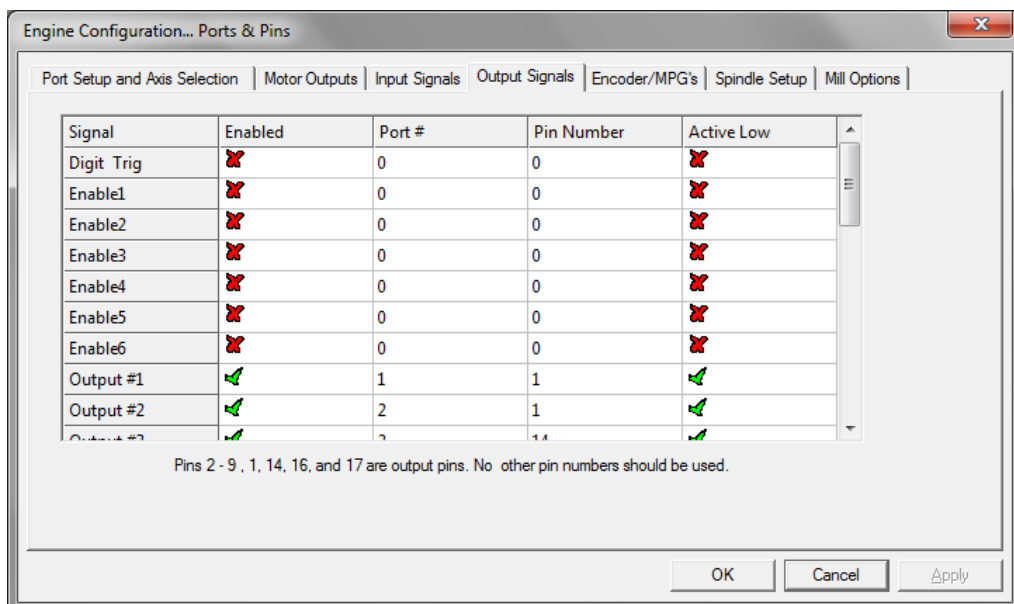


หน้า Output Signals 1/4

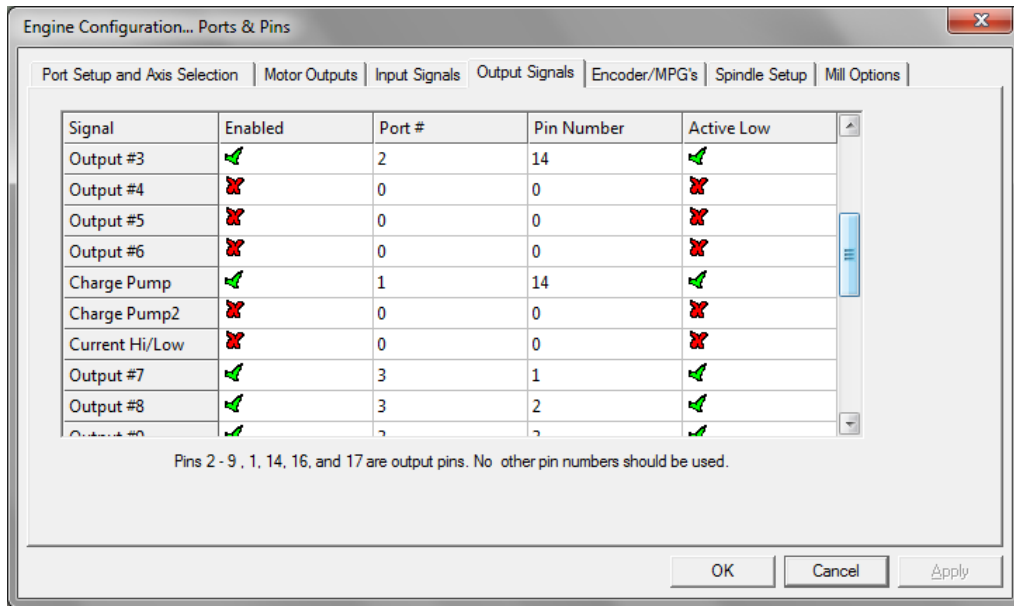


หน้า Output Signals 2/4

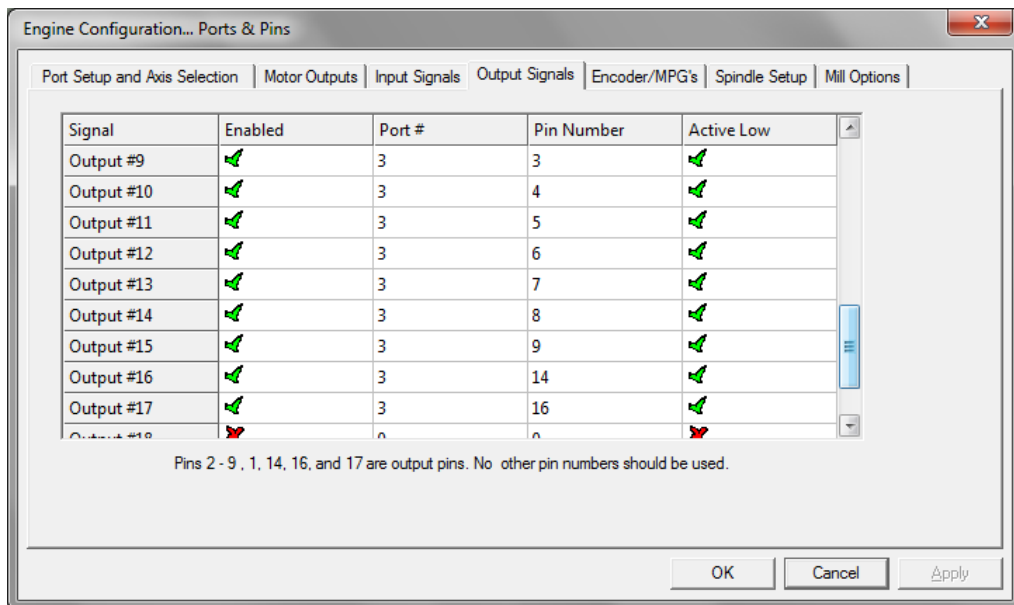

หน้า Output Signals 3/4

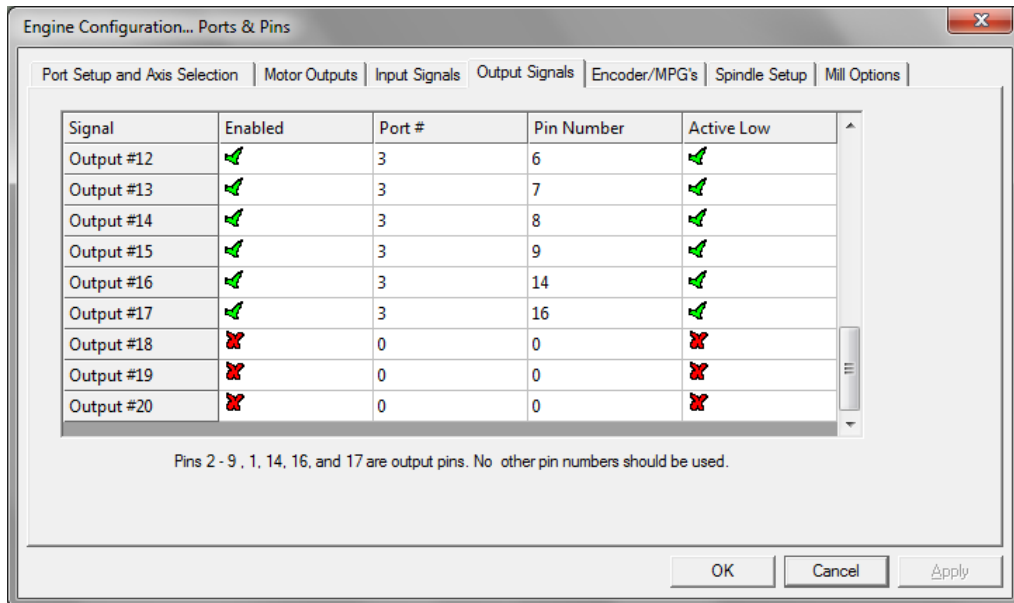


หน้า Output Signals 4/4

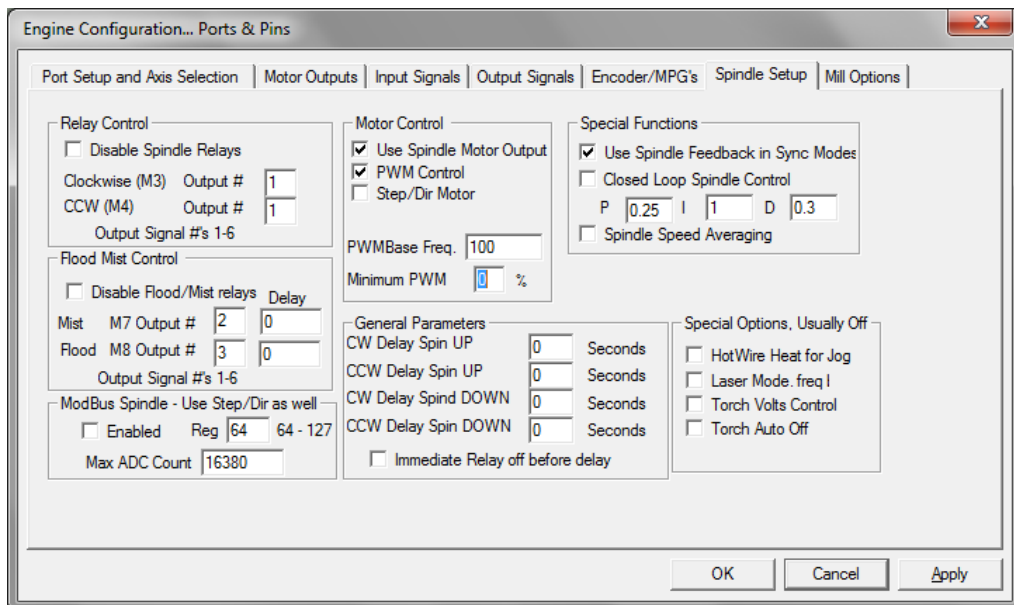

หน้า Spindle Setup


เมนู Config -> Motor Tuning

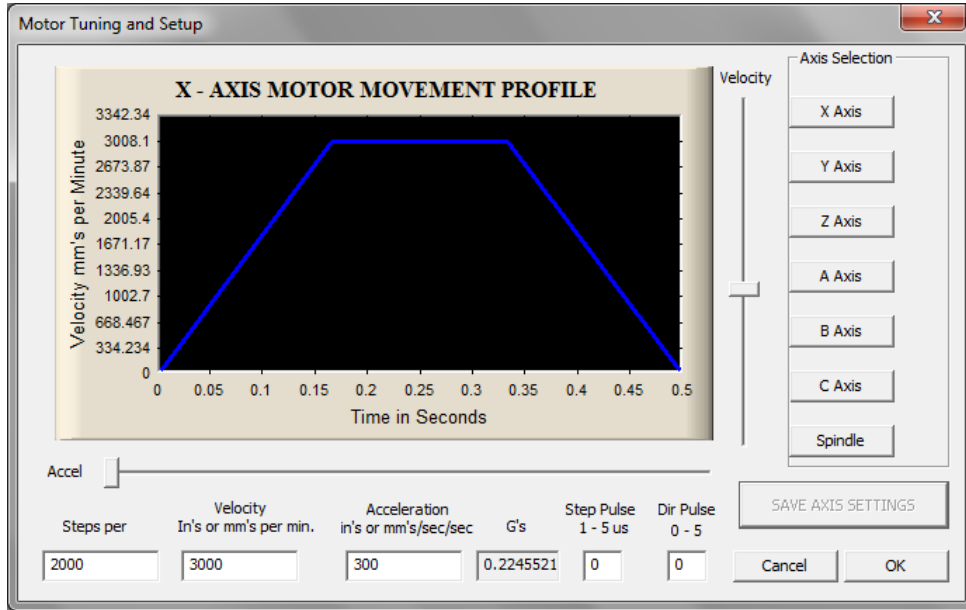


หน้า Motor Tuning and Setup ผู้ใช้ต้องกำหนดด้วยตัวเอง

เมนู PlugIn Control -> ESS-v10r2d1d Config


Mach4 Configuration

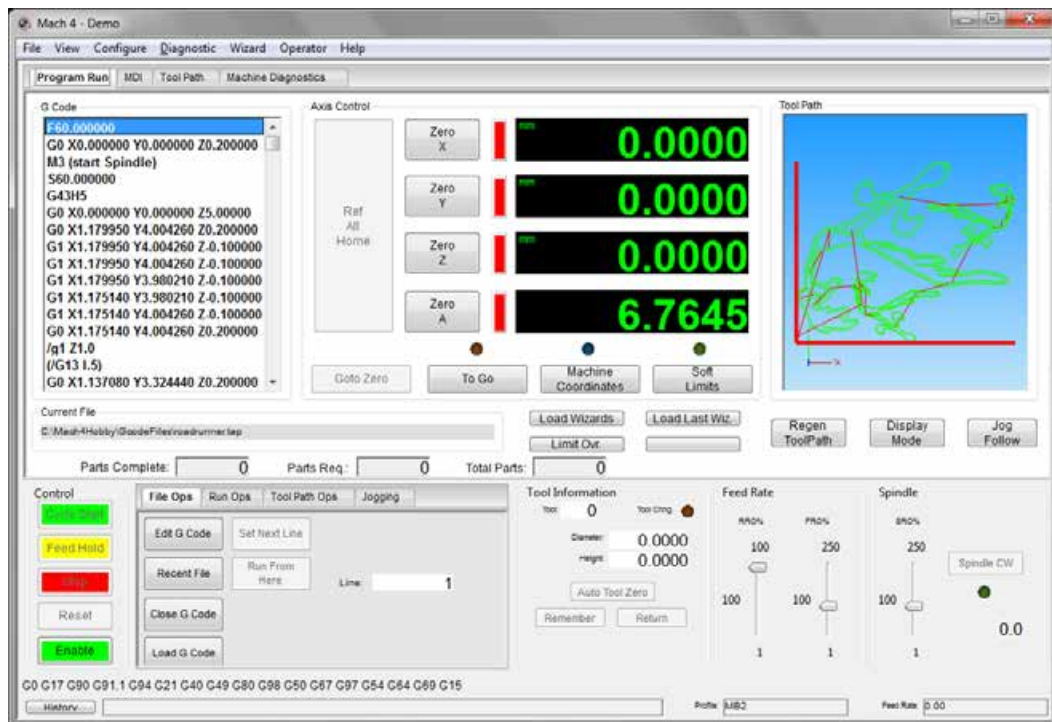


👉 *Configure -> Select Motion Dev...*

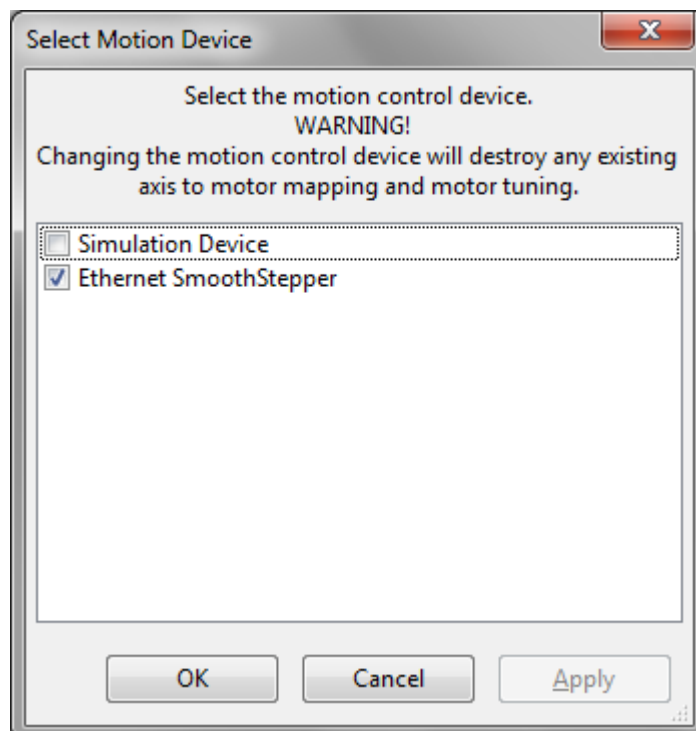


เมนู *Configure -> Plugins...*

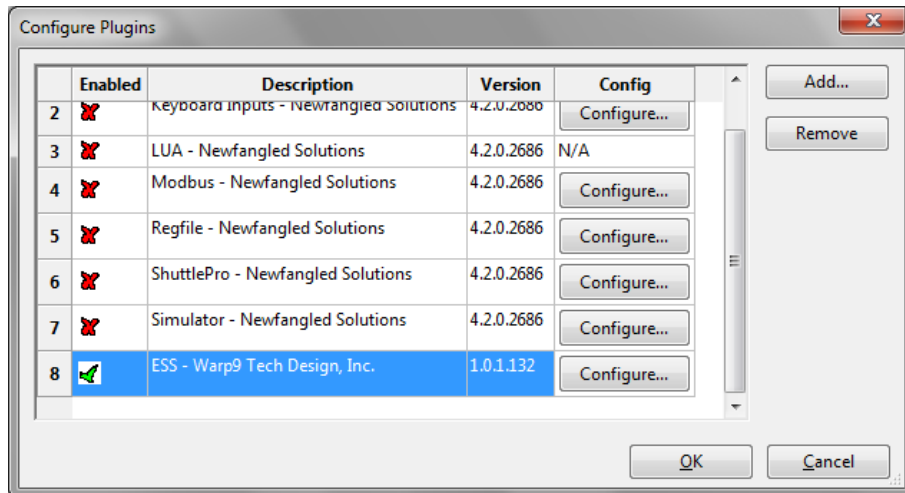


หน้า *Configure Plugins* ให้ติ๊กถูกหน้า *ESS- Warp9 Tech* ปิดโปรแกรมและกดปุ่มใหม่และคลิกปุ่ม *Configure...*

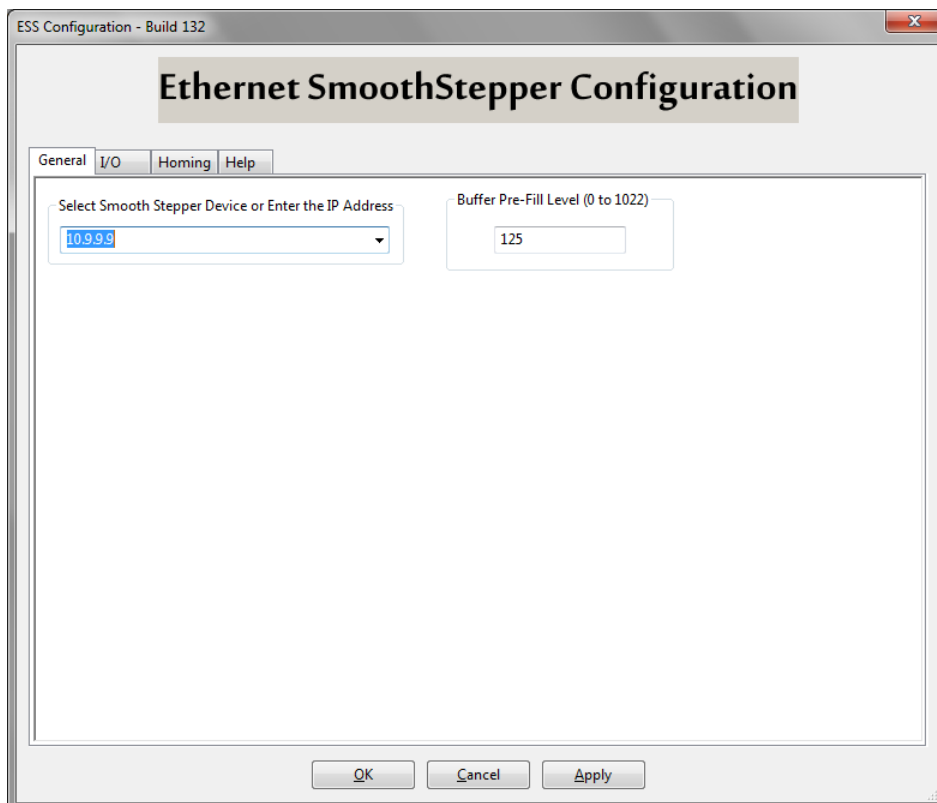


หน้า *General* ให้กำหนด IP Address ของบอร์ด ESS

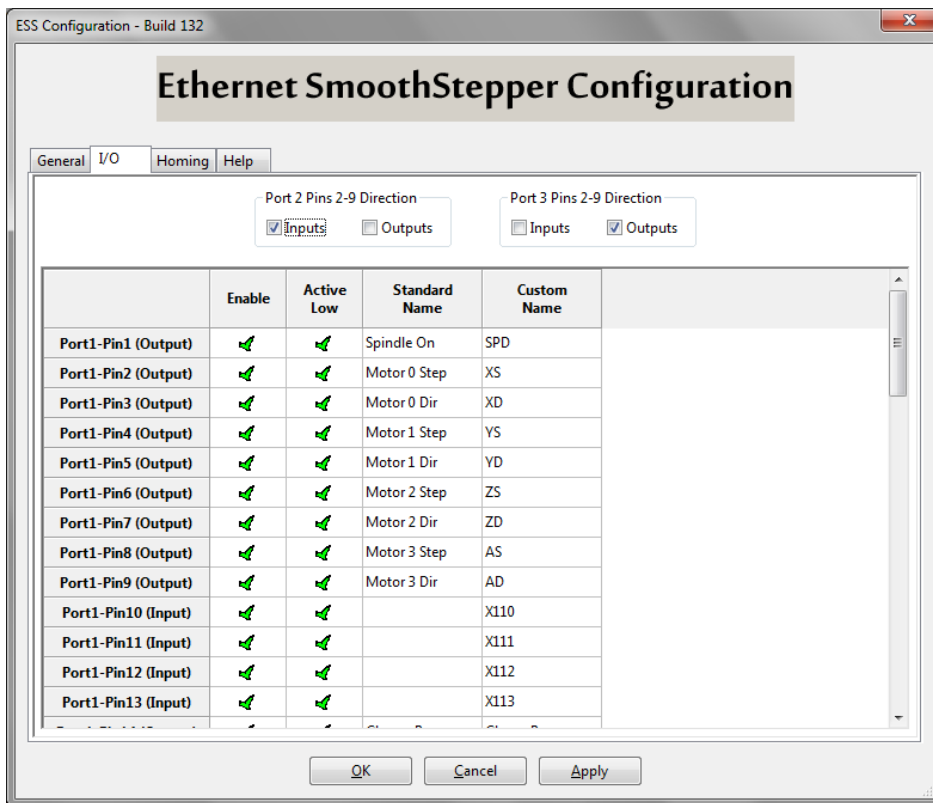


หน้า I/O 1/4

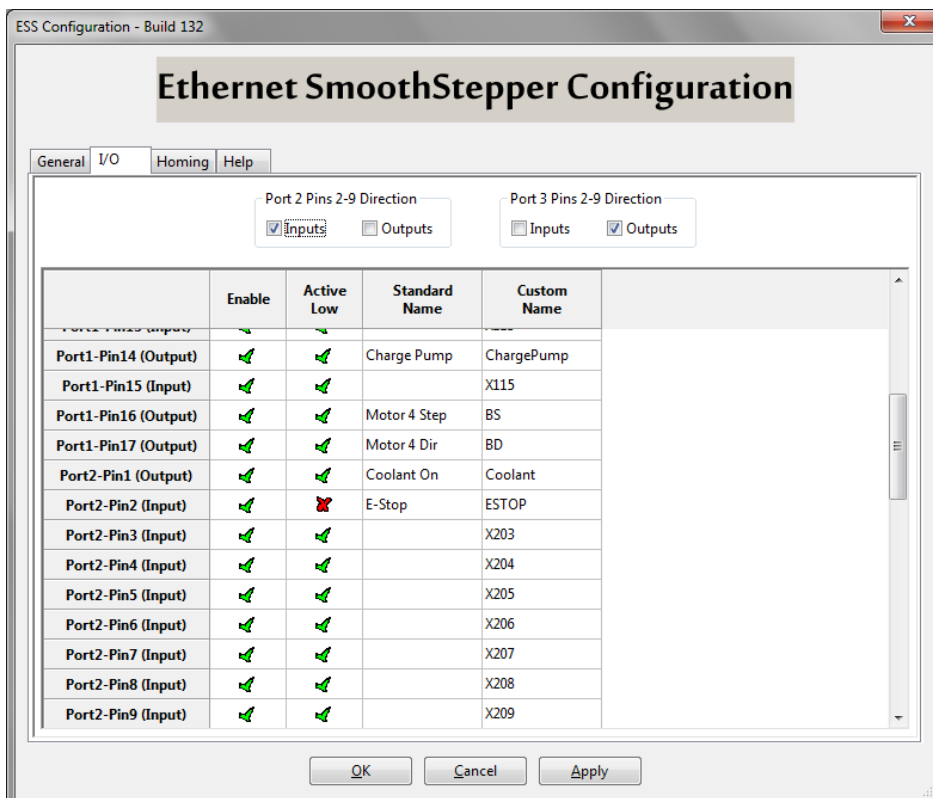


หน้า I/O 2/4

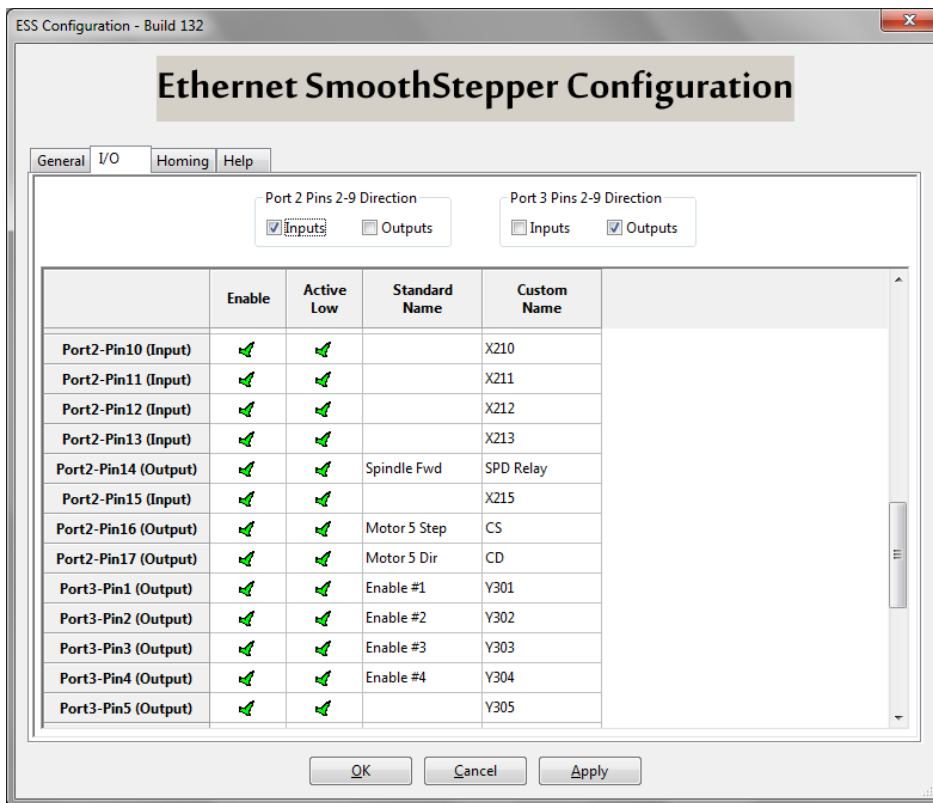

หน้า I/O 3/4

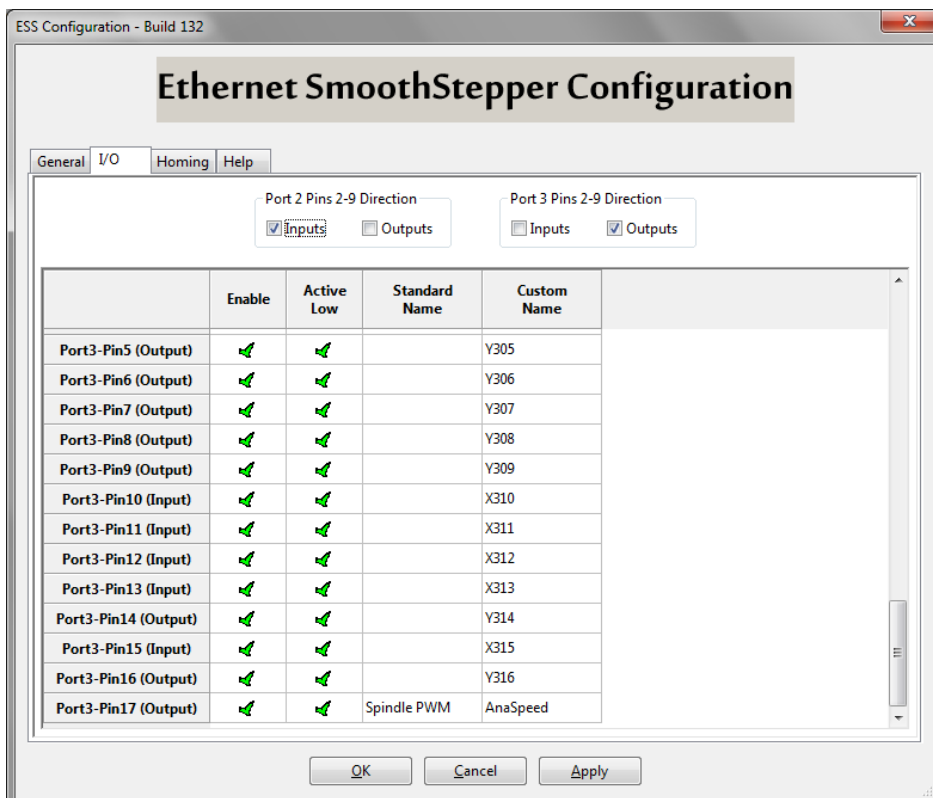



หน้า I/O 4/4

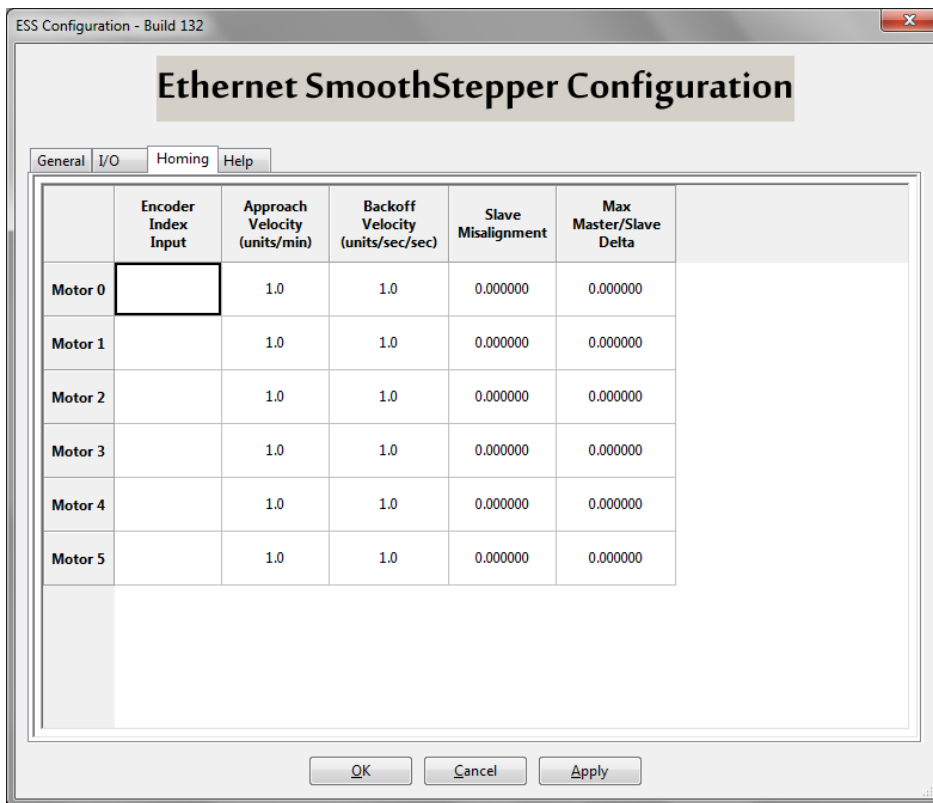


หน้า Homing ผู้ใช้ต้องกำหนดเอง

เมนู *Configure -> Mach...*

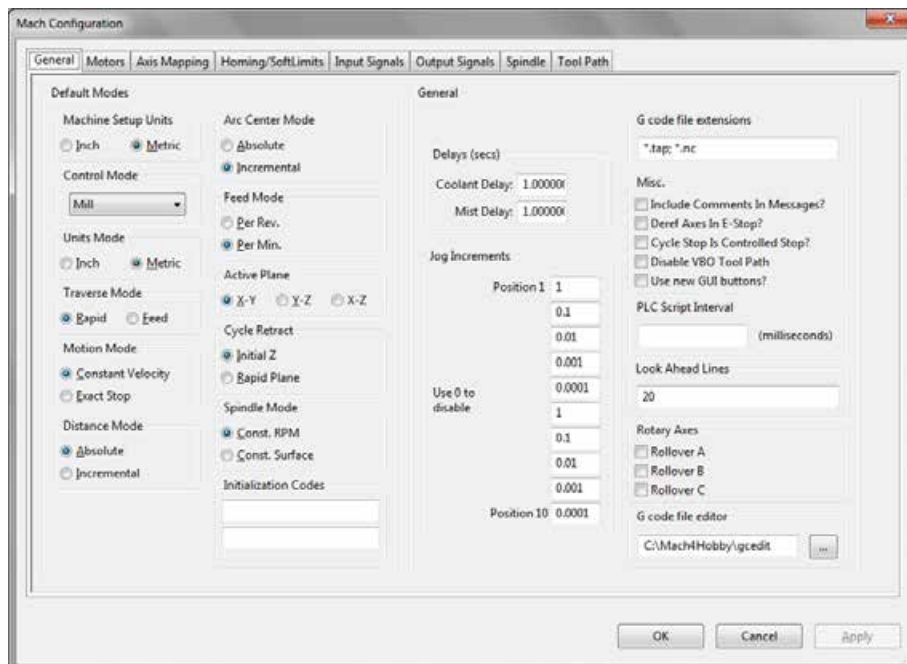


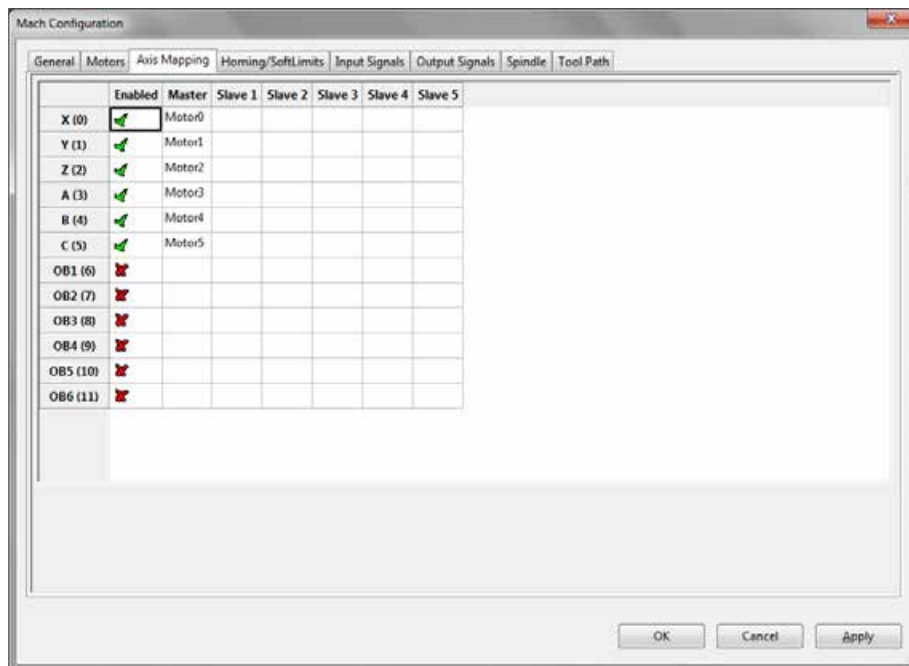


หน้า Axis Mapping ให้กำหนดตาม

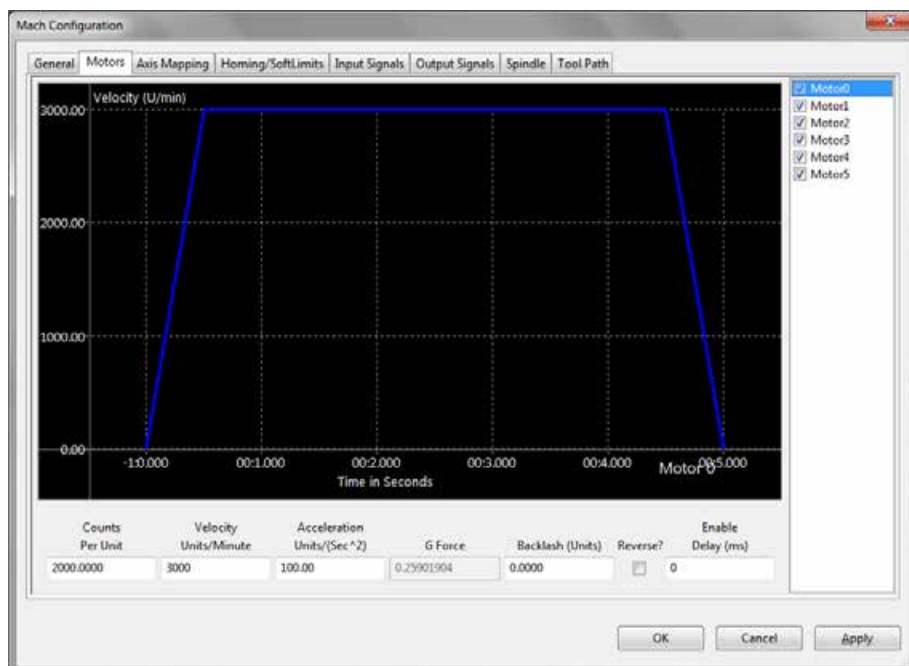


หน้า Motors ผู้ใช้กำหนดให้เหมาะสมกับระบบของตัวเอง

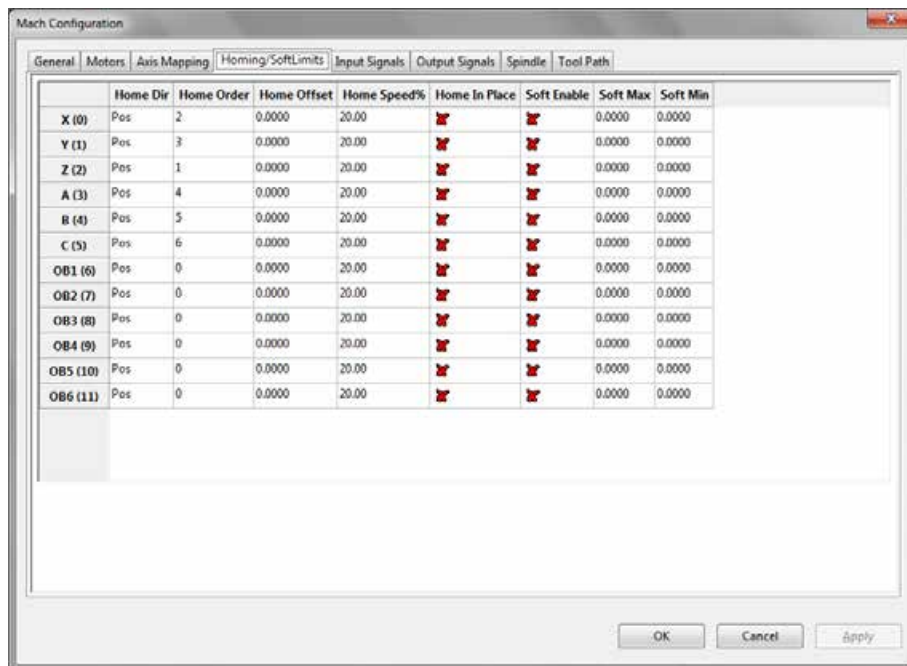


หน้า Homing/ SoftLimits ผู้ใช้กำหนดเอง

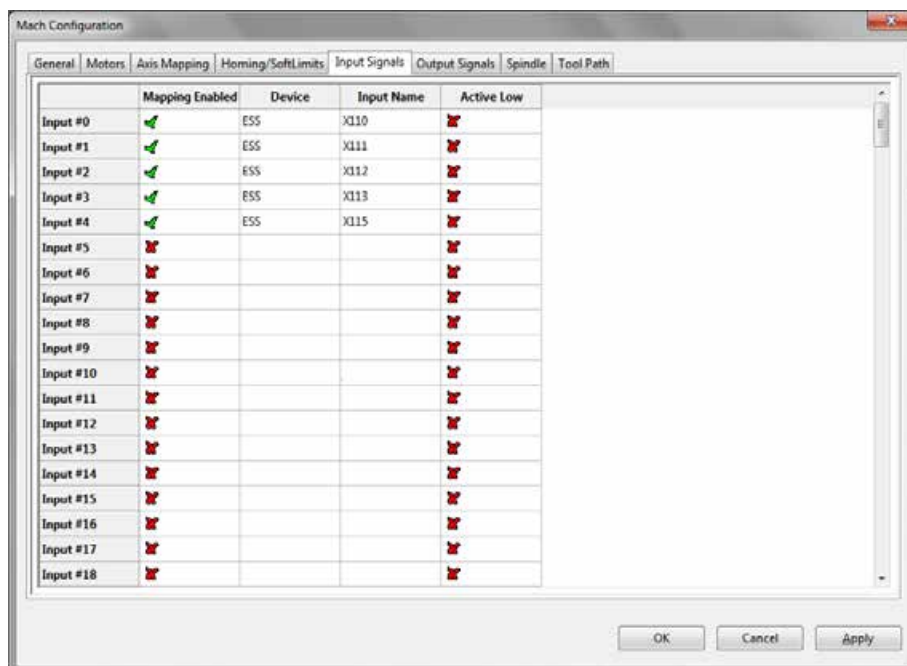


หน้า Input Signals ผู้ใช้กำหนดเอง

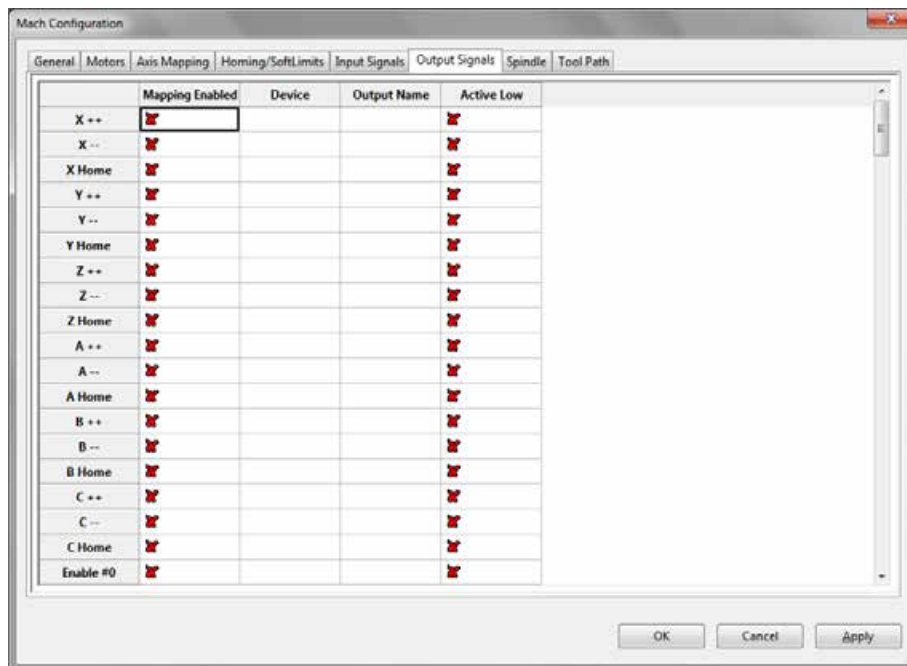

หน้า Output Signals ผู้ใช้กำหนดเอง

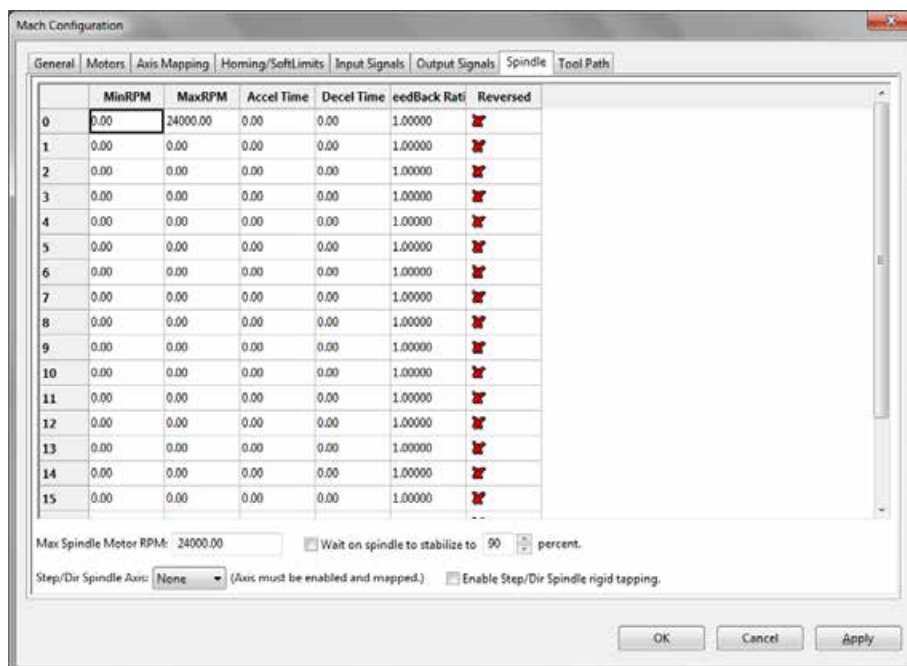

หน้า Spindle กำหนด 24000 rpm รายการ 0 และ Max ด้านล่างเพื่อให้ออก Analog output

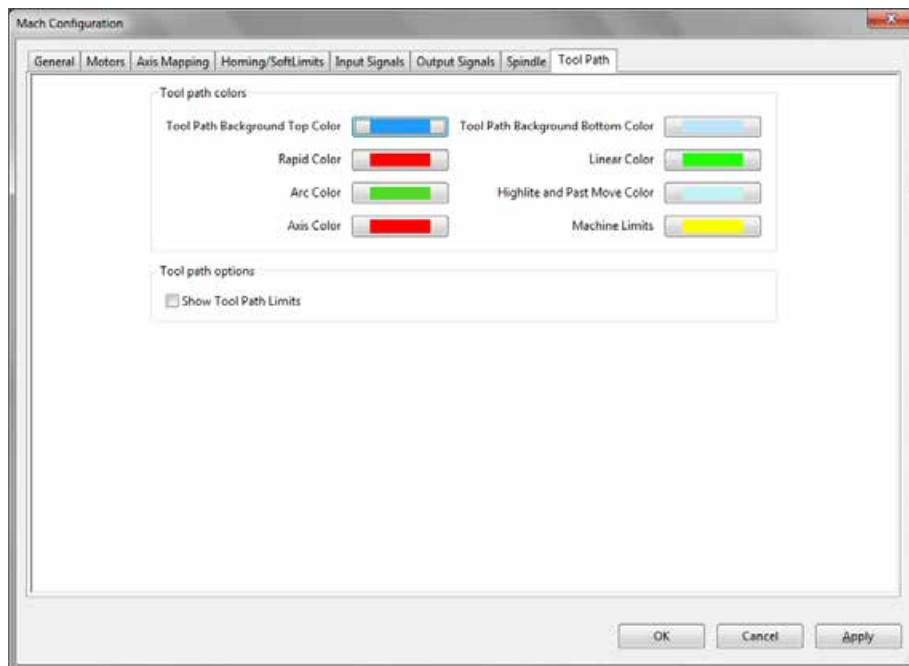


หน้า ToolPath สีเป็นค่า Default

Appendix I MB2 Specifications

Dimensions	115 x 155 mm
Supply voltage	12-24Vdc $\pm 10\%$, 500mA (without load)
Supply voltage ripple	$\leq 5\%$
Outputs	NPN, 5-24Vdc
Output current	100mA Max (total 7 outputs ≤ 500 mA)
Analog output range	(0V + 250mV) ~ (Vin - 250mV)
Inputs	NPN, PNP, 5-24Vdc
Ambient operating temperature	0-40°C

Appendix II MB2 Board Dimensions

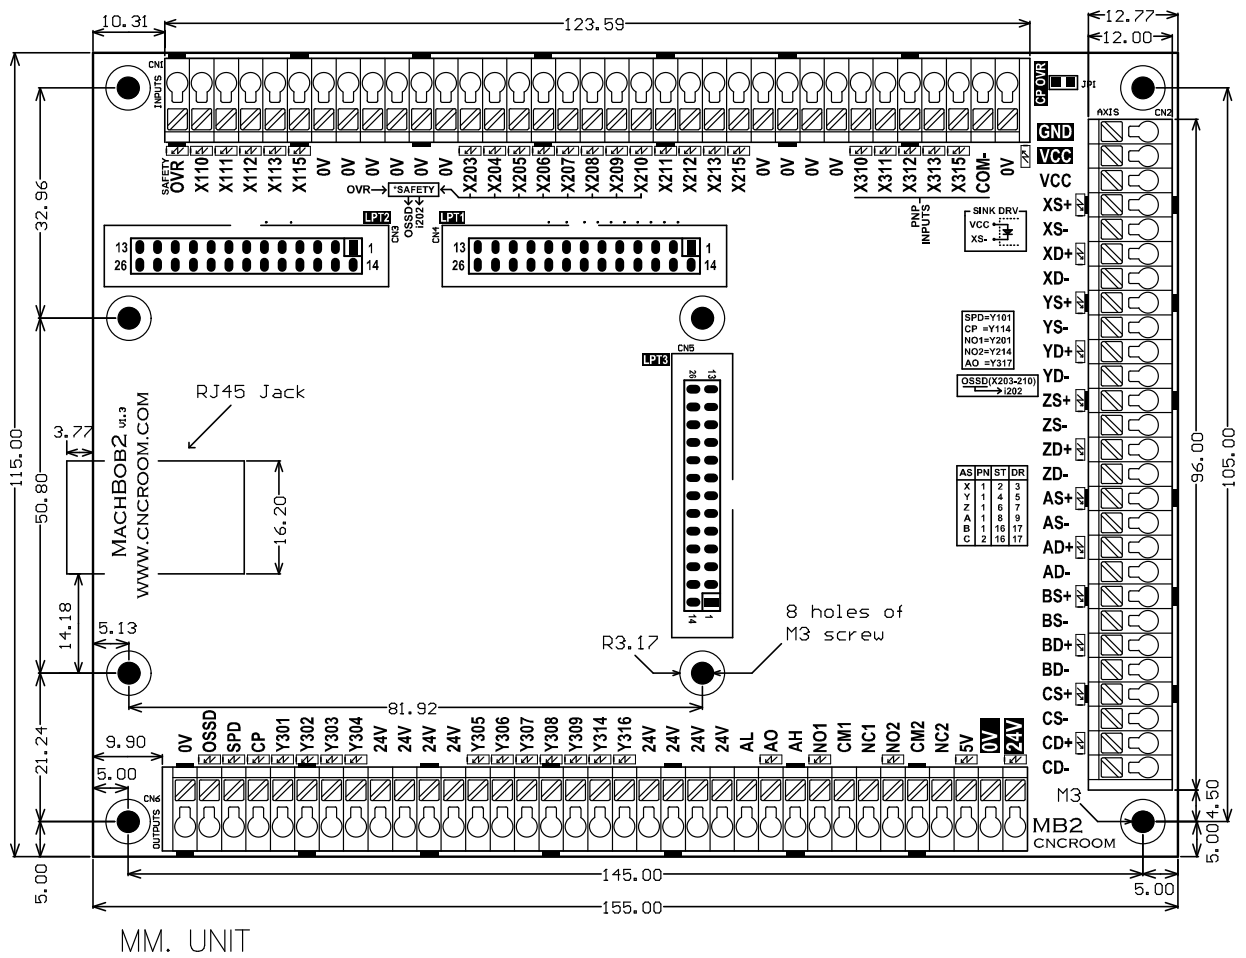


Appendix III Servo connection

ตั้งใจปล่อยให้ว่างเพื่อผู้ใช้ทำบันทึก

Appendix IV ปัญหาและการแก้ไข

ตั้งใจปล่อยให้ว่างเพื่อผู้ใช้ทำบันทึก

 Appendix IIV ขนาดสายไฟ



导体/conductor			绝缘体/Insulator		电气特性 Electrical Characteris tic	截面 面积	允载电流 Permissi ble ampacity 20℃-AMR	包装规格 Packing
线号 AWG	导体构造 Construction No. x φ mm	直径 Diameter (mm)	绝缘厚度 Insulator Thick (mm)	完成外径 Over Diameter (mm)	导体电阻 Realst. max Cuc, c20℃ (ohm/km)	(毫米* 毫米)	安培 (A)	米/卷 Mt/coils
30	20/0.06 11/0.08	0.30	0.55	1.20	331.00	0.05	0.80	100
28	28/0.06 16/0.08	0.36	0.55	1.30	227.20	0.08	1.25	100
26	42/0.06 30/0.08	0.46	0.55	1.50	123.00	0.14	3.50	100
24	70/0.06 40/0.08	0.61	0.55	1.60	97.60	0.20	5.00	100
22	110/0.06 60/0.08	0.78	0.55	1.70	88.60	0.33	8.73	100
20	180/0.06 100/0.08	0.92	0.55	1.80	62.50	0.50	13.87	100
18	270/0.06 150/0.08	1.19	0.55	2.30	39.50	0.75	22.00	100
16	455/0.06 252/0.08	1.53	0.8	3.00	24.40	1.27	35.00	100
15	856/0.05 336/0.08	1.69	0.8	3.10	20.02	1.68	42.00	100
14	720/0.06 400/0.08	1.78	0.9	3.50	15.60	2.07	55.60	100
13	1296/0.05 500/0.08	2.06	0.95	4.00	12.50	2.50	65.00	100
12	1100/0.06 680/0.08	2.48	1.00	4.50	9.80	3.40	88.40	100
11	1171/0.05 788/0.08	2.59	1.00	4.60	7.38	3.96	100.0	100
10	1780/0.06 1050/0.08	3.06	1.00	5.50	6.30	5.30	140.6	100
8	2933/0.06 1650/0.08	3.75	1.50	6.80	4.20	8.29	200	100

รูปที่ 16 ตารางขนาดสายไฟของยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งแต่ละยี่ห้อจากต่างกันไป