


# คู่มือ MachDrive NBA (Rev1.2)

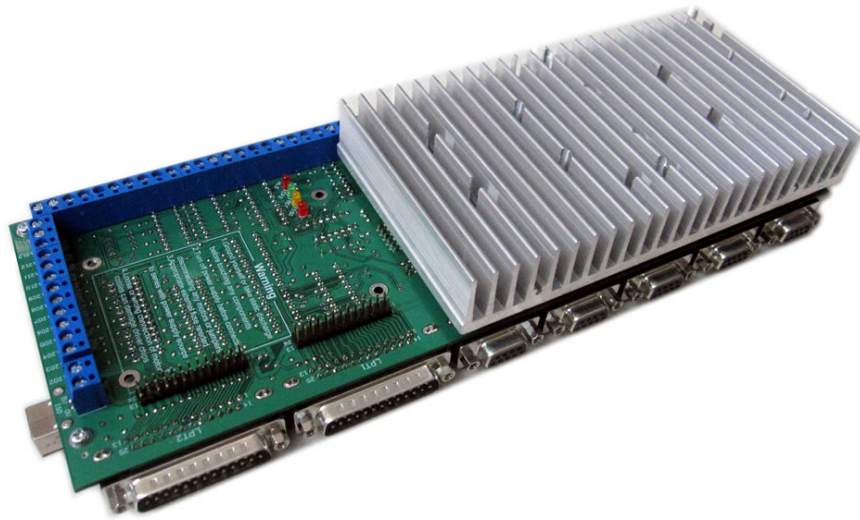

## ทำความรู้จักกับ MachDrive NBA

MachDrive NBA หรือเรียกรหัสสั้นๆว่า **NBA** เป็นบอร์ดรวม (All in one) ที่ประกอบด้วยบอร์ดหรือวงจรต่างๆดังนี้

- บอร์ดเชื่อมต่อแบบแยกไฟแยกกราวด์ (opto-isolator break out board),
- บอร์ดขับสเต็ปมอเตอร์แบบไบโพลาร์ (bipolar stepping motor driver) จำนวนถึง 5 แกน,
- บอร์ดวงจรชาร์จปั๊มเพื่อป้องกันการอุปกรณไฟฟ้าทำงานด้วยตัวเอง (charged pump)
- บอร์ดโซลิดสเตตรีเลย์แบบซีไรครอสซึ่งจำนวน 2 ช่องทาง
- บอร์ดขยายสัญญาณเอาต์พุตเพื่อขับอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น รีเลย์, หลอดไฟ

วงจรสำคัญๆสำหรับใช้กับเครื่องมินิซีเอ็นซีได้ถูกรวบรวมไว้บนบอร์ดเดียวกันทำให้ประหยัดเนื้อที่, ลดสัญญาณรบกวน, ลดงานเชื่อมต่อวงจรด้วยตัวคุณเอง, ลดความผิดพลาดของการเดินสายไฟและประหยัดเวลา

## สัญลักษณ์



เครื่องหมาย Warning มีไว้เพื่อเตือนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต รวมทั้งการก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ

**Note.** เครื่องหมายโน้ตจะใช้บอกถึงคุณสมบัติพิเศษ

## คำเตือน



- ไฟฟ้าสถิตสามารถทำอันตรายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากจำเป็นต้องจับหรือแตะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ด NBA ควรทำการดิสชาร์จตัวเองด้วยการจับพื้นหรือผนังอาคาร ฯลฯ ทุกครั้ง
- จะต้องปิดไฟเลี้ยงก่อนเสมอ ก่อนที่จะต่อหรือถอดสแต็ปป์มอเตอร์จากบอร์ดขับ
- จะต้องปิดไฟเลี้ยงก่อนเสมอ ก่อนที่จะถอดหรือเสียบจัมพ์เปอร์เพื่อตั้งค่าทางฮาร์ดแวร์หรือจับชิ้นส่วนใดๆ
- ห้ามต่อไฟเลี้ยงวงจร กลับขั้วเพราะจะทำให้บอร์ดไหม้เสียหายและใช้การไม่ได้
- ห้ามตั้งกระแสเพื่อขับมอเตอร์เกิน 3 Amp/phase
- ห้ามจ่ายไฟเลี้ยงมอเตอร์เกินกว่า 24 Vdc
- ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อขั้วเทอร์มินอลก่อนจ่ายไฟเลี้ยงเข้าวงจร การต่อผิดและต่อหลวมสามารถทำให้บอร์ดขับเสียหายได้

## คุณสมบัติของบอร์ด NBA

- รองรับพอร์ทขนานได้ถึง 2 พอร์ทเพื่อใช้อินพุทเอาต์พุทรวมทั้งหมด 18 และ 16 จุดตามลำดับ
- ขับมอเตอร์แบบไบโพลาร์ได้ถึง 5 แกน, ที่กระแสสูงสุด 3 แอมป์ต่อเฟส
- ใช้ได้กับสแต็ปป์มอเตอร์ทั้งไบโพลาร์และยูนิโพลาร์ 4, 6, 8 เส้น สำหรับมอเตอร์แบบ 1.8 องศาต่อสแต็ป
- การเชื่อมต่ออินพุทเอาต์พุท เป็นแบบแยกไฟแยกกราวด์ป้องกันสัญญาณรบกวน
- ใช้ไอซีเชื่อมต่อทางแสงความเร็วสูงถึง 10 Mbit/s (HCPL2630) สำหรับสัญญาณ step / direction
- รับสัญญาณ step สำหรับขับมอเตอร์ได้สูงถึง 100 kHz.
- ขับมอเตอร์ด้วยรูปคลื่นแบบชดเชยกำลังขั้ว (torque compensation)
- ใช้เทคโนโลยีการขับแบบกระแสคงที่ชอปเปอร์ (Chopper) ที่ใช้กระแสอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานที่ความถี่สูงถึง 100kHz ซึ่งเป็นความถี่ที่หูคนไม่ได้ยินทำให้การทำงานเงียบและไม่ต้องใช้ตัวต้านทานขนาดใหญ่แบบที่ใช้กันในระบบ L/R ที่ก่อให้เกิดความร้อน
- ตั้งกระแสขับมอเตอร์ด้วยจัมพ์เปอร์ค่าคลาดเคลื่อน 1%
- สามารถตั้งไมโครสแต็ปป์ Full, 1/2, 1/8, 1/16
- สามารถตั้งเปอร์เซ็นต์ของการดีเคย์ (Decay) เพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพการหมุนของมอเตอร์
- \*มีโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับ Mach3 เพื่อไม่ให้มอเตอร์ขณะหยุดเครื่อง
- มีซิลิคอสเตตรีเลย์เปิดปิดที่มุมศูนย์องศาซีโรครอสซิงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสัญญาณรบกวน จำนวน 2 ช่องทาง, ขับกระแสได้ 10 Amp, 250 Vac สำหรับเปิดปิดมอเตอร์สปินเดิลและปั้มน้ำ
- มีขั้วต่อสำหรับเสียบ SmoothStepper ได้โดยตรง เหมาะสำหรับคนที่ใช้ไม้ค้ำหรือเครื่องพีซีรุ่นใหม่ที่ไม่มีการาเลฟพอร์ท
- มีวงจรชาร์จปั้มน้ำ (Charge-Pump) สำหรับการป้องกันสปินเดิลหมุนเองขณะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- อินพุทเป็นแบบ Active Low สามารถใช้ได้กับพาราเลลพอร์ทของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท

- เอาท์พุทเป็นแบบทรานซิสเตอร์ NPN รับกระแสได้ถึง 300 mA, 40 Vdc สำหรับขับอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น รีเลย์, หลอดไฟได้โดยตรง และสามารถใช้กับไฟได้หลายระดับเช่น 5 Vdc, 12 Vdc, 24 Vdc
- มีฮีตซิงค์ขนาดใหญ่ติดตั้งมาพร้อม และสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่ม 1-2 ตัวได้ด้วยตัวเอง
- มีคอนเน็คเตอร์สำหรับพัดลม 24 Vdc ให้ 1 ตำแหน่ง
- ไฟเลี้ยงวงจรลอจิกบนบอร์ดใช้วงจร Switching Regulator 5V แปลงจากไฟเลี้ยงมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
- มี USB คอนเน็คเตอร์รองรับไฟเลี้ยงจากพอร์ท USB สำหรับวงจรแยกไฟแยกกราวด์

**Note** \*ฟังก์ชันประหยัดพลังงานใช้ได้กับ Mach3 ผ่านพาราเลลพอร์ทเท่านั้น

## การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

### อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมเพิ่ม


- \*สายเชื่อมต่อพาราเลลพอร์ท DB25 แบบ ผู้-เมีย
- \*สายเชื่อมต่อ USB สำหรับดึงไฟ 5 Vdc จากพอร์ท USB
- แหล่งจ่ายไฟ 24 Vdc ที่มีกระแสเพียงพอสำหรับเลี้ยงสเต็ปป์มอเตอร์
- สเต็ปป์มอเตอร์
- พัดลมระบายความร้อนขนาด 80x80x25, 24Vdc
- อุปกรณ์ภาคอินพุทเช่น สวิตช์หยุดฉุกเฉิน, สวิตช์ลิมิต, สวิตช์โฮมมิ่ง ฯลฯ
- อุปกรณ์ภาคเอาท์พุทเช่น รีเลย์, สปินเดิลมอเตอร์, บี้มอเตอร์ ฯลฯ
- พิวส์ขนาดที่เหมาะสม
- สายไฟขนาดที่เหมาะสมกับระดับแรงดันและกระแสไฟฟ้า
- เครื่องมือเช่นคีมตัด, คีมปลอก, คีดย้ำสายไฟ, ไขควง, หัวแร้งและตะกั่ว, เทปพันสายไฟ

**Note** . \*รายการที่ไม่ต้องใช้ กรณีที่ใช้ NBA รวมกับ SmoothStepper





**WARNING คำเตือน!** ในกรณีที่ไฟฟาลัดวงจรที่สืบเนื่องการทำงานผิดปกติของบอร์ดขับหรือส่วนอื่นๆของระบบมินิซีเอ็นซี พิวส์สามารถช่วยลดโอกาสของการเกิดไฟไหม้ได้เพราะแหล่งจ่ายไฟถูกตัดออกจากระบบทันทีเมื่อมีการลัดวงจร ควรจะอนุกรมพิวส์ขนาดที่เหมาะสมเข้ากับแหล่งจ่ายไฟก่อนเข้าบอร์ด NBA


ผังการเชื่อมต่อ (Connection Diagram)

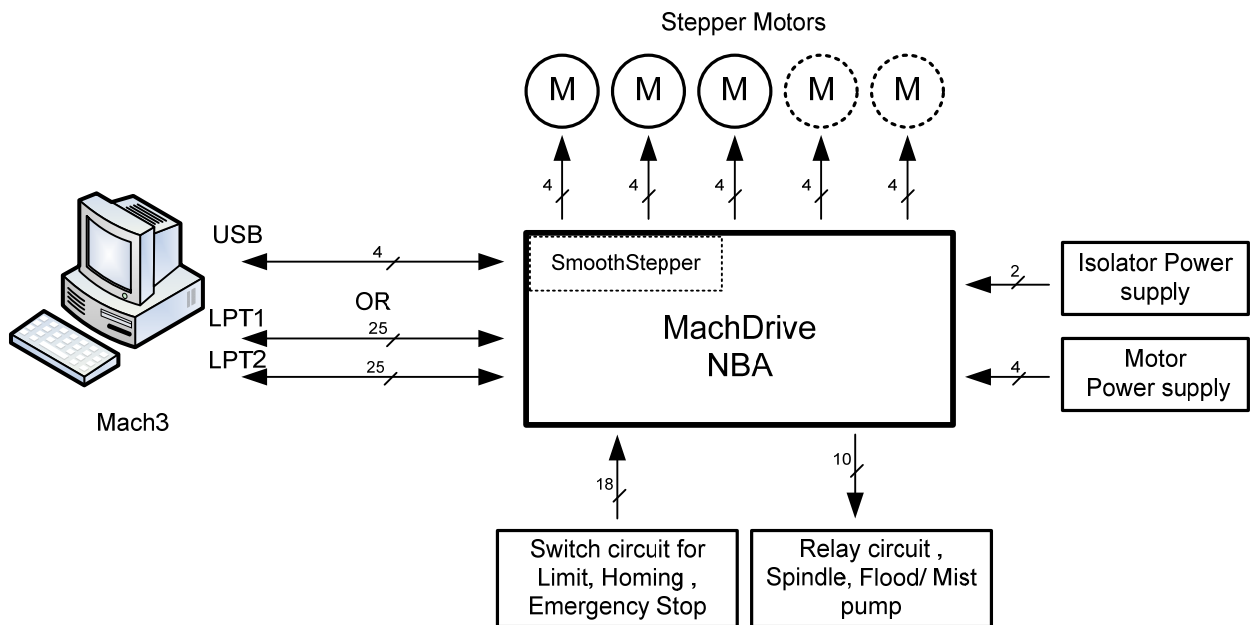

รูปที่ 1 ผังการเชื่อมต่อบอร์ด NBA

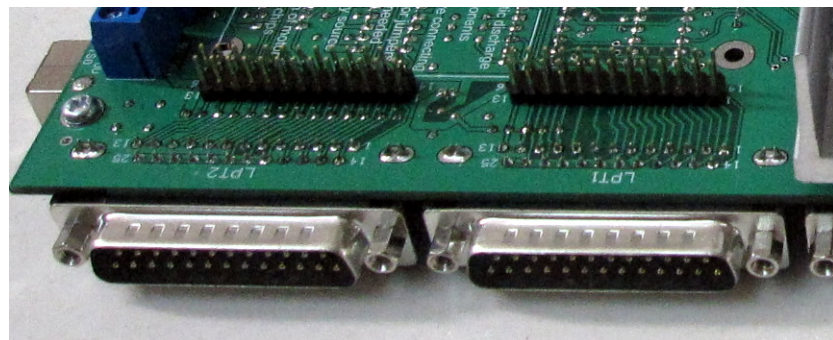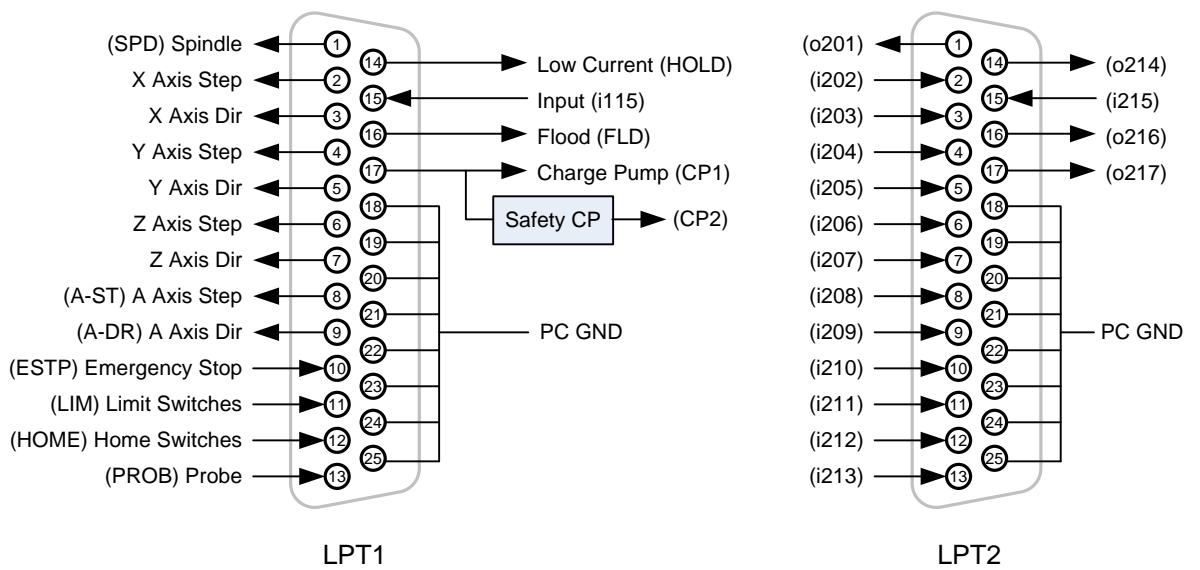

## MACHDRIVE - NBA

 

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์หมายเลขอินพุท/เอาต์พุทของพาวเวอร์และขั้วต่อของ NBA

**Note** . เนื่องจาก PCB ของ NBA ถูกออกแบบให้ใช้ได้ทั้ง 2 หน้า- ขั้วต่อของบอร์ด NBA ในรุ่นที่มีฮีตซิงค์ด้านบนจะเรียงกลับด้านกับรุ่นที่ไม่มีฮีตซิงค์ ดังนั้นให้ผู้ใช้งานสังเกตข้อความที่เขียนกำกับไว้ที่ขั้วเป็นสำคัญ

ความหมายของขั้วต่อเขียนได้เป็นตัวอักษร 4 หลัก DPXX เช่น i215, i115, o217, o201

D = Direction เป็นทิศทาง Input หรือ Output

P = Port number เป็นหมายเลขพอร์ท 1 หรือ 2



XX = เป็นหมายเลข 01-25 หรือเลขที่พินของพาวเวอร์

ดังนั้นตอนนำไปป้อนในคอนฟิก ports and pins สำหรับขั้ว o217 จะต้องเป็นพอร์ทที่ 2 พินที่ 17 และ LowActive เป็นต้น

### แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟให้กับบอร์ด NBA มีด้วยกัน 2 ส่วน คือแหล่งจ่ายไฟสำหรับเสียบังมอเตอร์และวงจรแยกไฟแยกกราวด์ (opto-isolator) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. แหล่งจ่ายไฟสำหรับสำหรับมอเตอร์ (Motor Power Supply Unit)

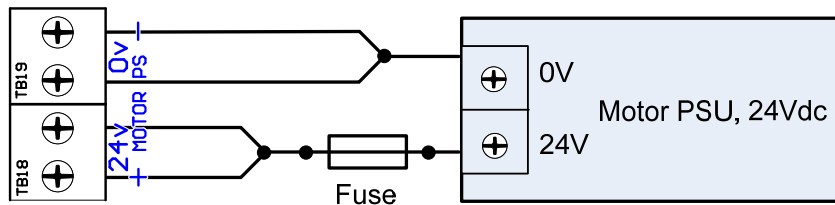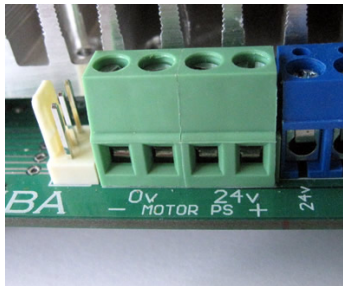

ซึ่งปกติจะใช้ขั้วที่ระดับแรงดัน 24Vdc ทั้งนี้บอร์ด NBA ยังมีส่วนสงวนเพื่อความปลอดภัย (Safety margin) อยู่อีก 10 Vdc เพื่อไว้สำหรับรองรับไฟกระชาก (surge) และการรบกวน (noise) ที่เกิดจากการขับมอเตอร์ การคำนวณกระแสสำหรับบอร์ด NBA มีดังนี้

กระแสขั้วต่อมอเตอร์หนึ่งตัว = กระแสต่อขด x จำนวนขด x ON duty cycle% x phase Amplitude%  
โดยที่

- (1) กระแสต่อขด < ปกติขดลากของมอเตอร์จะบอกค่านี้มาให้
- (2) จำนวนขดของใบโพลาร์มอเตอร์มีค่าเท่ากับ 2
- (3) ON duty cycle ของวงจรชอปเปอร์มีค่าเท่ากับ 50% < ค่าโดยหลักการของการปิดและเปิดด้วยความถี่และมี duty cycle เป็น 50% (ความจริงสภาวะตอนที่นำกระแสหรือว่า 'ON' จะต่ำกว่า 50% เพราะว่าช่วงที่ ON กระแสยังคงต้องใช้เวลาไต่ระดับซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆเช่นค่าอินดักแตนซ์และค่าความต้านทานในขดลวด, ระดับโวลเทจของแหล่งจ่ายที่จะทำให้กระแสไหลเร็วหรือช้า ในที่นี้เราใช้ 50% เพื่อต้องการมีไว้เซฟตี้มาร์จินในระดับหนึ่ง)
- (4) Total Phase Amplitude มีค่าเท่ากับ 70% < เป็นค่าเฉลี่ยของยอดคลื่นทั้ง 2 ขดเมื่อมวมเหลื่อมกัน 30 องศา
- (5) กระแสขั้ว = กระแสต่อขด x 70% < เมื่อเราประมาณว่า (3) คือ 50% ก็จะทำให้ (2) คือว่า (2) x (3) = 1 จึงไม่นำมาคิด

สูตรประมาณการคือ กระแสขั้วต่อมอเตอร์หนึ่งตัว = กระแสต่อขด x 70%

**ตัวอย่าง** การเราต้องการคำนวณกระแสโดยรวมของระบบมินิซีเอ็นซี โดยใช้มอเตอร์ ใบโพลาร์แบบที่มีสายจำนวน 4 เส้นออกมาจากตัวมอเตอร์ โดยระบบนี้มีมอเตอร์ที่ต้องขับด้วยกัน 3 ตัว และที่มอเตอร์มีขดลากบอกถึงระดับโวลเทจและกระแสว่า 1.7V, 2.35A จากการศึกษาพบว่าบอร์ด NBA ได้จัดกระแสกำหนดกระแสขั้วเป็นขั้นๆตามตารางด้านล่าง ในกรณีนี้เราจึงสามารถเลือกค่าใกล้เคียงคือ 2.25A เพื่อนำไปคำนวณ

**Note** \*กระแสค่าอื่นๆอาจจะสั่งทำเป็นพิเศษ

กระแสขั้ว
Motor (A)
3.00
2.25
2.00
1.50
1.00
0.75
0.50
0.25

<- เลือกที่ใกล้เคียง


$$\text{กระแสขั้วต่อมอเตอร์หนึ่งตัว} = 2.25 \times 70\% = 1.575 \text{ Amp}$$

$$\text{กระแสสำหรับมอเตอร์ 3 ตัว} = 1.575 \times 3 = 4.725 \text{ Amp}$$


ในทางปฏิบัติเราสามารถทราบการกินกระแสของระบบมินิซีเอ็นซีได้ของเราได้ ด้วยการใช้อะมมิเตอร์ RMS ที่สามารถบันทึกค่ากระแสต่ำสุดและสูงสุด (Min, Max value) อนุกรมวัดค่ากระแส ขณะที่เราใช้เครื่องมินิซีเอ็นซีแบบไหนๆ เช่นมีโวลตสูงสุดตามที่เรากดแบบไว้เช่นมีสิ่งของที่มีน้ำหนักอยู่บนโต๊ะกัด, ความเร็วสูงสุดที่เครื่องเดินได้ การบันทึกค่าควรทำตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่อง จากนั้นสังเกตทุกแกนเคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดให้โหลดทุกตัวทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหาค่ากระแสสูงสุด รวมทั้งการปิดเปิดด้วยปุ่ม EStop ที่มีกลไกตัดและต่อไฟเอซีเข้าระบบ

ค่ากระแสจริงที่วัดได้สามารถนำไปเลือกหรือปรับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่หลัง, หรือนำไปหาขนาดของฟิวส์ที่ถูกต้อง

## 2. แหล่งจ่ายไฟสำหรับสำหรับวงจรแยกไฟแยกกราวด์ ( Opto Isolator Power Supply Unit)

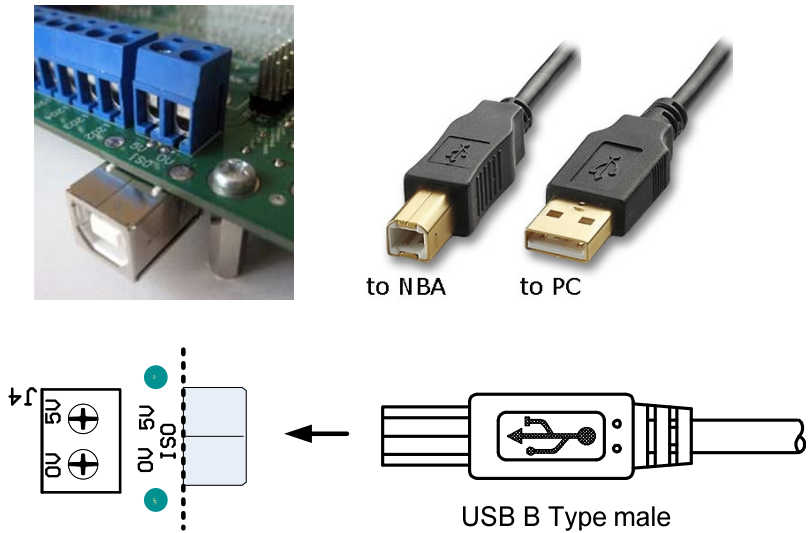

ใช้สาย USB เสียบโดยตรง

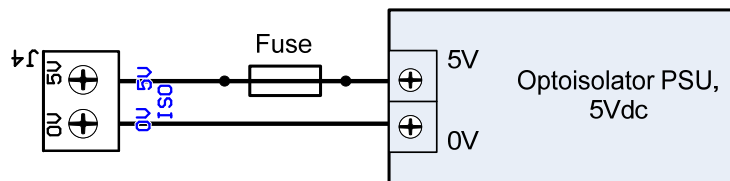


หรือใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่เป็นอแดปเตอร์

บอร์ด NBA ต้องการแหล่งจ่ายไฟสำหรับวงจรแยกไฟแยกกราวด์อยู่ที่ 5 Vdc, 200 mA แหล่งจ่ายไฟตรงนี้เราสามารถดึงได้จากพอร์ท USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง โดยที่บอร์ด NBA ได้จัดขั้วต่อ USB (ที่เขียนว่า ISO) ให้อยู่แล้ว ซึ่งผู้ใช้สามารถหาซื้อสาย USB แบบที่ใช้กับพริ้นเตอร์มาเสียบได้โดยตรง

หากถ้าเราไม่สะดวกหรือไม่ต้องการใช้ไฟจากพอร์ท USB เราสามารถจัดหาแหล่งจ่ายไฟภายนอก (5v external adapter) มาเลี้ยงวงจรแทนก็ได้

## มอเตอร์ ( Motors )

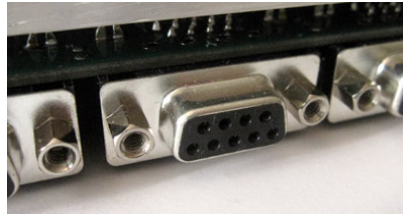



บอร์ด NBA รุ่นมาตรฐานจะใช้ขั้วต่อแบบ DB9 ตัวเมีย สามารถต่อใช้ได้กับสแต็ปป์มอเตอร์ที่มีสายต่อ 4, 6, 8 เส้น และมีรูปแบบเชื่อมต่อเป็นไปตามรูปที่ 4


DB9 Connector	
หมายเลขขา	ขั้ว
1-2	/B
4-5	B
6-7	/A
8-9	A
3	ว่าง

ตารางที่ 1 แสดงหมายเลขขาและชื่อขั้ว




รูปที่ 3 แสดงการเชื่อมต่อขั้วต่อของ DB9 ตัวผู้, ปลายสายทองแดงถูกวางไว้ตรงกลางระหว่างขั้วทั้งสอง เมื่อบัดกรีตะกั่วจะไหลเชื่อมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

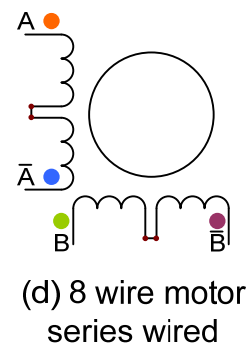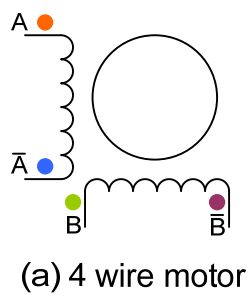


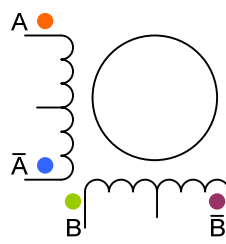

(b) 6 wire motor series wired

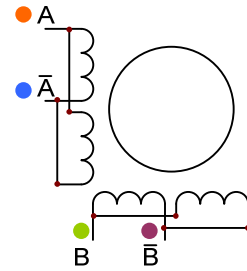

(e) 8 wire motor parallel wired

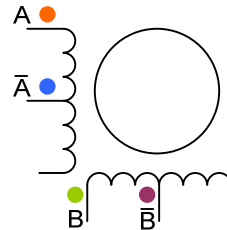

(c) 6 wire motor half wired

รูปที่ 4 แสดงวิธีการเชื่อมต่อสแต็ปป์มอเตอร์ในแบบต่างๆ

#### มอเตอร์สาย 4 เส้น (4 Wire Motor)

เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อขั้ว A, /A ของมอเตอร์เข้ากับขั้ว 8-9, 6-7 ของ DB9 ตัวผู้ ตามด้วยขดที่สอง B, /B เข้ากับขั้ว 4-5, 1-2

#### มอเตอร์สาย 6 เส้น (6 Wire Motor)

สำหรับสแต็ปป์มอเตอร์แบบ 6 เส้น สามารถต่อได้สองแบบ ได้แก่แบบอนุกรมขด (b) และแบบครึ่งขด (c) โดยที่ระหว่างขดจะมีเส้นตรงกลางต่อออกมา

#### มอเตอร์สาย 8 เส้น (8 Wire Motor)

สำหรับสแต็ปป์มอเตอร์แบบ 8 เส้น สามารถต่อได้สองแบบ ได้แก่แบบอนุกรมขด (d) และขนานขด (e)



**WARNING คำเตือน!** สำหรับการต่อแบบอนุกรมของมอเตอร์ยูนิโพลาร์ ( unipolar ) ที่แสดงไว้ในรูป (b) (d) จะต้องใช้กระแสเพียง 50% จากที่เขียนไว้บนฉลากมอเตอร์



**WARNING คำเตือน!** จะต้องปิดไฟเลี้ยงทั้งหมดก่อนที่จะต่อหรือถอดสแต็ปป์มอเตอร์จากบอร์ดขับเคลื่อน เพราะไฟย้อนกลับจากมอเตอร์จะสูงเป็นสิบเท่าของระดับไฟเดิมซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาคขับเคลื่อนเสียหาย

## การหาคู่ของขดลวดมอเตอร์

เบื้องต้นให้ดูจากข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ด้วยการเอาชื่อห้อยและรุ่นไปค้นหาใน google หรือจะไปโพสต์ข้อความทิ้งไว้ใน [cncroom.com/forum](http://cncroom.com/forum) หรือจะลองไปดูที่กระทู้เก่าๆที่

<http://www.cncroom.com/forum/index.php/topic,210.0.html>

โครงสร้างของสเต็ปป์มอเตอร์ประกอบไปด้วยโรเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรและขดลวดไฟฟ้าอยู่กับที่สเตเตอร์ ถ้าเราหมุนแกนสเต็ปป์มอเตอร์ด้วยมือเปล่าๆขดลวดและสนามแม่เหล็กจะตัดกันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลออกมา และถ้าเราจับปลายสายขั้วตักกันขณะที่หมุนมันก็จะเกิดแรงต้าน พลังงานขั้วนี้ จะถูกใช้ในการหาคู่ของสาย - มอเตอร์ที่จะนำมาใช้กับบอร์ด NBA ได้นั้นจะเป็นมอเตอร์ที่มีสายออกมา 4, 6 และ 8

สำหรับมอเตอร์ 4 สาย นั้นการหาคู่ของขดลวดมอเตอร์จะทำได้ง่ายสุด เพียงแต่จับปลายสายมอเตอร์ขั้วตักกันทีละคู่แล้วก็หมุนมอเตอร์ด้วยมือ ก็จะทราบทันทีว่าเส้นใดเป็นคู่กัน ถ้าใช้คู่กันเมื่อเราใช้มือหมุนแกนมอเตอร์ก็รู้สึกได้ถึงแรงต้าน ถ้าไม่ถูกคู่ของมันก็จะหมุนได้ฟรี เมื่อได้คู่แล้วก็นำไปต่อโดยไม่ต้องสนใจขั้ว + หรือ -

สำหรับมอเตอร์ 6 สาย ก็ให้ทำลักษณะเดียวกันกับ 4 สาย แต่เราจะรู้ว่า 3 สายกลุ่มใดเป็นกลุ่มเดียวกัน เพราะว่าคูใดคู่หนึ่งใน 3 เส้นขั้วตักกัน เมื่อหมุนมอเตอร์ก็จะเกิดแรงต้าน - เมื่อรู้กลุ่มแล้วก็ให้ใช้โอห์มมิเตอร์วัด เส้นที่เป็นแทปกกลางเทียบกับปลายทั้ง 2 เส้นจะมีค่าความต้านทานแค่ครึ่งหนึ่งและเท่ากันทั้งสองด้าน ในทำนองเดียวกันถ้าวัดคู่ที่เป็นปลายสายจะได้ค่าความต้านทานมากเป็น 2 เท่า เมื่อได้คู่แล้วจากนั้นนำไปต่อโดยไม่ต้องสนใจขั้ว + หรือ -

สำหรับมอเตอร์ 8 สาย ให้พยายามหาคู่มือมอเตอร์ในอินเทอร์เน็ตหรือติดต่อไปยัง [support@cncroom.com](mailto:support@cncroom.com)

## อาการของมอเตอร์กับการแก้ไข

หลังจากที่เราได้หาคู่ของขดลวดมอเตอร์อย่างคร่าวๆมาแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าขั้ว + หรือ - (เครื่องหมายสแลช / หรือบาร์เป็นเครื่องหมายแสดงขั้วลบ ) สำหรับการทดลองขั้วเพื่อหาขั้ว เบื้องต้นเราควรจะต้องตั้งกระแสขั้วไว้เพียง 1 Amp ก่อนซึ่งจะเพียงพอสำหรับดูและฟังเสียงการหมุนของมอเตอร์ ถ้ามอเตอร์ทำงานถูกต้องแล้วค่อยขยับกระแสขึ้นตามความต้องการ อาการที่มอเตอร์ยังต่อไม่ถูกต้องมีดังนี้

ถ้ามอเตอร์หมุนลิ้นปกติ แต่**หมุนกลับด้าน** ให้ย้ายคู่กัน เช่นจากเดิมเคยต่อคู่แรกเข้าขั้ว A และ /A, คู่ที่สองเข้า B และ /B ให้ต่อใหม่เป็นคู่แรกเข้าขั้ว B, /B แทนและคู่ที่สองเข้า A และ /A

ถ้ามอเตอร์หมุนผิดปกติ มีเสียงดัง มี**อาการกระตุก** แสดงว่าขั้ว + และ - ของทั้งคู่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ให้ทำการสลับขั้วของคู่ใดคู่หนึ่ง เช่นจากเดิมเคยต่อคู่แรกเข้าขั้ว A และ /A, คู่ที่สองเข้า B และ /B ให้สลับขั้วที่สองจากเส้นที่เข้า B ย้ายไป /B แทน (ย้ายขั้วกัน) และปล่อยให้คู่แรกเหมือนอย่างเดิม

บางทีท่านอาจจะไปได้มอเตอร์ที่มีค่าอินดักแทนซ์ (Inductance) สูงซึ่งถูกออกแบบมาให้หมุนได้ดีที่รอบต่ำ และจะมีอาการกระตุกที่ความเร็วรอบสูงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ - ดังนั้นการทดสอบควรจะสั่งให้มอเตอร์หมุนรอบช้าๆก่อน



**WARNING คำเตือน!** ภาคขับเคลื่อนมอเตอร์ของ NBA ไม่มีวงจรกันช้อตและจะเสียหายที่ในกรณีที่ท่านทราบคู่ แต่ต่อผิดขั้ว เช่นท่านทราบว่าปลายสายสองเส้นนี้คู่กัน เพราะได้นำปลายสายมาช้อตกันและหมุนจะรู้สึกถึงแรงต้าน แต่ตอนต่อ แทนที่คู่แรกจะเข้า A กับ /A, แต่ท่านกลับต่อปลายสายด้านหนึ่งเข้า A อีกด้านหนึ่งไปต่อที่ /B เป็นต้น – และในกรณีที่ท่านไม่ทราบทั้งคู่และขั้ว เมื่อต่อ (มั่วเอา) ก็เสียหายเช่นกัน


## ภาคอินพุท (Inputs)

ภาคอินพุทของ NBA จะถูกแยกไฟแยกกราวด์ออกจากด้านคอมพิวเตอร์พีซี ทั้งนี้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดจากฝั่งขับเคลื่อนมอเตอร์ได้


รูปที่ 5 เป็นวงจรเสมือนภาคอินพุทของ NBA ด้านหนึ่งของ LED ภายในตัวออปโตไอโซเลเตอร์ จะถูกต่อเข้ากับไฟเลี้ยง 5v ส่วนอีกด้านหนึ่งถูกต่อไปใช้งานโดยมีวงจรรายนอก (external circuit) เป็นตัวส่งงาน - ในที่นี้เราใช้สวิตช์ต่อลงกราวด์เพื่อเปิดเปิดให้ LED ภายในออปโตไอโซเลเตอร์ทำงาน

สถานะของการปิดเปิดจะถูกถ่ายทอดโดยทางแสงไปยังฝั่งเครื่องพีซีที่มีซอฟต์แวร์ Mach3 คอยรับสัญญาณ - อินพุทต่างๆที่ Mach3 รับรู้ได้แก่ EStop จากปุ่มหยุดฉุกเฉิน, Limit จากสวิตช์ลิมิตบนแกนต่างๆ, Home จากสวิตช์หรือเซนเซอร์ ตามที่แสดงตัวอย่างไว้ในรูปที่ 6 และ 7


นอกจากนี้เรายังสามารถต่อสัญญาณอื่นๆอีกมากเพื่อใช้งาน Mach3 ได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น สัญญาณหัววัด (probe), สัญญาณเอ็นโค้ดเดอร์ (encoder), สัญญาณมือหมุน MPG, สัญญาณไทม์มิ่ง (timing) และอินดิเคซ์ (index) สำหรับงานเครื่องกลึง ฯลฯ

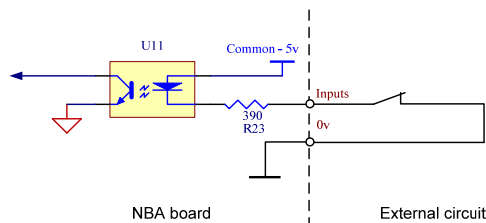

รูปที่ 5 วงจรเสมือนภาคอินพุทของ NBA

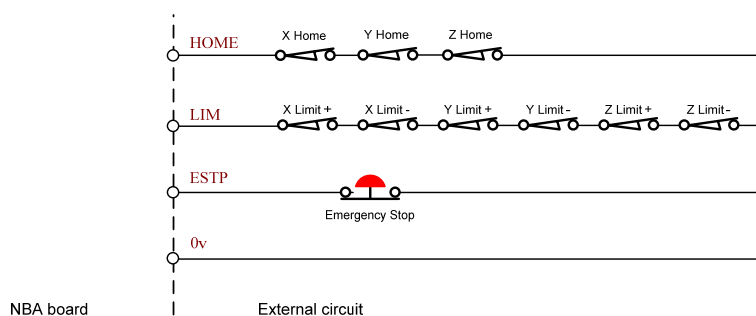

รูปที่ 6

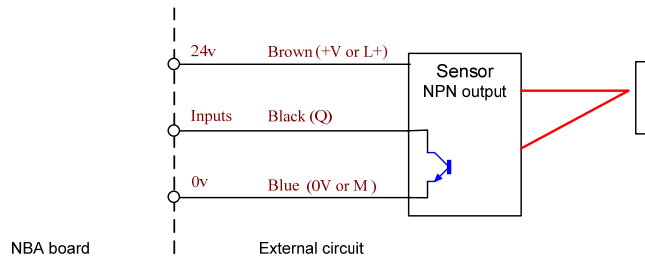

รูปที่ 7 แสดงการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ที่มีเอาต์พุตเป็นแบบ NPN

## ภาคเอาต์พุต (Outputs)

### ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต


ภาคเอาต์พุตของ NBA จะถูกแยกไฟแยกกราวด์ออกจากด้านคอมพิวเตอร์พีซี ทั้งนี้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดจากฝั่งเอาต์พุตได้

รูปที่ 8 แสดงการใช้ต่อเอาต์พุต 3 รูปแบบคือต่อโหลดใช้กับไฟ 5 โวลต์, 24 โวลต์ และกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ที่ขั้วเอาต์พุตตามรูปที่ 8 วงจรเสมือนที่มีทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ต่ออยู่ - การทำงานของ NPN จะเป็นไปในรูปแบบดึงกระแสไฟเข้าขั้ว (sink in) ซึ่งทำให้เราสามารถนำไปขับโหลดที่มีโวลเทจได้หลายระดับดังที่แสดงในรูปที่ 8

ส่วนการนำไปต่อกับโหลดที่เป็นขดลวดเหนียวๆ เช่นรีเลย์เราควรจะมีไดโอดต่อคร่อมคอลล์ของรีเลย์ตามรูป ทั้งนี้เพื่อป้องกันสัญญาณไฟรบกวนย้อนกลับ

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อไฟบอกสถานะการทำงานของเครื่องมินิซีเอ็นซีของท่านสามารถนำเอาต์พุตไปจุดไฟ LED ที่หน้าปัดเครื่องจักร ซึ่งท่านจะต้องอนุกรมกับ R ค่า 390 ohm สำหรับ LED ที่ต่อเข้ากับไฟ 5 v และค่า 3k สำหรับไฟ 24v หรือได้จากการคำนวณด้วยสูตร  $R=E/I$  โดยท่านจะต้องทราบค่ากระแสที่ใช้กับโหลดก่อน จากนั้นค่อยนำมาหาค่า R อีกทีหนึ่ง

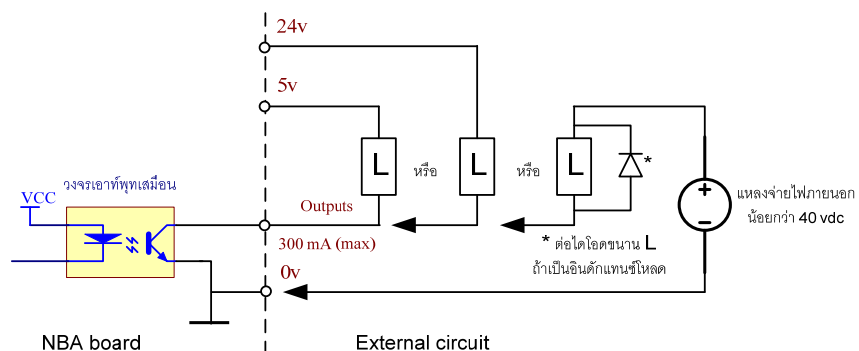

รูปที่ 8 แสดงวิธีต่อใช้เอาต์พุตในรูปแบบต่างๆ

## โซลิดสเตตรีเลย์เอาท์พุท


SSR หรือโซลิดสเตตรีเลย์ที่ติดมากับบอร์ด NBA เป็นแบบที่ใช้กับไฟ AC และจะทำการเปิดไฟที่มุมศูนย์องศาซีโรครอสซิง ไม่มีหน้าสัมผัส, สามารถขับโหลดได้ 10 Amp 250 Vac

การทำงานของ SSR แบบซีโรครอสซิง ดีกว่ารีเลย์แบบกลไกและ SSR แบบธรรมดา ตรงที่ว่าไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนจากการตัดต่อมอเตอร์

อย่างไรก็ตามสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการหมุนของมอเตอร์ด้วยแปรงถ่านอาจจะยังคงอยู่ หรือว่าสัญญาณรบกวนที่เกิดจากอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ เหล่านี้อาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณ (Filter) เพิ่มเติม



**WARNING** คำเตือน! ไฟ 220 Vac เป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องระมัดระวังจากการสัมผัสโดยตรง

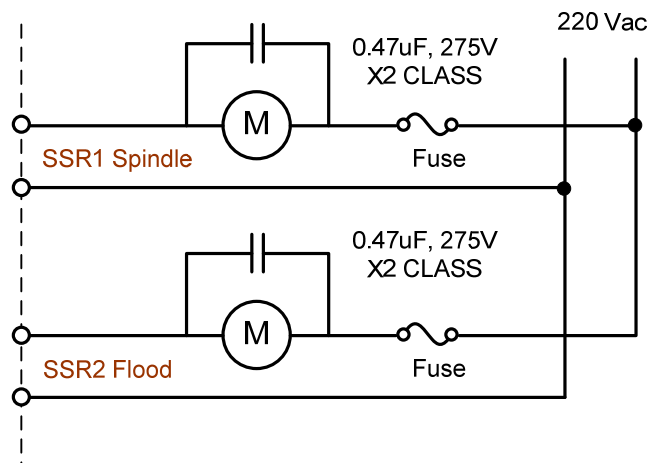


## พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fan)

โดยปกติชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำงานไม่เกิน 70 องศา C ดังนั้นเราควรจะต้องติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อทำให้อุณหภูมิต่ำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อยู่รับใช้เราไปนานๆ ท่านสามารถจัดหาพัดลมขนาด 80x80x25, 24Vdc และควรจะเป็นประเภท ball bearing ซึ่งทนทานกว่าแบบธรรมดา (ท่านสามารถตรวจสอบว่าเป็นแบบ ball bearing หรือไม่ ด้วยการกดลงตรงกลางใบพัด ซึ่งใบพัดมันจะยุบและดึงกลับขึ้นมาเมื่อปล่อยมือ) ติดตั้งเข้าฮีตซิงค์ของ NBA ได้โดยตรงด้วยสกรูขนาด M3 จำนวนพัดลมที่แนะนำมีดังนี้

- ควรใช้พัดลม 2 ตัวสำหรับการขับมอเตอร์ขนาด 2.25 - 3 Amp / phase
- ควรใช้พัดลม 1 ตัวสำหรับการขับมอเตอร์ขนาด 1.5 - 2 Amp / phase
- ไม่ต้องใช้พัดลมหากใช้ขับมอเตอร์น้อยกว่า 1 Amp / phase



รูปที่ 9 ตัวอย่างพัดลมแบบ ball bearing ขนาด 80x80x25mm

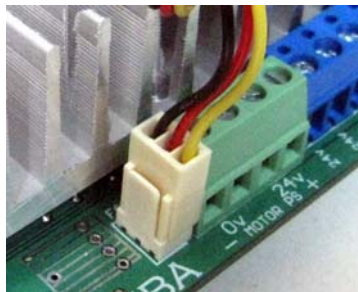

รูปที่ 10 แสดงถึงคอนเน็คเตอร์มาตรฐาน สายสีแดงคือไฟ 24vdc, สีดำคือ 0v

## ไฟแสดงสถานะ (LED Status)

บนบอร์ด NBA มีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ 4 ตัวได้แก่

ISO แสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟสำหรับวงจรแยกไฟแยกกราวด์ (opto-isolator)


MOT แสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟสำหรับภาคขับเคลื่อนมอเตอร์ในที่นี่คือ 24Vdc

CP2 แสดงสถานะของวงจรชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าไฟติดสว่าง แสดงว่ามีสัญญาณชาร์จจากเครื่องพีซี - ไฟดวงนี้จะติดตลอดถ้าเราใส่จัมป์เปอร์ J2 เพื่อการบายพาส

HLD แสดงสถานะการขับเคลื่อนมอเตอร์ขณะหยุดอยู่กับที่ (hold) - ถ้าไฟดวงนี้ติดสว่างนั้นหมายถึงว่าสแต็ปมอเตอร์กำลังถูกขับด้วยกระแสที่ต่ำกว่าปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานซึ่งจะทำให้มอเตอร์และบอร์ด NBA ร้อนน้อยลง

## การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

เนื่องจาก NBA ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้กับงานขับกระแสได้ถึง 3 Amp / phase หรือว่าต่อขดนั้นเอง, และสามารถทำไมโครสแต็ปปิ้งได้ละเอียดถึง 1/16 และมีคุณลักษณะพิเศษอื่นๆ อีก ดังนั้นการนำ NBA ไปใช้ จึงจะต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในรูปที่ 11 เป็นตำแหน่งจัมป์เปอร์ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับค่ากระแส, ไมโครสแต็ปปิ้ง

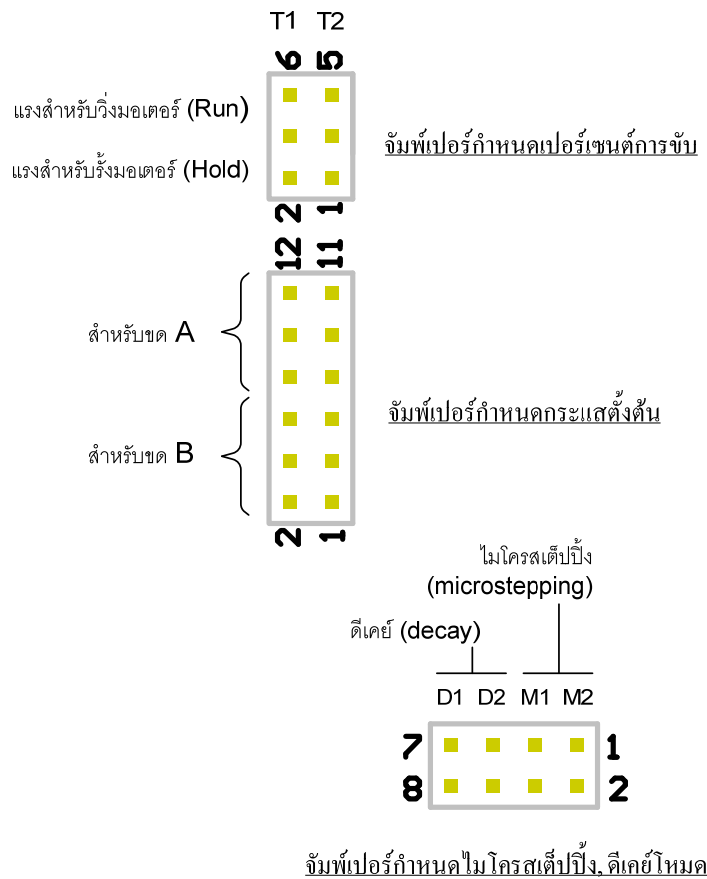

รูปที่ 11 แสดงถึงการจัดเรียงของจัมป์เปอร์บนบอร์ด NBA

### ตั้งค่ากระแสขั้วมอเตอร์ขณะวิ่ง (Run) และขณะหยุดอยู่กับที่ (Hold)

กระแสขั้วมอเตอร์ถูกกำหนดโดยจัมป์เปอร์หมายเลข J15, J16, J17, J22, J23 สำหรับกระแสตั้งต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดกระแสขั้วตั้งต้นขนาด 1 Amp, 2 Amp, 3 Amp

และจัมป์เปอร์ J10, J12, J14, J19, J21 สำหรับกำหนดเปอร์เซ็นต์การขับทั้งขณะวิ่งและขณะหยุดอยู่กับที่ ถ้าเรากำหนดให้ขั้วที่ 100% นั้นหมายความว่ากระแสจะออกมาเต็มๆเท่ากับกระแสตั้งต้น


ถ้าหากเรากำหนดให้เป็น 75% กระแสก็จะออกมาเพียง 75% ของกระแสตั้งต้น ซึ่งค่ากระแสที่สามารถเลือกใช้ได้จะเป็นไปตามตารางที่ 2

ขณะที่มอเตอร์หยุดจะมีแรงรั้งสูงกว่าขณะมอเตอร์วิ่ง ในทำนองเดียวกันขณะที่มอเตอร์วิ่งจะมีโอกาสที่จะเสียสเต็ป (lost step) ได้มากกว่าขณะที่มอเตอร์หยุดอยู่กับที่

ฉะนั้นการขับมอเตอร์ขณะวิ่งเราจะให้กระแสแก่มอเตอร์อย่างเต็มที่ที่มอเตอร์จะรับได้ และขณะหยุดเราจะให้กระแสลดลงเพียงพอกับการรั้งงานเอาไว้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ความร้อนของมอเตอร์ลดลง

การตั้งกระแสขั้วมอเตอร์ให้ทำการจัมป์หรือกำหนดกระแสสำหรับขณะวิ่งก่อน จากนั้นให้ถึงจะกำหนดกระแสขณะหยุดอยู่กับที่ โดยปกติเราจะให้กระแสขณะหยุดอยู่กับที่น้อยกว่าหนึ่งซัน

ตำแหน่งของจัมป์เปอร์สำหรับขณะวิ่งจะอยู่ด้านบน และขณะหยุดอยู่กับที่จะอยู่ด้านล่าง ตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 12

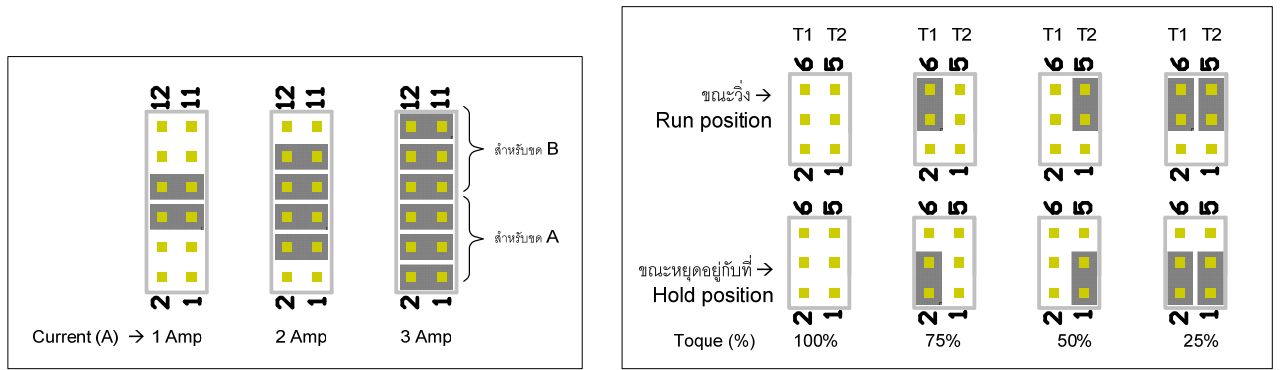

รูปที่ 12 แสดงตำแหน่งและค่ากระแส

กระแสตั้งต้น			เปอร์เซ็นต์การขับ		
Current (A)	---A---	---B---	Torque (%)	T1	T2
1	1 jumper	1 jumper	100%	Open	Open
2	2 jumpers	2 jumpers	75%	Close	Open
3	3 jumpers	3 jumpers	50%	Open	Close
			25%	Close	Close


กระแสขับ	กระแสตั้งต้น	เปอร์เซ็นต์การขับ
Motor (A)	Current (A)	Torque (%)
3.00	3	100%
2.25	3	75%
2.00	2	100%
1.50	2	75%
1.00	1	100%
0.75	1	75%
0.50	1	50%
0.25	1	25%

ตารางที่ 2 แสดงตารางกระแสที่สามารถเลือกใช้ได้จากการเลือกกระแสตั้งต้นและเปอร์เซ็นต์การขับ

### ไมโครสเต็ปป์ (Microstepping)

สเต็ปป์มอเตอร์ที่ใช้กับบอร์ด NBA เป็นแบบ 200 สเต็ปต่อหนึ่งรอบหรือว่า 1.8 องศาต่อ 1 สเต็ป ซึ่งบอร์ด NBA สามารถที่จะชอยย่อยหรือหารสเต็ปดังกล่าวให้ละเอียดขึ้นไปอีก 2, 8, 16 สเต็ปย่อย (ไมโครสเต็ป) ทั้งนี้เพื่อทำให้การขับมีความนิ่มนวลและลดอาการควางของมอเตอร์ลงได้ ในบางครั้งไมโครสเต็ปยังถูกนำไปทำให้กลไกทำงานได้ละเอียดขึ้น

ไมโครสเต็ปป์ถูกกำหนดค่าโดยจัมพ์เปอร์หมายเลข J9, J11, J13, J18, J20 ในตำแหน่งที่เขียนว่า M1, M2

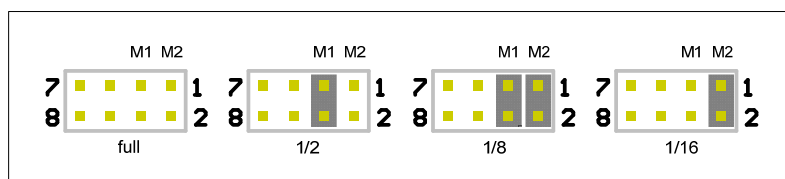

รูปที่ 13 แสดงตำแหน่งของจัมพ์เปอร์และค่าไมโครสเต็ปป์

M1	M2	MicroStep
Open	Open	full
Close	Open	1/2
Close	Close	1/8
Open	Close	1/16

ตาราง 3 ค่าไมโครสเต็ป

### ดีเคย์ (Decay)


ดีเคย์เป็นกระบวนการปลดปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในขดลวดไฟฟ้า ซึ่งพลังงานนี้จะมีผลกับการหมุนของตัวโรเตอร์ของมอเตอร์

ที่ 0% จะเป็นเลือกการทำงานในโหมด Slow decay หรือ Dynamic braking ซึ่งจะมีเบรกหรือแรงต้านการหมุนตัวโรเตอร์ของมอเตอร์ไม่ให้อิสระ

ที่ 100% จะเป็นการทำงานในโหมด Fast decay หรือ Coasting ซึ่งจะปล่อยให้ตัวโรเตอร์หมุนได้อิสระไร้แรงต้าน

ที่ 25% และ 75% เป็นการทำงานใน mixed โหมดหรือผสมผสานการทำงานระหว่าง slow และ fast decay ถ้าอธิบายความตรงนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นก็จะได้ว่า “การวิ่งของสเต็ปป์มอเตอร์จะมีการแตะเบรกเอาไว้โดยธรรมชาติของมัน ในที่นี้ผู้ใช้ NBA สามารถยกเบรกขึ้น 0% (ยังเหมือนเดิมคือไม่ยกเบรกเลย) หรือยกเบรกขึ้นมาเพียง 25%, 75% หรือยกขึ้น 100% (คือไม่มีเบรกเลย ปล่อยให้วิ่งฟรี)”

การเลือกที่จะใช้แบบไหนขึ้นอยู่กับผลการทดลองในเรื่อง ความเร็ว, น้ำหนักของโหลดว่าแบบไหนเหมาะสมสำหรับงาน

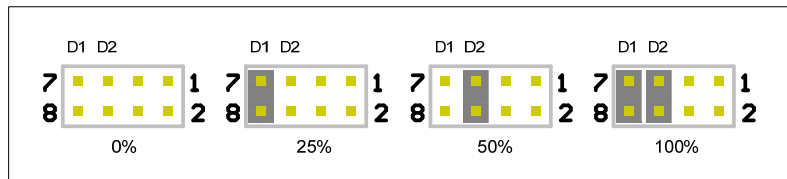

รูปที่ 14 แสดงตำแหน่งของจัมป์เปอร์ของดีเคย์โหมด

D1	D2	Decay
Open	Open	0
Close	Open	25%
Open	Close	50%
Close	Close	100%

ตาราง 4 แสดงตำแหน่งจัมป์เปอร์และค่าดีเคย์

### ชาร์จ์ปั๊ม (Charge-Pump)

ชาร์จ์ปั๊มเป็นกลไกการทำงานของโปรแกรม Mach3 เพื่อความปลอดภัยของเครื่องจักร เมื่อ Mach3 อยู่ในสถานะพร้อมจะเดินเครื่องมันจะกำเนิดสัญญาณความถี่ 12.5 khz ส่งมายังวงจรชาร์จ์ ซึ่งวงจรนี้จะปั๊มระดับแรงดันไฟฟ้าให้เป็นลอจิก “ON” สำหรับเปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เช่น สปินเดิล เป็นต้น แต่ถ้าในกรณีที่ Mach3 ยังไม่ทำงานเช่น เครื่องพีซีเพิ่งถูกเปิดหรือเครื่องพีซีแอสซ็อบลินตัวนี้จะไม่มีความ


บนบอร์ด NBA มีวงจรรับสัญญาณชาร์จ์ปั๊มตัวนี้ และให้เอาที่พุกที่ขั้วต่อ CP2 สำหรับผู้ใช้งานไปต่อรีเลย์ภายนอกเพื่องานเซฟตี้เช่น ใช้ตัดหรือต่อไฟ 220 Vac เข้าเครื่อง

ในกรณีที่เรานำบอร์ด NBA ไปใช้กับซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น KCNC, TurboCNC ซึ่งอาจจะไม่มีสัญญาณซาร์จบี้มดังกล่าว - ให้เราทำการบายพาสวงจรหรือทำให้ซาร์จบี้มติดตลอดเวลา ซึ่งมันจะไม่สนใจสัญญาณนี้จากเครื่องพีซีอีกต่อไป ด้วยจัมป์เปอร์ J2 ตามตำแหน่งในรูปที่ 15

**Note.** เอาท์พุทที่ขึ้นอยู่กับเปิดปิดของวงจรซาร์จบี้มได้แก่ SPD, FLD, SSR1, SSR2 สัญญาณเหล่านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณซาร์จบี้มด้วย เราสามารถบายพาสวงจรซาร์จบี้มเพื่อให้เอาท์พุทที่ได้กล่าวข้างต้นทำงานอิสระได้ด้วยการใส่จัมป์เปอร์ที่ J2



WARNING เพื่อความปลอดภัยในการยับยั้งการทำงานของไฟฟ้าหรือกลไกที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ควรจะติดตั้งปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop) อยู่ในที่สะดวกต่อการกด โดยที่ปุ่มหยุดฉุกเฉินจะตัดไฟฟ้าออกจากระบบได้เองและไม่พึ่งการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ยังมีโอกาสทำงานค้างหรือแฮงค์ได้

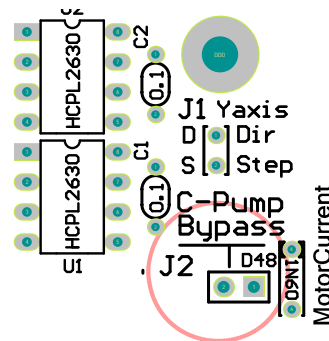


รูปที่ 15 ตำแหน่งของจัมป์เปอร์สำหรับลัดหรือบายพาสการทำงานของวงจรซาร์จบี้ม

### แกนซัฟที่ 5 (5<sup>th</sup> Axis)

แกนซัฟที่ 5 เป็นแกนซัฟอเนกประสงค์ ที่ยังไม่ได้ออกสัญญาณจากแหล่งซัฟใดๆ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้เป็นแกน Y อีกตัวหนึ่งสำหรับโต๊ะซัฟแบบมีแกน Y คู่ โดยบนบอร์ด NBA มีจุดจัมป์สัญญาณดังกล่าวจาก J1

หากผู้ใช้ต้องการนำไปใช้เป็นแกนอิสระเพิ่มอีกหนึ่งแกนก็สามารถทำได้ง่ายด้วยการนำไปต่อกับซัฟต่อเอาท์พุทที่ว่างอยู่เช่น o201, o214, o216, o217 เป็นต้น จากนั้นค่อยกำหนดใน ports and pins ใน Mach3 ให้แกน B ใช้สัญญาณ step และ dir ตรงกับหมายเลขพินที่เรากำหนดไว้

**Note.** o201 หมายถึงพอร์ทเอาท์พุทที่ 2, พินที่ 1 และ o214 หมายถึงพอร์ทเอาท์พุทที่ 2, พินที่ 14 เป็นต้น

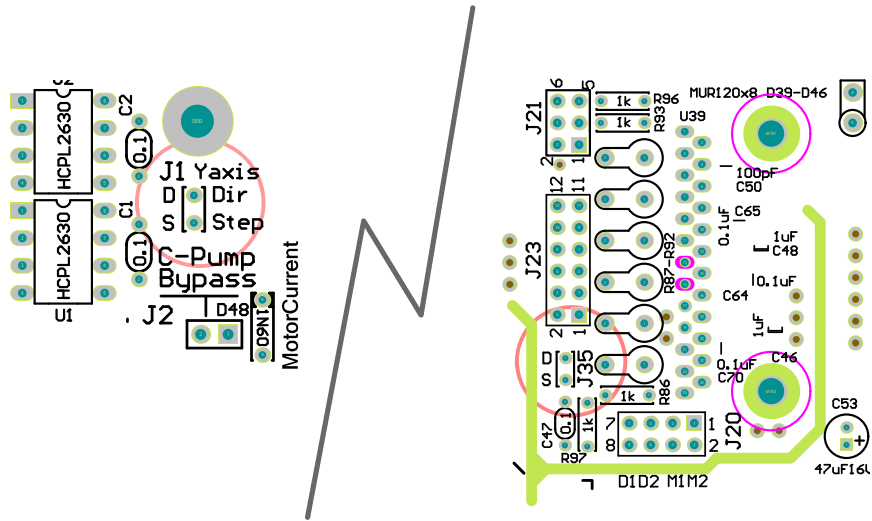

รูปที่ 16 ตำแหน่งจุดจุ่มสำหรับแกน Y


## การตั้งค่าซอฟต์แวร์

Mach3 เป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องมีการคอนฟิกปรับแต่งให้เข้ากับฮาร์ดแวร์ ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำให้ท่านได้คอนฟิก Mach3 เพื่อทำงานร่วมกับบอร์ด NBA เฉพาะในส่วนที่ได้กำหนดตายตัวไว้แล้ว ได้แก่


- แกน X, Y, Z, A
- วงจรชาร์จปั๊ม
- วงจรประหยัดพลังงานสแต็ปมอเตอร์ขณะหยุดวิ่ง
- ช่องต่อ สปindle เดลโมเตอร์ SPD และ SSR1
- ช่องต่อ ปั๊มน้ำ FLD และ SSR2

## พอร์ตและพิน (Ports and Pins)

หลังจากที่เราทราบโครงสร้างฮาร์ดแวร์ของ NBA ว่า พอร์ตไหนพินไหน ถูกกำหนดไว้เป็นอะไรตามที่ปรากฏในรูปที่ 2 ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่า Mach3 ให้เข้ากับ NBA

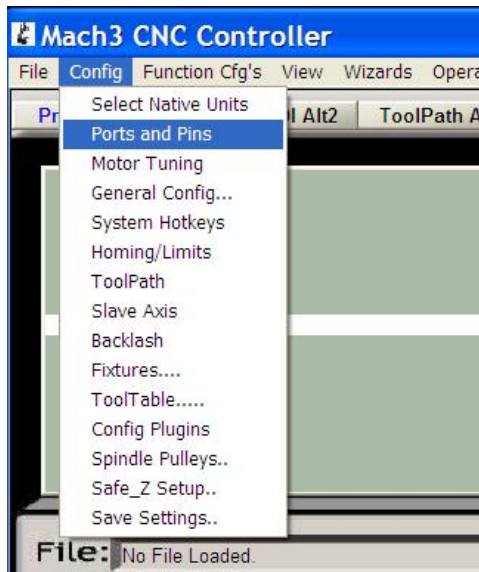


เริ่มจากเมนู Ports and Pins

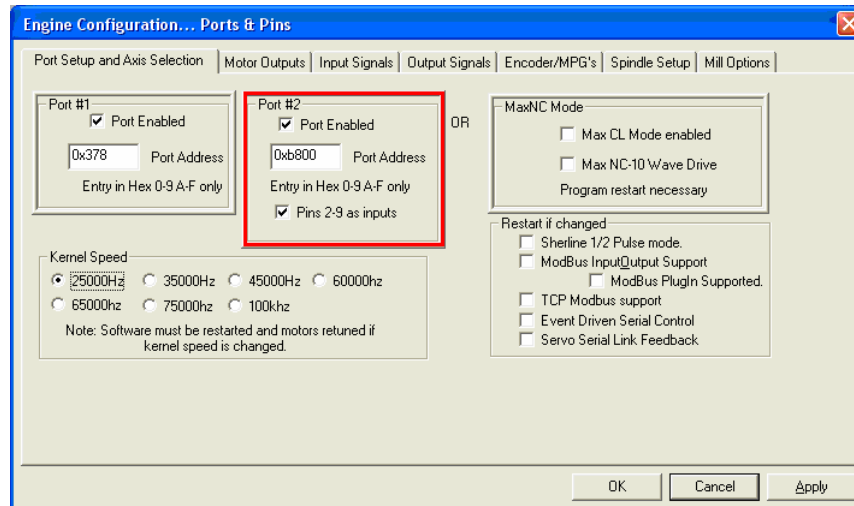


กรณีที่ใช้พารามิเตอร์ที่ 2 ให้ใส่ address และติ๊ก Pin 2-9 as inputs ด้วย Address ของ LPT พอร์ต หาได้ด้วยการไปดูที่แท็บ Resources ของพอร์ต LPT หรือพารามิเตอร์นั้นๆ ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงดังนี้


Start-> Control Panel-> System-> Hardware-> Device Manager-> Port (Com & LPT)

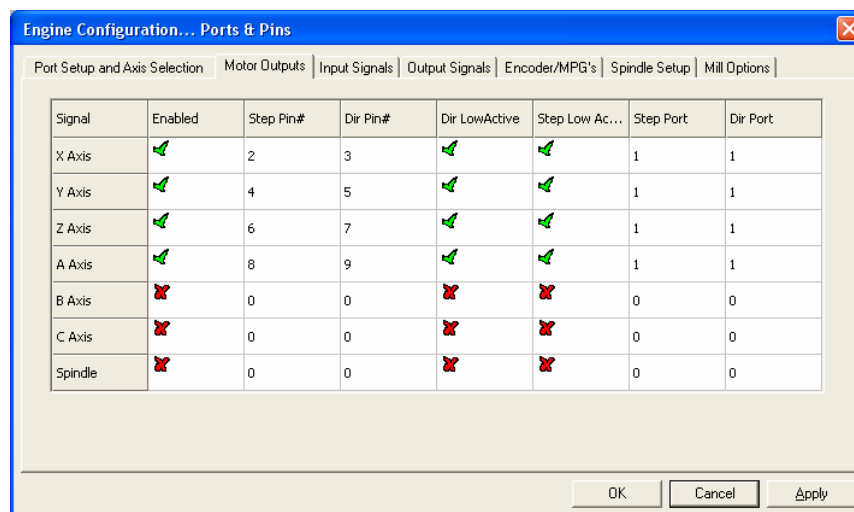


กำหนด Motor Outputs ให้แกน X, Y, Z, A ส่วนแกน B ผู้ต้องกำหนดเองว่าจะใช้พินไหน

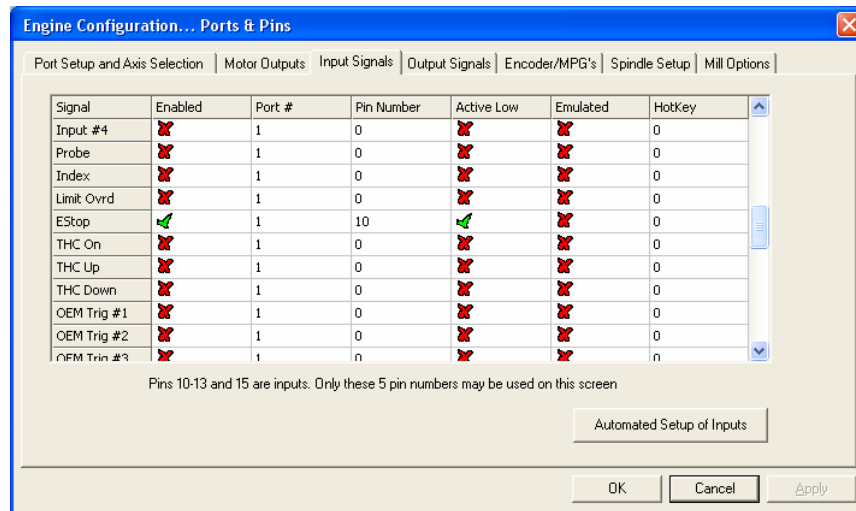

ส่วน Input Signals ที่ Mach3 กำหนดให้มีตั้งแต่เริ่มแรกคือ EStop หรือปุ่มหยุดฉุกเฉิน แต่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะต่อสวิตช์จริงๆ ให้ติ๊กถูกที่ช่อง ActiveLow เพื่อบายพาสไว้ก่อน แต่ถ้าพร้อมให้เปลี่ยนเป็นกาผิดได้เลย (โดยที่วงจร EStop ถูกต่อแบบรูปที่ 6)

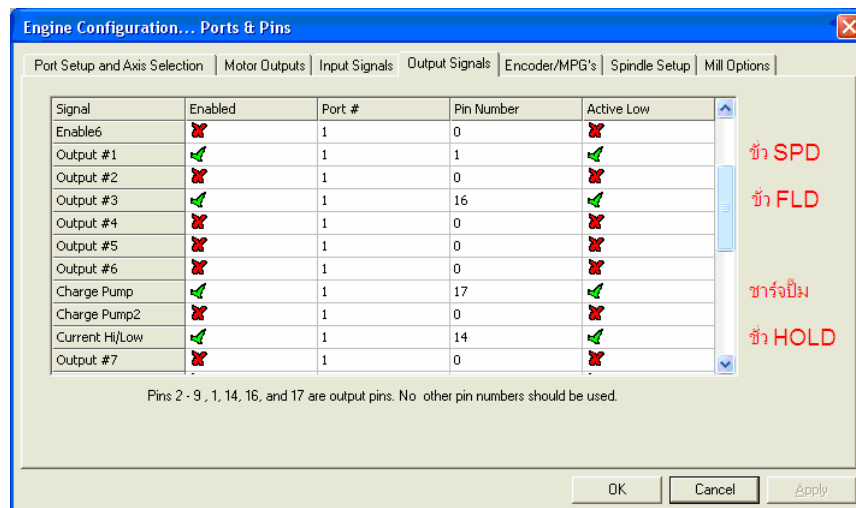

Output Signals สำคัญๆสำหรับบอร์ด NBA

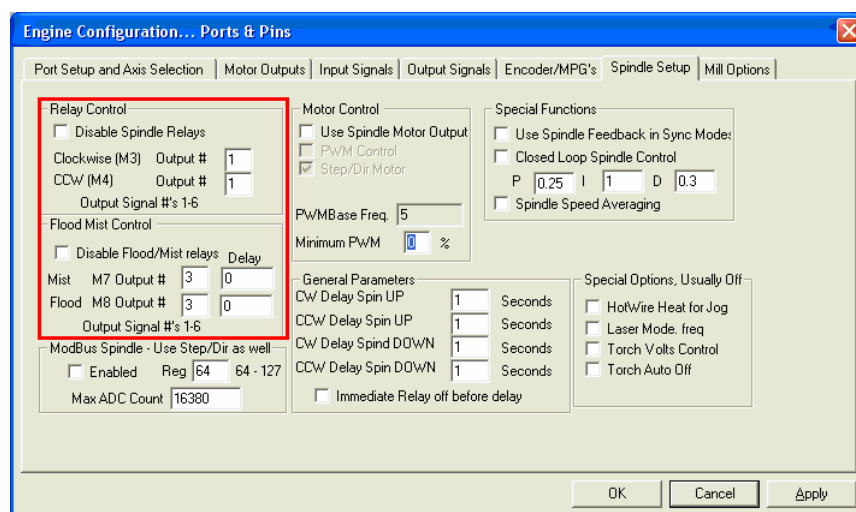


ระบุเอาท์พุทสำหรับ M-Code M3, M4, M7, M8 สำหรับปิดเปิดสปินเดิลและปั้มน้ำและละอองน้ำ

## อินพุทอื่นๆ (Other inputs)

สำหรับอินพุทอื่นๆ ท่านสามารถติดตั้งเองได้โดยง่าย หลังจากที่ท่านได้ต่อวงจรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ตรงไปที่แท็บหน้า Input Signals ในหน้านี้จะมีปุ่ม Automated Setup of Inputs เพื่อช่วยเราติดตั้งอินพุท ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม Automated Setup of Inputs
- 2..เลือกชื่อสัญญาณที่เราต้องการตั้ง
3. คลิก AutoSet และเอี้อมมือไปกดสวิทช์ตัวที่ท่านต้องการให้เป็น
4. รวนทำข้อ 1-3 จนเสร็จทุกๆสัญญาณแล้วค่อยคลิก OK จบการตั้งอินพุท

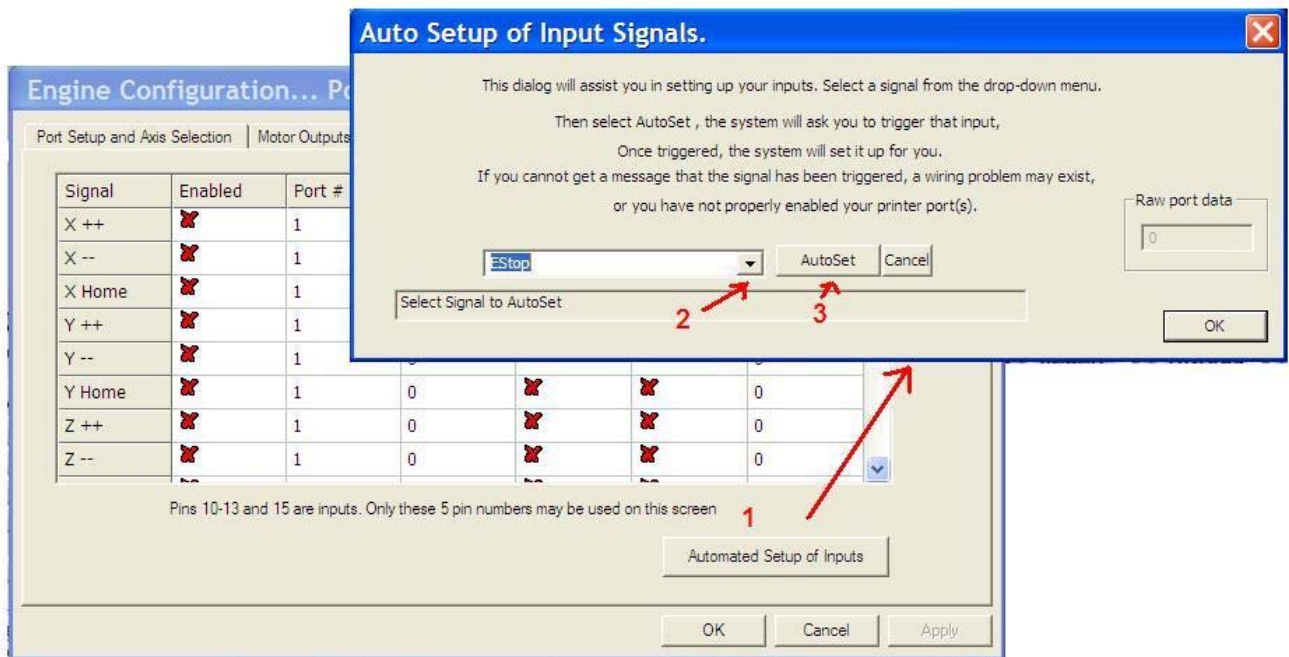


## SmoothStepper

SmoothStepper เป็นฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนพาราเลลพอร์ทแท้ๆ ทั้งนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆจะไม่มีพาราเลลพอร์ทมาให้


การติดตั้งไดรเวอร์นั้นง่ายเหมือนกับเราติดตั้งอุปกรณ์ปลั๊กแอนด์เพลย์ทั่วไป กล่าวคือหลังจากที่เราเสียบฮาร์ดแวร์ใหม่ มันจะถามหาไดรเวอร์ - หลังจากที่เรารู้ได้ติดตั้ง Mach3 และคอนฟิก ports and pins เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

1. เสียบ SmoothStepper, เครื่องจะถามหาไดรเวอร์ ให้ท่านชี้ไปยังโฟลเดอร์ไดรเวอร์ที่ได้เตรียมไว้ เช่น  
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\SmoothStepperUSBDriver2.04.06
2. ติดตั้ง SmoothStepper plugin เข้ากับ Mach3 โดยดับเบิลคลิกลงบนไฟล์หรือรัน เช่น  
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\SmoothStepper\_Beta2\_v015ogb.m3p  
ก่อนคลิกหรือรันควรจะทำ backup ไฟล์ไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเพราะการติดตั้งปลั๊กอินมันจะย้ายตัวเองไปที่  
C:\Mach3
3. รัน Mach3 ตามปกติ

**Note.** ไฟล์ไดรเวอร์และปลั๊กอินของ SmoothStepper สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://warp9td.com/downloads.htm>

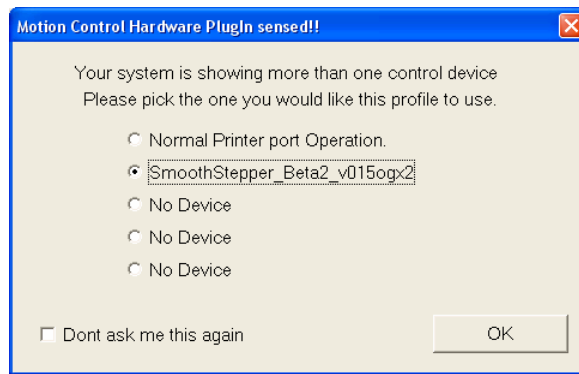

ทุกๆครั้งที่เรารัน Mach3 มันจะขึ้นไดอะล็อกด้านบน ให้เลือก SmoothStepper ... และคลิก OK และถ้าเราไม่ต้องการให้มันถามอีก ให้ติ๊กในช่อง Don't ask me this again

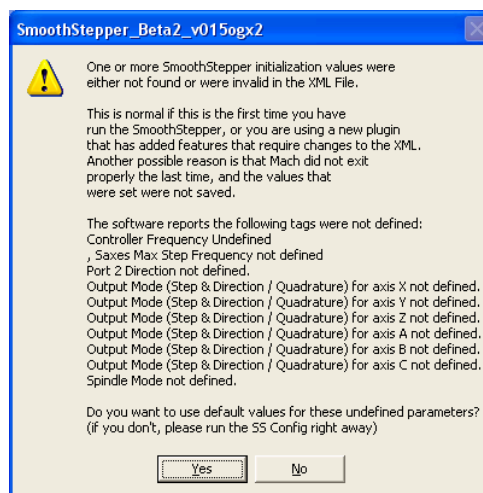

ตอบ Yes เพื่อให้ SmoothStepper กำหนดค่าเริ่มแรกให้เรา



มีข้อความเตือนว่า คนพิคต่างๆจะถูกบันทึก เมื่อจบจาก โปรแกรม Mach3 เท่านั้น ตรงนี้ให้ตอบ OK และจบโปรแกรม Mach3 และรันใหม่อีกครั้ง



# บอर्डเลเอาท์

