

คู่มือ MachDrive NBAII (ver 1.0)



แนะนำ NBAII

NBAII ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องมินิซีเอ็นซีเป็นเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากรุ่นก่อน ในรุ่นใหม่นี้จะมาเป็นกล่องสำเร็จรูปรวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว (All-in-one) และถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Mach3 โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- มีวงจรขับเต็ปปั้งมอเตอร์จำนวน 4 ช่องสำหรับขับแกน X, Y, Z และ A ใช้ได้กับเต็ปปั้งมอเตอร์ทั้งไบโพลาร์และยูนิโพลาร์ 4, 6, 8 เส้น ชนิด 1.8 องศาต่อสเต็ป
 - ✓ ขับกระแสได้สูงสุด 4 Amp (RMS) อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบกระแสคง (Chopper) ที่ความถี่สูงพร้อมกับการชดเชยกำลังขับ (torque compensation) ซึ่งให้กำลังมากกว่าปกติ
 - ✓ มีฟังก์ชัน ACD (Automatic Current Deduction) ในการลดทอนกระแสขับอย่างชาญฉลาดเมื่อมอเตอร์ไม่เคลื่อนไหว เพื่อลดความร้อนของมอเตอร์และตัวขับ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการ misstep
 - ✓ ตั้งไมโครสเต็ปปั้ง 1/2, 1/8, 1/10, 1/16 โดยไม่ต้องเปิดกล่อง
 - ✓ ผู้ใช้สามารถปรับกระแสขับจาก 0.23 - 4 Amp และกระแส ACD จาก trimpot โดยไม่ต้องเปิดกล่อง
 - ✓ มีฟังก์ชัน SafeDrive โดยระบบขับจะไม่ทำงานขณะที่บูทเครื่องคอมฯหรือ Mach3 ยังไม่พร้อมทำงาน
 - ✓ ใช้ Optoisolators ความเร็วสูง 1Mbit/s รองรับความเร็ว Kernel Speed ที่สูงกว่า 100 KHz
 - ✓ มี Decay โหมด Fast และ Slow ปรับแต่งประสิทธิภาพการหมุนของมอเตอร์

✓ ติดตั้ง Heat Sink พร้อมพัดลมระบายความร้อน 2 ตัวเพื่อรองรับงานหนัก

- มีวงจร AnaSpeed เพื่อแปลงสัญญาณ PWM ไปเป็น Analog (สำหรับใช้งานร่วมกับ inverter เพื่อขับ AC spindle motor)
- มีวงจร ChargePump สำหรับป้องกันสปินเดิลและอุปกรณ์ต่อพ่วงทำงานเองขณะที่บูทเครื่องคอมฯ
- มีรีเลย์และหน้าสัมผัส NO / NC สำหรับให้สัญญาณทั่วไป หรือให้สัญญาณ ChargePump
- มีโซลิดสเตตรีเลย์ SSR แบบซีไรครอสซึ่งสำหรับเปิดปิดสปินเดิลมอเตอร์จำนวน 1 ช่อง ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อระบบ
- ใช้วงจร Switching Regulator คุณภาพสูงก่อกำเนิดความร้อนต่ำ สำหรับแปลงไฟ 24 Vdc ไปเป็น 12 Vdc และ 5 Vdc สำหรับเลี้ยงวงจรและจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก
- การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมฯ (interface) เป็นแบบแยกไฟแยกกราวด์ (opto-isolation) เพื่อลดปัญหากราวด์ลูป ลดปัญหาสัญญาณรบกวน
- เอาท์พุทอื่นๆ (ที่ไม่ใช่มอเตอร์เอาท์พุท) เป็นแบบ NPN ทรานซิสเตอร์รับโหลดได้ 200 mA ต่อช่อง
- มาพร้อมกับ Switching Power supply 220Vac 24Vdc เพื่อเลี้ยงวงจรและขับสตีปีงขนาด 4 Amp จำนวน 4 ตัวพร้อมๆกัน
- มีสวิตช์เปิดปิดไฟด้านหน้า พร้อมกับพัดลมระบายความร้อนด้านบนกล่อง
- ขนาด กxยxส 260x220x100 น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม

NBAII ได้รวบรวมวงจรและอุปกรณ์สำคัญๆสำหรับใช้กับเครื่องมินิซีเอ็นซีไว้ในกล่องเดียวกันทำให้ประหยัดเนื้อที่, ลดสัญญาณรบกวน, ลดงานเชื่อมต่อวงจรด้วยตัวคุณเอง, ลดความผิดพลาดของการเดินสายไฟและประหยัดเวลา

คำเตือน




- ภาคขับมอเตอร์ของ NBAII ไม่มีวงจรป้องกันการช็อตหรือไฟกระชาก ผู้ใช้จะต้องปิดไฟก่อนทุกครั้งก่อนที่จะต่อเข้าหรือถอดสตีปีงมอเตอร์ออกจากบอร์ดขับ ไฟกระชากเล็กน้อยจากมอเตอร์สามารถทำลายวงจรขับได้ – ห้ามต่อผิดขั้วหรือต่อขั้วช็อตถึงกัน เพราะจะทำให้ไอซีภาคขับเสียหายซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
- ห้ามต่อไฟเลี้ยงเข้าบอร์ดผิดขั้วเพราะจะทำให้บอร์ดไหม้เสียหายและใช้การไม่ได้ และห้ามจ่ายไฟเลี้ยงมอเตอร์เกินกว่า 28 Vdc (ปกติให้อยู่ที่ 24Vdc)
- ไฟฟ้าสถิตสามารถทำอันตรายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากจำเป็นต้องจับหรือแตะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ด NBAII ควรทำการดิสชาร์จตัวเองด้วยการจับพื้นหรือผนังอาคาร ฯลฯ ทุกครั้ง

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมเพิ่ม

- สายพาราเลล DB25 แบบ ผู้-เมีย สำหรับต่อเข้ากับช่อง LPT
- สาย USB A/B สำหรับต่อเข้ากับช่อง USB
- สเต็ปป์มอเตอร์ขนาด 1- 8 Amp *สเต็ปป์มอเตอร์ยูนิโพลาร์หรือที่มีสายไฟ 6, 8 เส้น ต่อในแบบอนุกรมขดจะใช้กระแสเพียง 50%-70% ของกระแสที่ถูกระบุใน Nameplate
- หัวคอนเน็คเตอร์ D-Sub 25 pin ตัวผู้สำหรับเสียบเข้ากับพอร์ท I/O (เป็นออปชั่นไม่ใช่ก็ได้)
- อุปกรณ์ภาคอินพุตเช่น สวิตช์หยุดฉุกเฉิน, สวิตช์ลิมิต, สวิตช์โฮมมิ่ง ฯลฯ (เป็นออปชั่นไม่ใช่ก็ได้)
- อุปกรณ์ภาคเอาต์พุตเช่น รีเลย์, สปีนเดิลมอเตอร์ ฯลฯ (เป็นออปชั่นไม่ใช่ก็ได้)


ผังการเชื่อมต่อ (Connection Diagram)

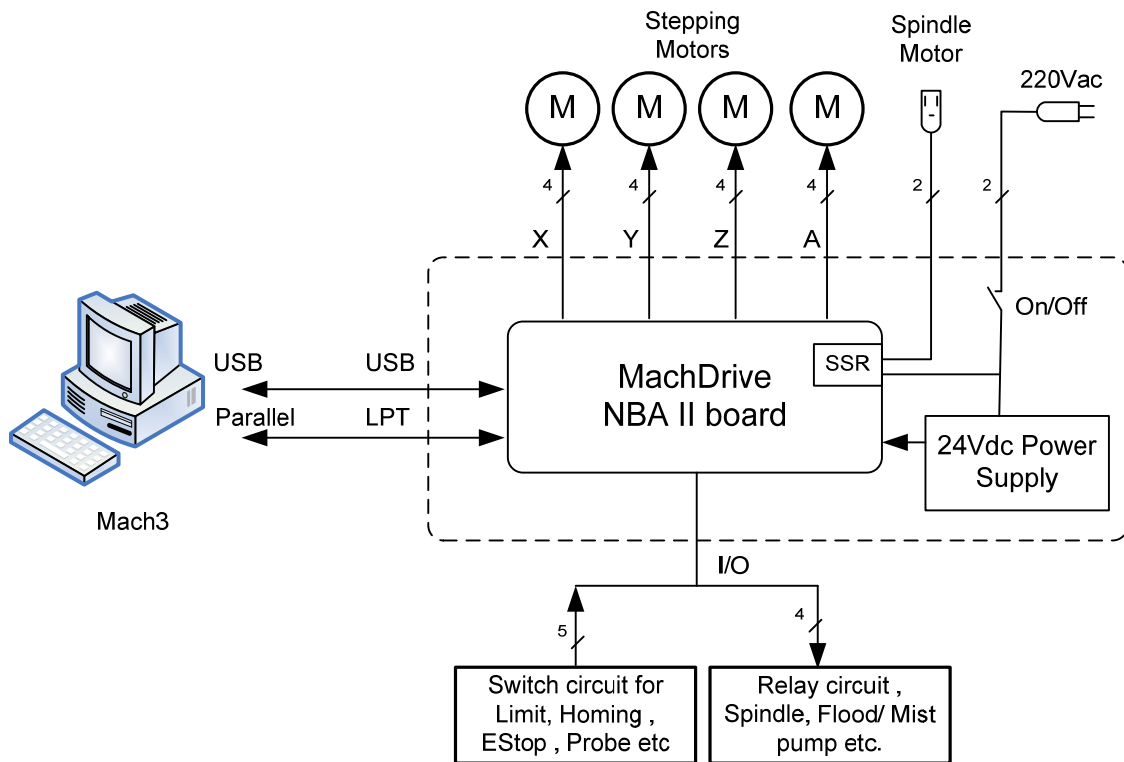

รูปที่ 1 ผังวงจรกล่อง NBAII

พอร์ตและพิน (Ports and Pins)

พอร์ตและพินเป็นค่าทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ต้องทำงานสอดคล้องกัน กล่าวคือเราต้องกำหนดค่าเหล่านี้ในคอนฟิกของ Mach3 ขณะเดียวกัน จะต้องมีการ์ดแวร์นำสัญญาณเหล่านี้จากพาราเลลพอร์ตนำไปใช้งาน รูปที่ 2 เป็นข้อต่อ DB25 ตัวผู้ (คอนเน็กเตอร์ DB25 ที่อยู่ด้านล่างของกล่อง) สำหรับเชื่อมต่อกับพาราเลลพอร์ตของเครื่องคอมพิวเตอร์

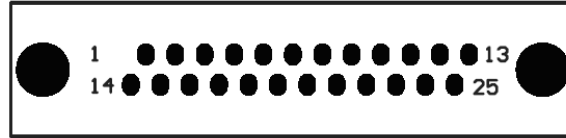

SPD/SSR/ANA=1, OUT=14, FLD=16, CP=17
ESTOP=10, LIMIT=11, HOME=12, PROBE=13, IN=15

รูปที่ 2 LPT pin layout

มอเตอร์ (high active)		
แกน	step pin#	dir pin#
X	2	3
Y	4	5
Z	6	7
A	8	9

ตารางที่ 1 หมายเลขพิน step/dir สำหรับแกนต่างๆ

เอาต์พุต (high active)	
pin#	หน้าที่*
1	Spindle (SPD), SolidState (SSR) สัญญาณเพื่อสั่งให้สปินเดิลทำงานหรือ Analog PWM ให้เป็นอนาล็อกเอาต์พุต
14	Output ทั่วไป
16	Flood (FLD) สัญญาณเพื่อสั่งฉีดน้ำหล่อเย็น
17	ChargePump สัญญาณที่บอก Mach3 พร้อมทำงาน

*เป็นหน้าที่เบื้องต้น ผู้ใช้สามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงจรของผู้ใช้

ตารางที่ 2 หมายเลขพินสำหรับเอาต์พุตทรานซิสเตอร์

อินพุต	
pin#	หน้าที่*
10	Estop รับสัญญาณจากปุ่มหรือวงจรหยุดฉุกเฉิน
11	Limit รับสัญญาณจากลิมิตสวิตช์ป้องกันการวิ่งเกิน
12	Home รับสัญญาณโฮมมิ่งสวิตช์หรือจุดเริ่มต้นของแต่ละแกน
13	Probe รับสัญญาณจากโพรบหรือตัววัดความสูงของดอกกัด
15	Input ทั่วไป

*เป็นหน้าที่เบื้องต้น ผู้ใช้สามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงจรของผู้ใช้


ตารางที่ 3 หมายเลขพินสำหรับอินพุต

หัวต่อสเต็ปมอเตอร์


หัวต่อมอเตอร์จะถูกจัดเรียงตามรูปที่ 3 การต่อสเต็ปมอเตอร์ชนิด Bipolar เป็นเรื่องที่ยง่ายเพราะมีสายออกมาเพียง 4 เส้นและต่อตรงไปตรงมาตามหัวเช่นว่า A ไปช่อง A, *A ไปช่อง *A กรณีที่ไม่ทราบหัวมอเตอร์ให้ข้ามไปดูวิธีการหัวท้ายคู่มือเล่มนี้

ตารางที่ 4 ด้านล่างจะสรุปการต่อให้ลักษณะต่างๆของมอเตอร์ 6 สายและ 8 สาย ขณะเดียวกันกระแสที่ใช้ขับจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับลักษณะการต่อเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การต่อนุกรมค่ากระแสที่ใช้ขับจะอยู่ที่ 70% จากค่าที่กำหนดในเนมเพลท หรือ ค่าเนมเพลทคูณด้วย 0.707 ส่วนแรงหรือ torque จะได้เพิ่มขึ้น 1.414 เท่า (ต่อแบบอนุกรมทำให้ค่าอินดักแตนซ์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ค่าอินดักแตนซ์เพิ่มขึ้นจะทำให้มอเตอร์ต้องดึงกันการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลให้ความเร็ว max ลดลง) สำหรับการต่อแบบขนานกระแสที่ใช้ขับจะเพิ่มขึ้น 140% หรือคูณด้วย 1.414 และ torque จะเพิ่มขึ้น 1.414 เท่า (ค่าอินดักแตนซ์ลดลงทำให้มอเตอร์วิ่งเร็วขึ้น)







STEP, DIR X2,3 Y4,5 Z6,7 A8,9

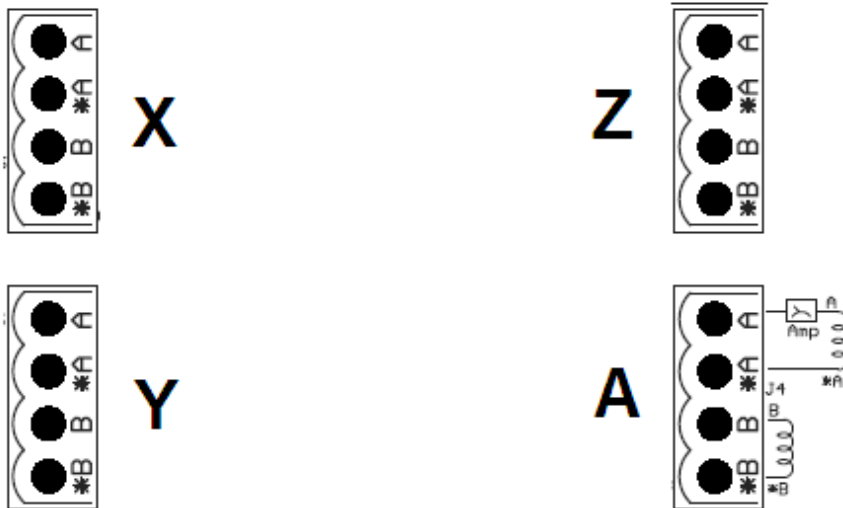

รูปที่ 3 แสดงตำแหน่งคอนเน็คเตอร์ของแต่ละแกน

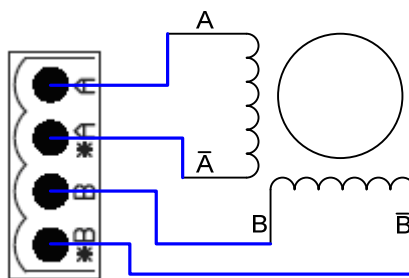


รูปที่ 4 แสดงการต่อหัวมอเตอร์

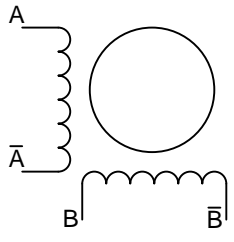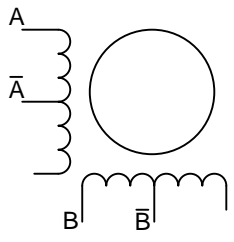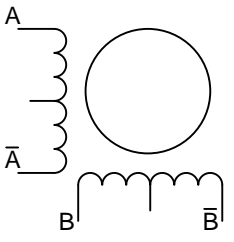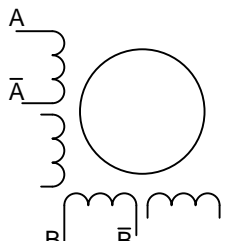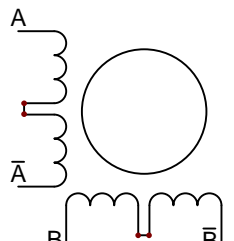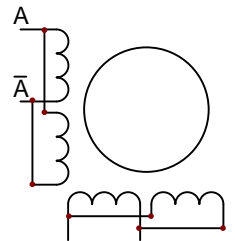การต่อ	→ 1 ชุด	2 ชุดอนุกรม	2 ชุดขนาน
กระแสขับ	→ เนมเฟลท	เนมเฟลท x 0.707	เนมเฟลท x 1.414
กำลังขับ	→ เนมเฟลท	เนมเฟลท x 1.414	
ชนิดมอเตอร์			
↓ 4 สาย	 <p>(a) 4 wire motor</p>		
6 สาย	 <p>(b) 6 wire motor half wired</p>	 <p>(c) 6 wire motor series wired</p>	
8 สาย	 <p>(d) 8 wire motor half wired</p>	 <p>(e) 8 wire motor series wired</p>	 <p>(f) 8 wire motor parallel wired</p>

ตารางที่ 4 รูปกระแสที่ใช้ขับและกำลังที่จะได้กับการต่อแต่ละแบบ

การตั้งค่าการทำงานให้แต่ละแกน

ในแต่ละแกนจะมีดิพสวิทช์ (dip switch) และทริมพอต (trimpot) สำหรับตั้งค่าการทำงานแยกจากกันอย่างชัดเจน การตั้งค่าดังกล่าวประกอบด้วย (1) การตั้งค่า micro stepping (2) การตั้งค่า Decay (3) การตั้ง Automatic Current Deduction

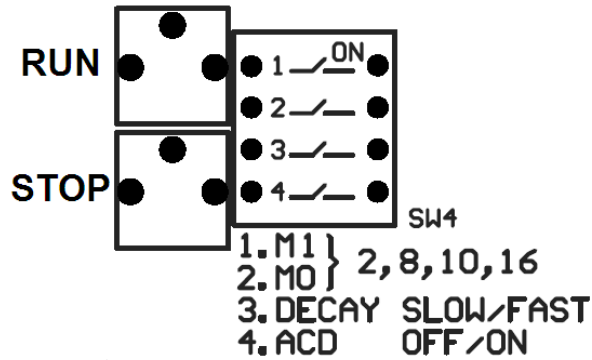

รูปที่ 5 แสดงตำแหน่งของดิฟสวิทช์และทริมพอด

การตั้งค่าไมโครสเต็ปป์ (Micro Stepping)

สเต็ปป์มอเตอร์ที่ใช้กับบอร์ด NBAll เป็นแบบ 200 สเต็ปป์ต่อรอบหรือว่าเป็นแบบ 1.8 องศาต่อ 1 สเต็ปป์ ซึ่งบอร์ด NBAll สามารถที่แบ่งสเต็ปเต็ม (full step) ให้เป็นสเต็ปย่อย (microstep) ได้อีก 2, 8, 10, 16 เท่าซึ่งจะทำให้ตัวเลข 200 สเต็ปป์ต่อรอบไปเป็น 400, 1600, 2000, 3200 สเต็ปป์ต่อการหมุนต่อรอบ ไมโครสเต็ปป์จะทำให้การขับเคลื่อนมีความนุ่มนวลและลดอาการสั่นครางของมอเตอร์ลงได้ และสามารถทำให้กลไกการขับเคลื่อนละเอียดขึ้นได้

M1	M0	Micro Step
OFF	OFF	1/2
OFF	ON	1/8
ON	OFF	1/10
ON	ON	1/16

ตารางที่ 5 ดิฟสวิทช์ค่าไมโครสเต็ป

การตั้งค่าดีเคย์ (Decay)

ดีเคย์เป็นกระบวนการปลดปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในขดลวดไฟฟ้า ซึ่งพลังงานดังกล่าวจะคอยต้านทานการหมุนของตัวโรเตอร์ของมอเตอร์ การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับระบบขับเคลื่อนต้องการแรงต้านทานมากน้อยเพียงใด ผลของการปรับเลือกจะแสดงให้เห็นชัดเจนที่ความเร็วรอบมอเตอร์สูงๆ

Slow decay ปลดปล่อยพลังงานน้อย จะมีแรงต้านควบคุมไปกับการหมุนปกติ

Fast decay ปลดปล่อยพลังงานมากขึ้น จะมีแรงต้านควบคุมไปกับการหมุนน้อยลง

DECAY	
OFF	SLOW
ON	FAST

ตารางที่ 6 ดิฟสวิทช์ดีเคย์

การตั้ง Automatic Current Deduction (ACD)

ในช่วงที่มอเตอร์หยุดอยู่กับที่ระบบ ACD จะลดกระแสขับโดยอัตโนมัติโดยไม่ทำให้ตำแหน่งคาตเคลื่อน ทั้งนี้ช่วงที่หยุดอยู่กับที่สเต็ปป์มอเตอร์จะมีแรงยึด (hold torque) สูงกว่าขณะวิ่งเป็นอย่างมาก การลดแรงยึดส่วนเกิน

นี้โดยการลดทอนกระแสขั้วลงตามเปอร์เซ็นต์ตามที่เราเห็นสมควร ซึ่งทำให้มอเตอร์ร้อนน้อยลง ประหยัดพลังงาน ยืดอายุการใช้งานตัวขั้วและมอเตอร์

ACD	
OFF	ปิดการใช้ระบบ ACD
ON	เลือกใช้ระบบ ACD

ตารางที่ 7 ดิพลวิตซ์ปิดเปิดฟังก์ชัน ACD

ตั้งค่ากระแสขั้วและกระแสลดทอน

NBAII จ่ายกระแสให้กับสตีปิ้งมอเตอร์ด้วยกัน 2 ลักษณะคือกระแสขณะที่ยังมอเตอร์วิ่ง (RUN) และกระแสขณะที่มอเตอร์หยุด (STOP) ระดับกระแสทั้งสองถูกปรับผ่านตัวทริมพอตหรือ R ปรับค่าได้ที่อยู่ติดกับมอเตอร์คอนเน็คเตอร์ของแต่ละแกน

การปรับสามารถทำได้สองรูปแบบคือ (1). ปรับค่าตามตารางโดยแต่ละตำแหน่งระบุระดับกระแสไว้อยู่แล้ว หรือ (2). ใช้แอมป์มิเตอร์ช่วยวัดกระแส แอมป์มิเตอร์ควรจะเป็นแบบ RMS

ตั้งค่ากระแสขั้วโดยตาราง

การปรับระดับกระแสตามตารางสามารถทำได้ทั้งขณะปิดเครื่องและเปิดเครื่อง ให้ผู้ใช้ดูค่ากระแสที่ต้องการจากตารางและหมุนทริมพอตไปตามตำแหน่งขีดที่กำหนดไว้ หากไม่ทราบว่ามีมอเตอร์กินกระแสเท่าไรก็ให้ใช้วิชาวิศววะ โดยการเริ่มจากกระแสเพียงน้อยและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฟังเสียงการหมุนของตัวมอเตอร์ว่าหมุนได้คล่องตัวไม่สลิปลื่น และต้องไม่วิ่งอืดๆ ชนิดว่ามีแรงต้านมากเกินไป ขณะเดียวกันถ้าเอามือจับตัวมอเตอร์ไม่ควรจะร้อนจนมือจับไม่ได้ ร้อนประเภทเอามือจับได้เป็นเรื่องปกติของสตีปิ้งมอเตอร์




ตำแหน่ง	กระแส (A)
0	0.23
1	0.33
2	0.76
3	1.21
4	1.69
5	2.12
6	2.54
7	3.06
8	3.54
9	3.94
10	4.13

ตารางที่ 8 ค่ากระแสขั้วในตำแหน่งต่างๆ

ตั้งค่ากระแสขั้วโดยการวัด

ในกรณีที่ผู้ใช้มีเครื่องมือวัดและต้องการกระแสเป๊ะๆ แนะนำให้ทำการวัดตามขั้นตอนด้านล่าง แต่จะต้องระมัดระวังขั้วต่อมอเตอร์หลวมซึ่งสามารถทำให้เกิดไฟกระชากได้เป็นสาเหตุทำให้ชุดขั้วเสียหายได้ง่าย ดังนั้นสายวัดกระแสสมอเตอร์ควรจะทำสายขึ้นมาใหม่ให้คำนึงถึงความแน่นหนาไม่หลวมจะทำให้กระแสไหลผ่านได้ดีไม่เกิดกระตุกกระชากของกระแสไฟฟ้า ด้านล่างเป็นวงจรการต่อและขั้นตอนในการวัด

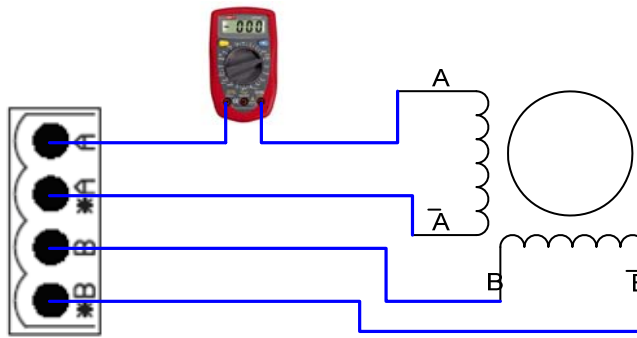


รูปที่ 6 แสดงการต่อแอมป์มิเตอร์วัดกระแส

1. ปิดเครื่อง
2. โยกดิฟสวิทช์ ACD ไปทางซ้ายมือ (OFF)
3. ให้นำแอมป์มิเตอร์อนุกรมขนาด A ให้ตั้งย่านแอมป์มิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสขนาด 0.2 - 4.0 Amp ได้
4. เปิดเครื่อง ปรับทริมพอดตัวบน (RUN) อ่านกระแสที่แอมป์มิเตอร์ให้ได้ค่าตามต้องการ
5. ตั้งตำแหน่งดิฟสวิทช์ ACD ตามความต้องการ

ตั้งค่ากระแสลดทอน ACD โดยตาราง

เช่นเดียวกับการปรับกระแสชั้บขณะวิ่ง การปรับกระแส ACD ตามตารางสามารถทำได้ทั้งขณะปิดเครื่องและเปิดเครื่อง ให้ผู้ใช้ดูค่าเปอร์เซ็นต์ลดทอนจากตารางและหมุนทริมพอดไปตามตำแหน่งขีดที่กำหนดไว้

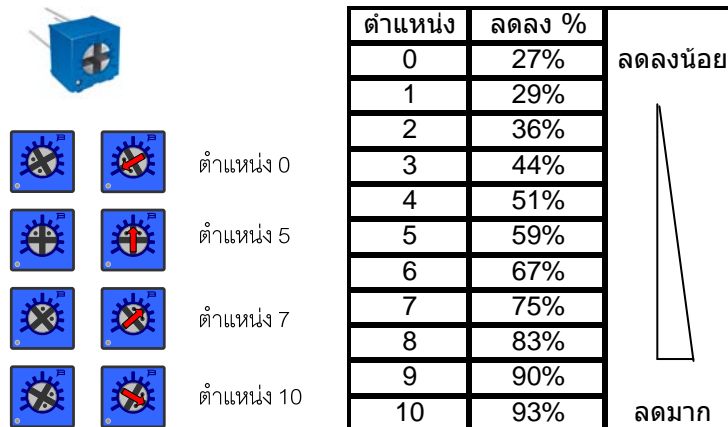

ตารางที่ 9 ค่าเปอร์เซ็นต์กระแสลดทอนในตำแหน่งต่างๆ

ตั้งค่ากระแสลดทอน ACD โดยการวัด

1. ปิดเครื่อง
2. โยกดิฟสวิทช์ ACD ไปทางขวามือ (ON)
3. ให้นำแอมป์มิเตอร์อนุกรมขนาด A ให้ตั้งย่านแอมป์มิเตอร์เพื่อวัดกระแสขนาด 0.2 - 4.0 Amp
4. เปิดเครื่อง ปรับทริมพอดตัวล่าง (STOP) อ่านกระแสที่แอมป์มิเตอร์


ตัวอย่าง การตั้งกระแสจากตาราง เช่นว่าเราต้องการกระแสชั้บขณะวิ่งอยู่ 3 Amp และกระแสลดทอนลง 30% เมื่อมอเตอร์หยุดอยู่กับที่

- (1) หมุนทริมพอตตัวบน (RUN) ไปตำแหน่งขีดที่ 7 ซึ่งมีค่าประมาณ 3 Amp
- (2) หมุนทริมพอตตัวล่าง (STOP) ไปตำแหน่งขีดที่ 1 ซึ่งมีค่าลดลง 30%
- (3) ปรับตำแหน่งดิพสวิตช์ ACD ไปทางขวามือ (ON)


การเชื่อมต่ออินพุทเอาท์พุท (I/O interface)

รูปที่ 7 เป็นไอเดียเริ่มแรกที่ใช้ในการออกแบบ NBAII ที่ต้องการเห็นกล่องควบคุมและโครงสร้างมินิซีเอ็นซีที่สามารถเคลื่อนย้ายและทำน็อคดาวนได้สะดวก เป็นที่สังเกตว่านอกจากสายมอเตอร์ที่สามารถถอดและเสียบได้สะดวกแล้ว จุดเชื่อมต่อ I/O ระหว่างกล่อง NBAII และเครื่องมินิซีเอ็นซีก็สามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้สายเคเบิลแบบ multi-core และหัวคอนเน็คเตอร์ DB25 ตัวผู้เชื่อมต่อสัญญาณจาก junction box ของเครื่องมินิซีเอ็นซีสู่กล่อง NBAII ได้โดยตรง

รูปที่ 8 ด้านล่างแสดงหมายเลขพินของอินพุท, เอาท์พุท, รวมทั้งพินที่เป็นแหล่งจ่ายไฟของ I/O พอร์ต (DB25 ตัวเมีย)

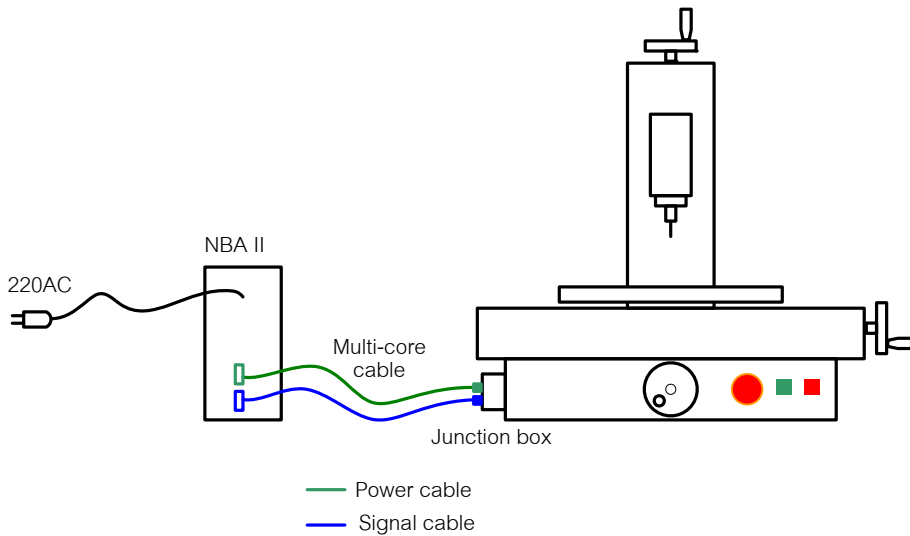

รูปที่ 7 คอนเซ็ปต์เครื่องมินิซีเอ็นซีน็อคดาวน คอนโทรลเลอร์สามารถถอดเสียบได้ง่าย

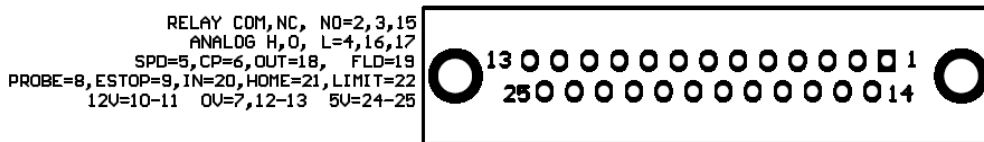

รูปที่ 8 แสดงรายละเอียดของ I/O พอร์ต


ภาคอินพุท (Inputs)

ภาคอินพุทของ NBAII จะถูกแยกไฟแยกกราวด์ออกจากด้านคอมพิวเตอร์พีซี ทั้งนี้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ลดปัญหากราวด์ลูป ที่อาจจะเกิดจากฝั่งขับเคลื่อนปั้ลมอเตอร์ได้


รูปที่ 9 เป็นวงจรเสมือนภาคอินพุทของ NBAII ด้านหนึ่งของ LED ภายในตัวออปโตไอโซเลเตอร์ จะถูกต่อเข้ากับไฟเลี้ยง 5V ส่วนอีกด้านหนึ่งถูกต่อไปใช้งานโดยมีวงจรภายนอก (external circuit) เป็นตัวส่งงาน – ในที่นี้เราใช้สวิตช์ต่อลง 0V เพื่อสั่งให้ LED ภายในออปโตไอโซเลเตอร์ติดและดับ

สถานะของการติดและดับจะถูกถ่ายทอดโดยทางแสงไปยังฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีซอฟต์แวร์ Mach3 คอยรับสัญญาณ – อินพุทต่างๆ เช่นสัญญาณ EStop จากปุ่มหยุดฉุกเฉิน, Limit จากสวิตช์ลิมิตบนแกนต่างๆ, Home จากสวิตช์หรือเซนเซอร์ ตามที่แสดงตัวอย่างไว้ในรูปที่ 10 และ 11


สิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวไว้ในเรื่องการเลือกใช้สวิตช์และการทำงานของวงจร ให้สังเกตจากรูปที่ 10 ลิมิตสวิตช์และ EStop เป็นสวิตช์แบบ Normally Close (NC) ที่ทำให้มีกระแสไหลในวงจรซึ่งถือว่าเป็นสภาวะปกติ ในมุมมองของ Mach3 ถือว่า inactive แต่เมื่อสวิตช์เปิด (open ไม่มีกระแสไหล) ถือว่าเป็นการ active ทำให้ Mach3 และเครื่องหยุดทำงาน – ถ้าเรามีโอกาสต้องวงจรป้องกันอุบัติเหตุ (safety) จึงคำนึงถึงเหตุการณ์ สายไฟหลวมหรือขาดเพราะเหตุนี้, ไฟดับบางส่วน ฯลฯ เหตุการณ์เหล่านี้ควรจะทำให้เครื่องหยุดเช่นเดียวกับการที่เรากดปุ่ม EStop – ในทางกลับกันถ้าเราต่อวงจรผิดไม่มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ถ้าเกิดสายไฟ EStop ขาดแล้วเครื่องยังวิ่งได้ปกติ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดการกดปุ่ม EStop คงไม่ช่วยอะไร

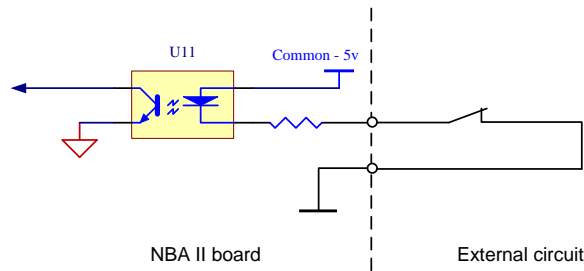

รูปที่ 9 วงจรเสมือนภาคอินพุทของ NBAII

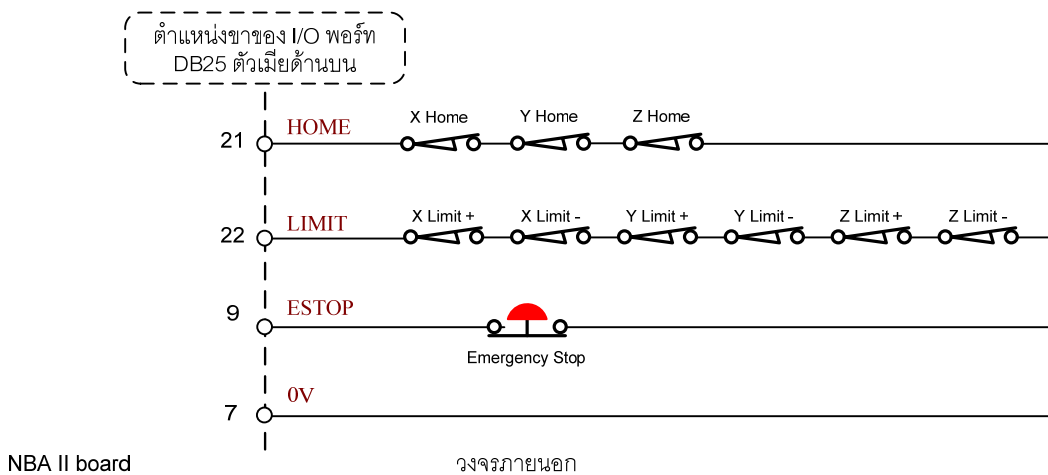

รูปที่ 10 ตัวอย่างวงจรอินพุท

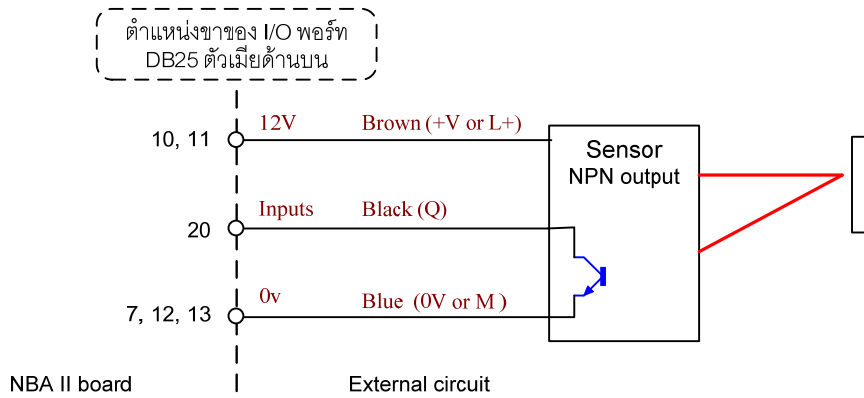

รูปที่ 11 แสดงการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ที่มีเอาต์พุตเป็นแบบ NPN

ภาคเอาต์พุต (Outputs)

ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต


ภาคเอาต์พุตของ NBAII จะถูกแยกไฟแยกกราวด์ออกจากด้านคอมพิวเตอร์พีซีเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน ลดปัญหากราวด์ลูป ที่อาจจะเกิดจากฝั่งเอาต์พุตได้

รูปที่ 12 แสดงการใช้ต่อเอาต์พุต 3 รูปแบบคือต่อโหลดใช้กับไฟ 5 โวลท์, 12 โวลท์ และกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก

ที่หัวเอาต์พุตตามรูปที่ 12 วงจรเสมือนที่มีทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ต่ออยู่ - การทำงานของ NPN จะเป็นการดึงกระแสไฟเข้าหัว (sink in) ซึ่งทำให้เราสามารถนำไปขับโหลดที่มีโวลเทจได้หลายระดับดังที่แสดงในรูปที่ 12

สำหรับการต่อกับโหลดที่เป็นขดลวดเหนี่ยวนำ เช่นรีเลย์เราควรจะมีไดโอดต่อคร่อมคอล์ยของรีเลย์ตามรูป ทั้งนี้เพื่อป้องกันสัญญาณไฟรบกวนย้อนกลับ

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเอาต์พุตไปจุดไฟ LED เพื่อบอกสถานะบนหน้าปัดเครื่องจักรหรือนำไปเชื่อมต่อกับโซลิดสเตตรีเลย์ SSR ท่านจะต้องอนุกรมกับ R ค่า 390 ohm สำหรับ LED ที่ต่อเข้ากับไฟ 5 v หรือ R ค่า 1.2k สำหรับไฟ 12V หรือได้จากการคำนวณด้วยสูตร $R=E/I$ โดยท่านจะต้องทราบค่ากระแสที่ใช้กับโหลดก่อน จากนั้นค่อยนำมาหาค่า R อีกทีหนึ่ง

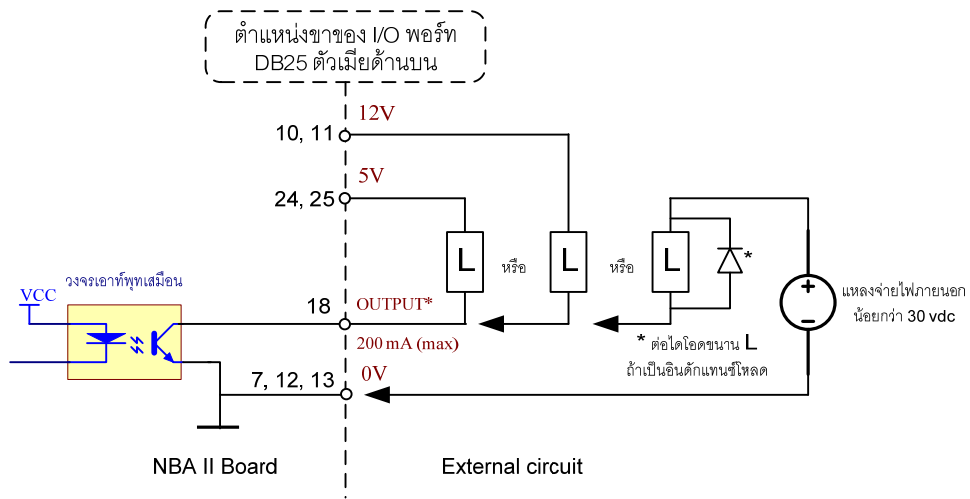

*หมายเหตุทรานซิสเตอร์เอาต์พุตประกอบด้วยขา SPD=5, CP=6, OUT=18, FLD=19

รูปที่ 12 แสดงวิธีต่อใช้เอาต์พุตในรูปแบบต่างๆ

โซลิดสเตตรีเลย์เอาต์พุต


SSR หรือโซลิดสเตตรีเลย์ที่ติดมากับบอร์ด NBAII เป็นแบบที่ใช้กับไฟ 220AC และจะทำการปิดเปิดไฟที่มุมศูนย์องศาซีโรครอสซึ่ง ไม่มีหน้าสัมผัส, สามารถขับโหลดได้ถึง 5 Amp (ใช้ถึง 10 Amp ควรจะมี heatsink ช่วยระบายความร้อน)

การทำงานของ SSR แบบซีโรครอสซึ่ง ดีกว่ารีเลย์แบบกลไกและ SSR แบบธรรมดา ตรงที่ว่าไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนจากการตัดต่อมอเตอร์

อย่างไรก็ตามสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการหมุนของมอเตอร์ด้วยแรงถ่านอาจจะยังคงอยู่เช่นเดียวกับสัญญาณรบกวนที่เกิดจากอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ เหล่านี้อาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณ (Filter) เพิ่มเติม



WARNING คำเตือน! ไฟ 220 Vac เป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องระมัดระวังจากการสัมผัสโดยตรง

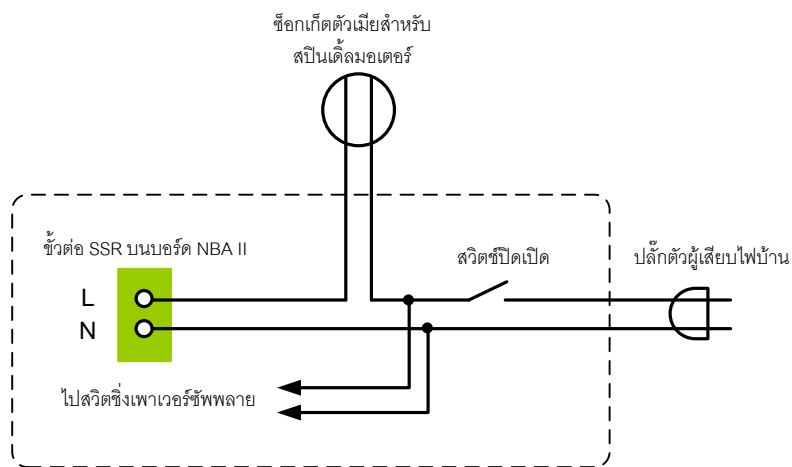

รูปที่ 13 การต่อวงจร SSR ในกล่อง NBAII

อนาล็อกเอาท์พุท

ขาเอาท์พุท O จะผลิตสัญญาณอนาล็อกในช่วง 0-5Vdc หรือ 0-10Vdc ด้วยการอาศัยแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงทางขา H หรือไฟอ้างอิงจากอินเวอร์เตอร์ และทำงานร่วมกับสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) ที่ได้จาก Mach3


โดยปกติไฟเลี้ยงหรือไฟอ้างอิงจากอินเวอร์เตอร์จะเป็น 0 กับ 5Vdc หรือ 0 กับ 10Vdc และท่านสามารถวัดระดับไฟนี้ได้ด้วยโวลท์มิเตอร์เพื่อยืนยันระดับโวลท์และช่วงวงกลมของไฟอ้างอิงนี้ หากต่อผิดขั้วจะทำให้วงจร AnaSpeed เสียได้

ระดับโวลท์ของอนาล็อกเอาท์พุทจะสอดคล้องกับความสว่างของหลอดไฟ LED กล่าวคือ ระดับไฟจะอยู่ใกล้กับ 0V เมื่อ LED ติดหรี่ๆ และระดับไฟสูงใกล้ค่าไฟอ้างอิงเมื่อ LED ติดสว่าง ใน Mach3 เราสามารถทดสอบการหรี่และสว่างจ้าของ LED นี้ได้ด้วยการปรับค่าเช่น 10000 ลงในช่อง Spindle Speed แล้วตามด้วยปุ่ม F5 เพื่อสั่งให้สปินเดิลทำงาน จากนั้นก็ลากแถบสีเขียว (override) ขึ้นลง


ท่านสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพและความแม่นยำของการผลิตสัญญาณอนาล็อกได้ด้วยการปรับความถี่ (PWMBase Frequency) จากค่า 100 ถึง 400 Hz หรือค่าอื่นๆ เพื่อดูความเสถียรและความละเอียด (ความละเอียดหรือว่า resolution ได้จากความถี่ kernel speedหารด้วยความถี่ PWMBase) ให้เหมาะกับอินเวอร์เตอร์ของท่าน นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ในเครื่องอินเวอร์เตอร์เพื่อชดเชยช่วงที่ปรับค่าไม่ได้คือ ระดับไฟต่ำสุดคือ 400mV ระดับไฟสูงสุดคือ (ไฟอ้างอิง - 400mV)

ในกรณีที่อินเวอร์เตอร์ไม่ทำงานหรือว่ามอเตอร์ไม่หมุน (หลังจากที่ท่านปรับค่า Spindle Speed และคลิกปุ่ม Spindle CW F5 แล้ว) ให้ท่านตรวจสอบว่าอินเวอร์เตอร์พร้อมรับสัญญาณอนาล็อกขั้วเทอร์มินอลของมันหรือไม่ เพราะโดยปกติอินเวอร์เตอร์จะรับคำสั่งจากหน้าปัดของมันเป็นเบื้องต้น การทดสอบอินเวอร์เตอร์ด้วยการนำตัวต้านทานปรับค่าได้ (potentiometer) จริงๆมาต่อที่ขั้วเทอร์มินอลตามที่คุณมือของอินเวอร์เตอร์แนะนำ น่าจะเป็นตัวบ่งบอกที่ดีว่าท่านได้ต่อและตั้งค่าพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ถูกต้องหรือไม่

นอกจากนี้การปรับความเร็วของสปินเดิลให้สอดคล้องกับความเร็วจริง ให้ท่านศึกษาวิธีตั้งค่าได้พูลเลย์ (Pulley) ได้จากคู่มือ Mach3

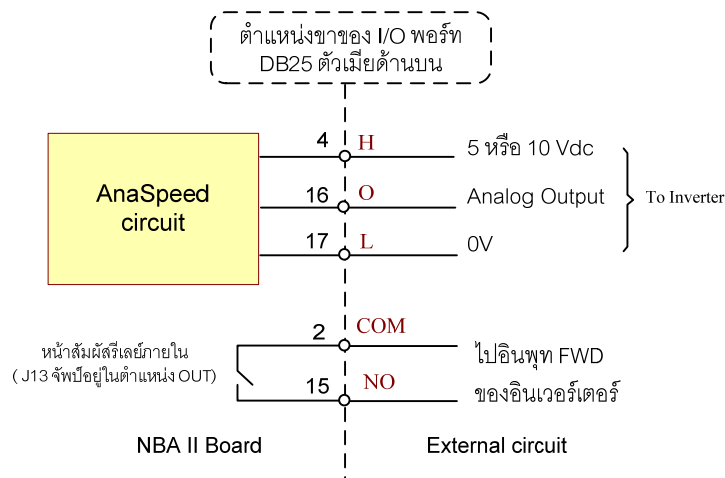

รูปที่ 14 อนาล็อกเอาท์พุท และหน้าสัมผัส Forward สำหรับอินเวอร์เตอร์อย่างง่าย

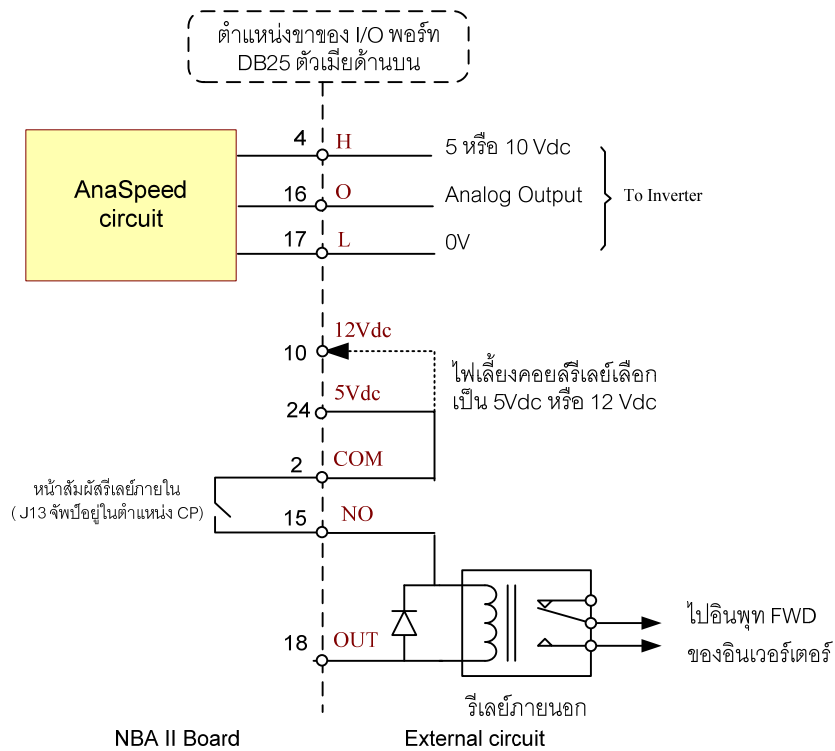

รูปที่ 15 อนุโลกเอาท์พุทและหน้าสัมผัส Forward ที่ interlock กับสัญญาณ ChargePump

ไฟแสดงสถานะ (LED Status)


บนบอร์ด NBAII มีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ 4 ตัวได้แก่

ISO PWR แสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟ USB สำหรับวงจรแยกไฟแยกกราวด์

MOT PWR แสดงสถานะของแหล่งจ่ายไฟสำหรับภาคขับเคลื่อนมอเตอร์


CP แสดงสถานะของวงจรจัมป์ (เอาท์พุท SPD, SSR จะทำงานได้ไฟดวงนี้ต้องติดด้วย)

SPD/ANA แสดงสถานะเอาท์พุท Spindle (SPD) และ Analog output

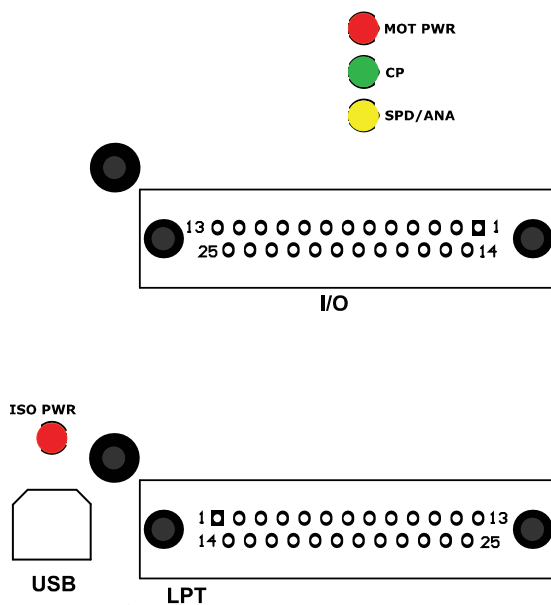

รูปที่ 16 ตำแหน่ง LED และความหมาย

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์อื่นๆ

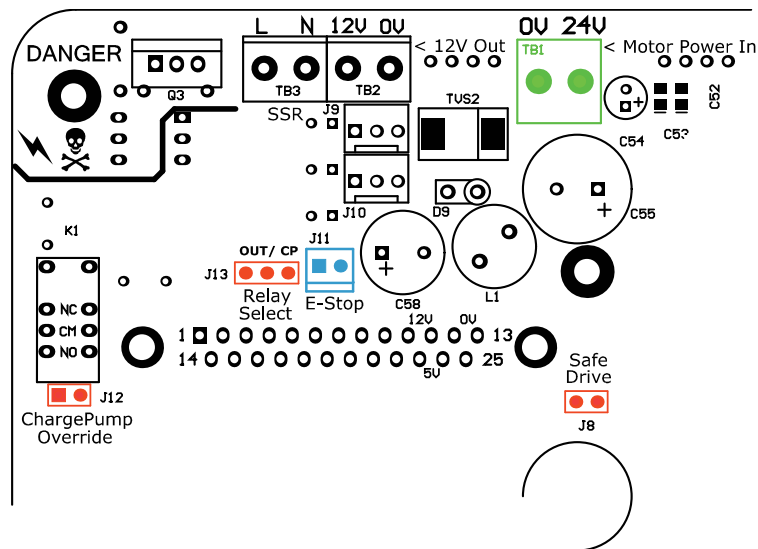

รูปที่ 17 ตำแหน่งจัมป์เปอร์

ชาร์จปั๊ม (Charge-Pump)

ชาร์จปั๊มเป็นกลไกของการทำงานของโปรแกรม Mach3 ที่มีไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และเครื่องจักร ในสถานะ Mach3 หรือเครื่องจักรพร้อมทำงาน Mach3 จะกำเนิดสัญญาณความถี่ 12.5 kHz ส่งมายังวงจรชาร์จ ซึ่งวงจรนี้จะปั๊มระดับแรงดันไฟฟ้าให้เป็นลอจิก "ON" สำหรับเปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่นสปินเดิล เป็นต้น

พฤติกรรมของสัญญาณชาร์จปั๊มมีด้วยกันสองกรณีคือ

- (1) สัญญาณถูกส่งออกมาตลอดเวลาหลังจากที่ Mach3 ถูกรันขึ้นมา กรณีนี้เราจะติ๊กถูกที่เมนู

Config -> General config... -> ChargePump On in EStop

- (2) สัญญาณออกมาตามสถานะของปั๊ม EStop คือว่าถ้าปั๊มเป็นสีเขียวจะมีสัญญาณออกมา

บนบอร์ด NBAII มีวงจรรับสัญญาณชาร์จปั๊มจาก Mach3 และส่ง enable ให้วงจรภายในเช่น SPD, FLD, SSR และ SafeDrive ทำงานขณะเดียวกันก็จะส่งสัญญาณออกไปยังขั้วต่อ CP สำหรับผู้ใช้นำไปต่อรีเลย์ภายนอกอื่นๆเพื่อสำหรับต่อวงจรเซฟตี้ที่อื่นที่หนึ่ง

ในกรณีที่เรานำบอร์ด NBAII ไปใช้กับซอฟต์แวร์อื่นๆเช่น KCNC, TurboCNC ซึ่งอาจจะไม่มีสัญญาณชาร์จปั๊มดังกล่าว - ให้เราสามารถทำการบายพาสวงจรมันได้ด้วยการใส่จัมป์เปอร์ J12 ตามตำแหน่งในรูปที่ 17 ด้านบน

SafeDrive

หากเราใส่จัมป์เปอร์ J8 หรือ SafeDrive จะทำให้ระบบขับจะอ้างอิงกับสัญญาณชาร์จปั๊ม (เช่นเดียวกับเอาท์พุท SPD, FLD) พูดอีกนัยหนึ่งได้ว่าสัญญาณชาร์จปั๊มจะทำหน้าที่เปิดเปิดระบบขับมอเตอร์ ในกรณีของ (1) ชาร์จปั๊มติดตลอดเวลาหลังจากที่รัน Mach3 ฟิวเจอร์ SafeDrive จะขจัดอาการกระตุกของแกนขับขณะที่เครื่องคอมฯกำลังบูธขึ้นมา ในกรณีที่ (2) ชาร์จปั๊มขึ้นอยู่กัสถานะ EStop จะทำให้เราสามารถตั้งเครื่องหรือตั้งขึ้นงานด้วยการหมุนแกนต่างๆด้วยมือแทนขณะที่ปั๊ม EStop กระทบริบอยู่ การใช้งานแบบนี้จะเหมาะกับเครื่องมินิซีเอ็นซีที่มีด้ามหมุนพวงมาลัยติดมาด้วย

Relay


บนบอร์ด NBAII มีรีเลย์ติดมาด้วยหนึ่งตัว แต่สามารถสั่งงานจากสัญญาณ CP หรือ Output อย่างไม่อย่างหนึ่งได้ การเลือกทำได้โดยการเสียบจัมป์เปอร์ J13 คร่อมด้านบนนี้

EStop

กรณีที่เรากำลังต้องการติดตั้งปุ่มสวิทช์ EStop (ประเภท Normally Close) ไว้ที่กับกล่อง NBAII หรือกล่องคอนโทรลใดๆ ให้เราดึงสัญญาณจาก J11 ไปใช้ได้โดยตรง

การตั้งค่าซอฟต์แวร์ Mach3

หลังจากที่เราทราบโครงสร้างฮาร์ดแวร์ของ NBAII ว่าพินไหนถูกกำหนดไว้เป็นอะไรตามที่ปรากฏในรูปที่ 2 ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่า Mach3 ให้เข้ากับ NBAII เริ่มจากเมนู Config -> Ports and Pins

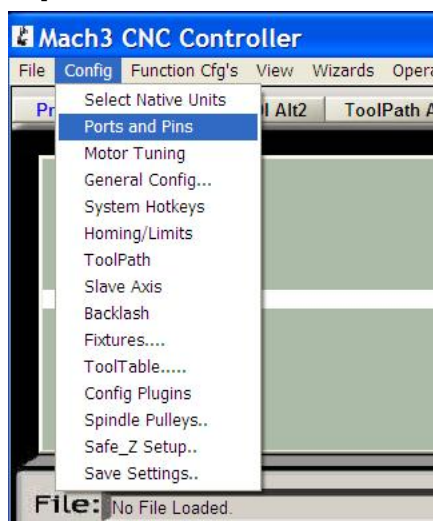

รูปที่ 18 เมนู Ports and Pins


ตั้งค่าพอร์ทและ Kernel Speed

รูปด้านล่างโดยปกติค่า 0x378 ถูกกำหนดให้โดย Mach3 อยู่แล้ว ในกรณีที่เรานำพาราลเลลพอร์ทเป็นแบบการ์ด PCI เราต้องหา address ใหม่เอง วิธีการให้คลิกปุ่ม start ของวินโดวส์และไล่เป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นด้านล่าง สุดท้ายไปที่แท็บ Resources ของพอร์ท LPT เพื่อดู Address ชุดแรกดังที่ปรากฏในรูปที่ 20 ด้านล่าง


Start-> Control Panel-> System-> Hardware-> Device Manager-> Port (Com & LPT)

ส่วนการเลือก Kernel Speed เริ่มจากค่าน้อยๆ 25000Hz ขึ้นไป, แต่ก่อนทำการปรับ Kernel Speed เราควรจะทำ การสำรองไฟล์ Mach3Mill.xml ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Mach3 หรือว่าจะทำการสร้างโปรไฟล์ใหม่ก็ได้ สาเหตุที่ต้อง สำรองไว้เพราะว่า ขณะที่เราปรับ Kernel Speed เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันอาจจะทำให้เครื่องแองค์ได้ หากถ้าแองค์ขึ้นมาจริงๆ ให้ก็อปไปไฟล์ที่สำรองทับของเก่า หรือถ้าเลือกวิธีสร้างโปรไฟล์ก็ให้กลับไปใช้โปรไฟล์อันเดิมที่ไม่แองค์แล้วค่อยสร้างโปร ไฟล์ขึ้นมาใหม่แทน

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน Kernel Speed อย่าลืมที่จะจบโปรแกรม Mach3 และรันขึ้นมาใหม่

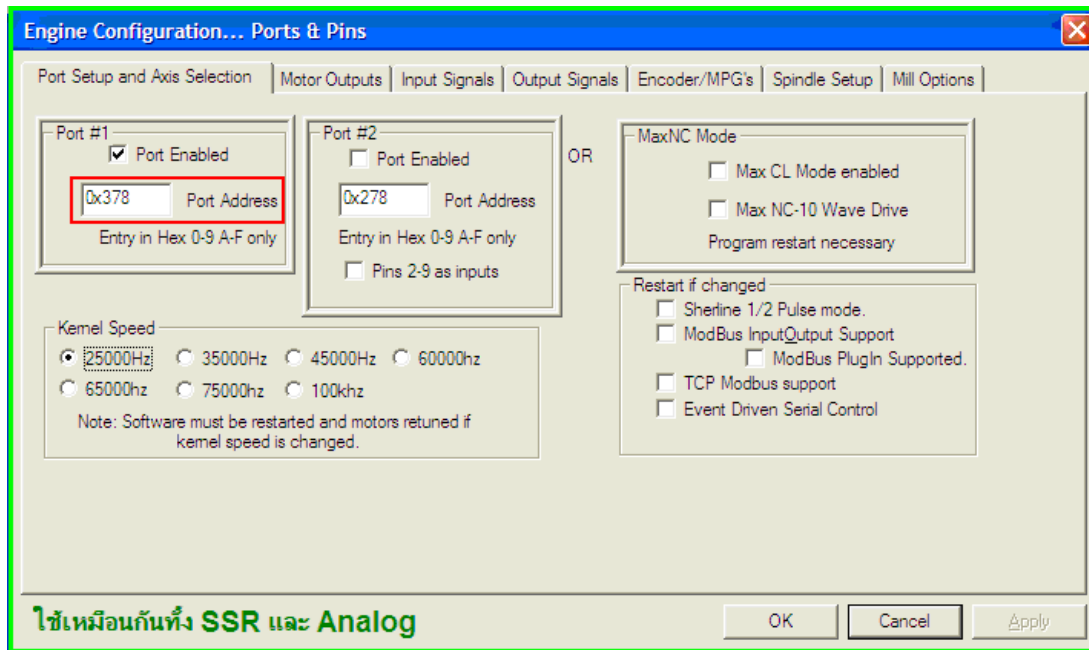

รูปที่ 19, ดึง Port Enabled และ Kernel Speed

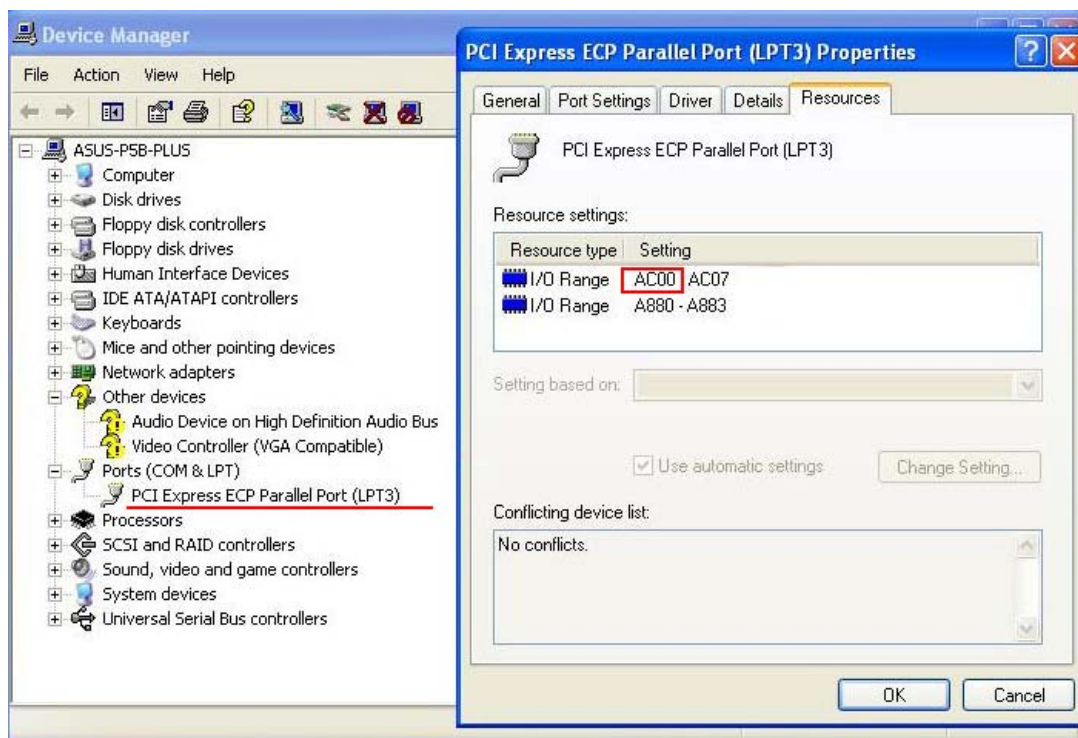


รูปที่ 20, การดูค่า Address ของพอร์ตที่ได้จากการ์ด PCI

ตั้งค่าอินพุทแบบไม่ใช้อินพุท

หลังจากติดตั้ง Mach3 ใหม่ๆ บ่อยครั้งเราจะพบปัญหาว่า EStop กระพริบไม่หยุด ทำให้เราทำอย่างอื่นต่อไม่ได้เลย วิธีแก้ไขให้ไปเซตค่า 0, 0 ให้ port และ pin ดังรูปด้านล่าง

หากมีการต่อวงจรอินพุทจริงให้ข้ามไปดูหัวข้อการตั้งอินพุทอัตโนมัติ

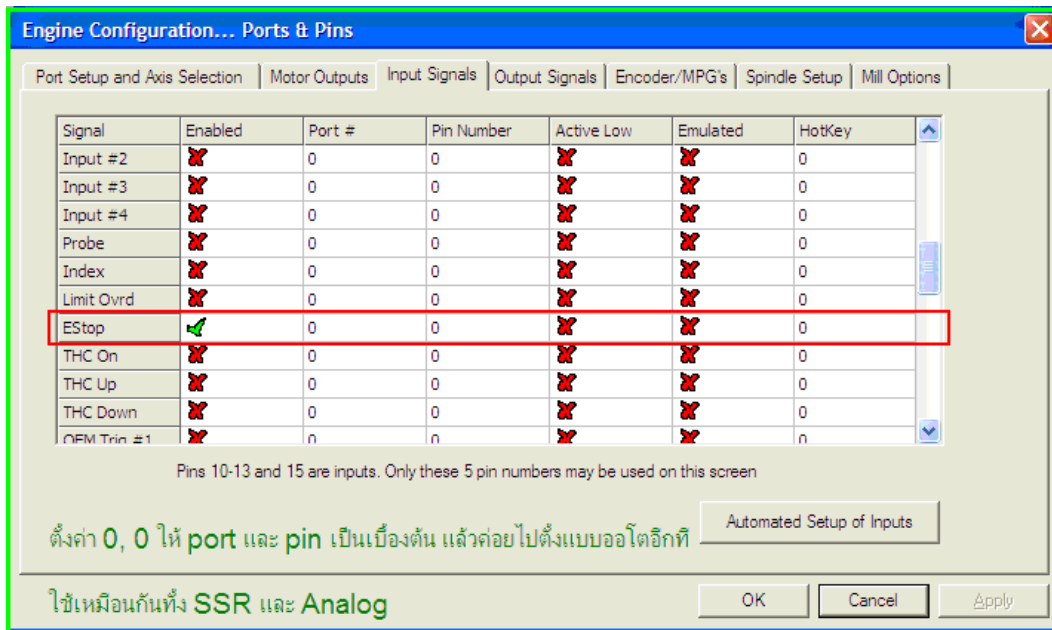


รูปที่ 21 แสดงการตั้งค่าทุกอย่างเป็น 0 เป็นการดีสเอเบิลการใช้งานอินพุท

ตัวอย่างการตั้งค่า Mach3 สำหรับระบบที่ใช้ SSR ปิดเปิดสปินเดิล (กรอบเขียว+แดง)

มอเตอร์เอ๊าท์พุท


ให้ตั้ง step / dir ให้กับแกน X, Y, Z, A สังเกตว่าที่ Spindle ปิดการใช้งานเพื่อที่เราจะสั่งปิดเปิด SSR ของ NBAII ได้ในคอนฟิก Spindle Setup ด้านล่างได้

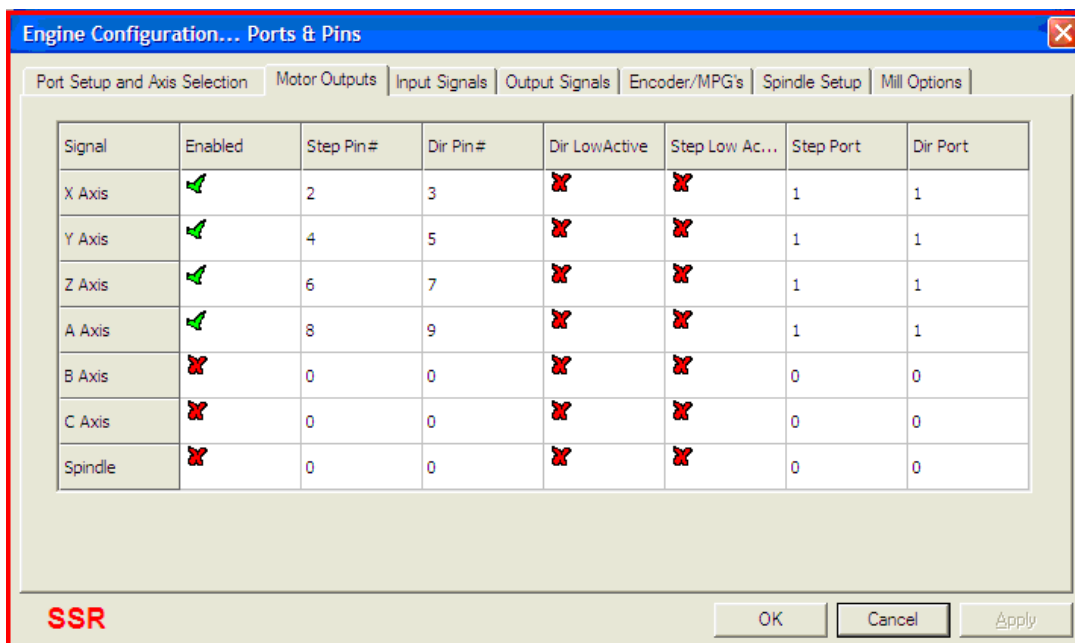

รูปที่ 22, ค่าสตีปและไดเรกชันสำหรับมอเตอร์ 4 แกน

เอ๊าท์พุทอื่นๆ


ประการแรกเอ๊าท์พุทที่จำเป็นสำหรับกล่อง NBAII คือสัญญาณชาร์จ์ปั๊ม CP เพราะชาร์จ์ปั๊มจะอนุญาตให้อื่นๆทำได้ต่อ ส่วนสัญญาณอื่นก็ให้เซตตามรูปด้วยเช่นกัน

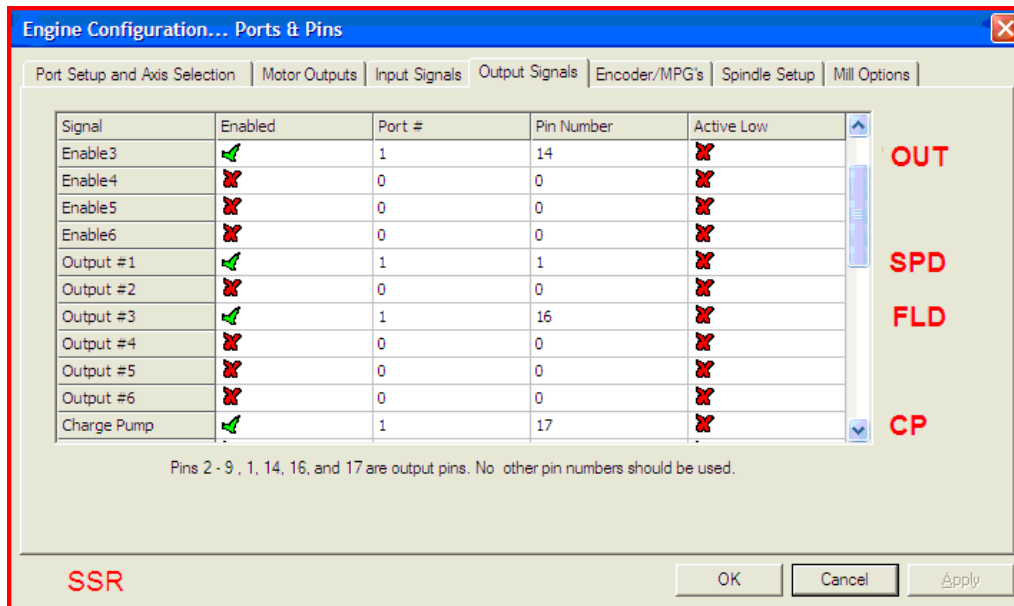

รูปที่ 23, ค่าเอาต์พุตอื่นๆ เช่น Spindle (SPD), Flood (FLD), ChargePump (CP) และเอาต์พุตทั่วไป OUT

Spindle Setup สั่งปิดเปิดใช้รีเลย์, SSR

จากหน้าคอนฟิกด้านบนเมื่อ Spindle motor output ถูกติสเอเบิล ทำให้เราสามารถให้ Mach3 ปิดเปิดสปินเดิลผ่าน SSR ของ NBAII ในหน้านี้ให้คอนฟิกตามในกรอบแดง

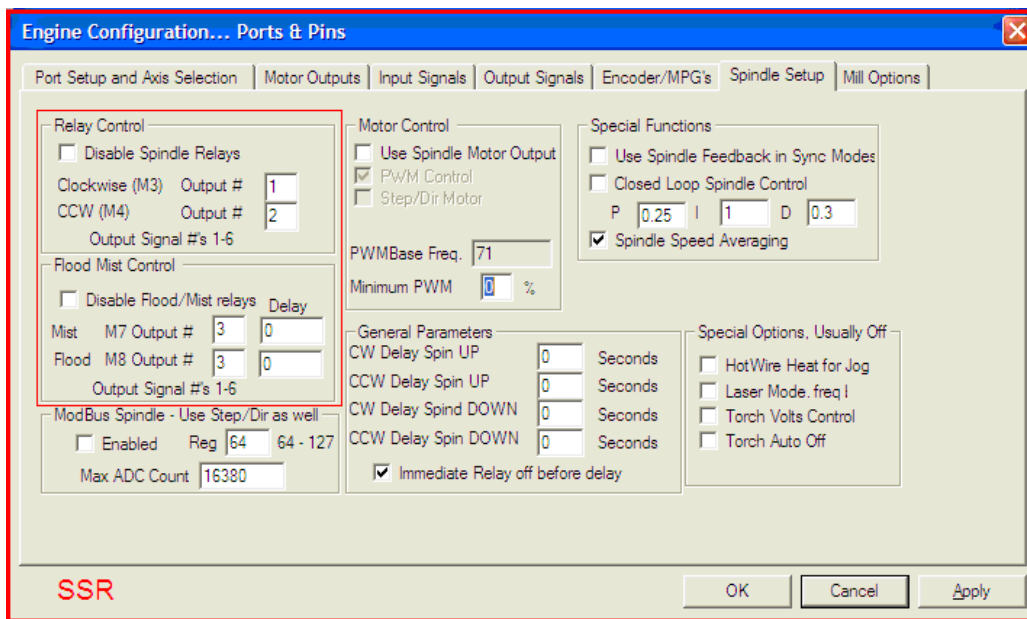


รูปที่ 24, ปิดเปิดสปินเดิลด้วยรีเลย์หรือ SSR

ตัวอย่างการตั้งค่า Mach3 สำหรับระบบที่ใช้ Analog ปรับความเร็วสปินเดิล (กรอบเขียว+น้ำเงิน)

มอเตอร์เอาต์พุต – Spindle Enabled


ในระบบที่ต้องการปรับความเร็วมอเตอร์จาก Mach3 ให้ติ๊ก Enabled ที่ช่อง Spindle พร้อมกำหนดหมายเลขพิน ในที่นี้เราใช้กล่อง NBAII จะเป็น pin#1 ตามกรอบสีน้ำเงิน

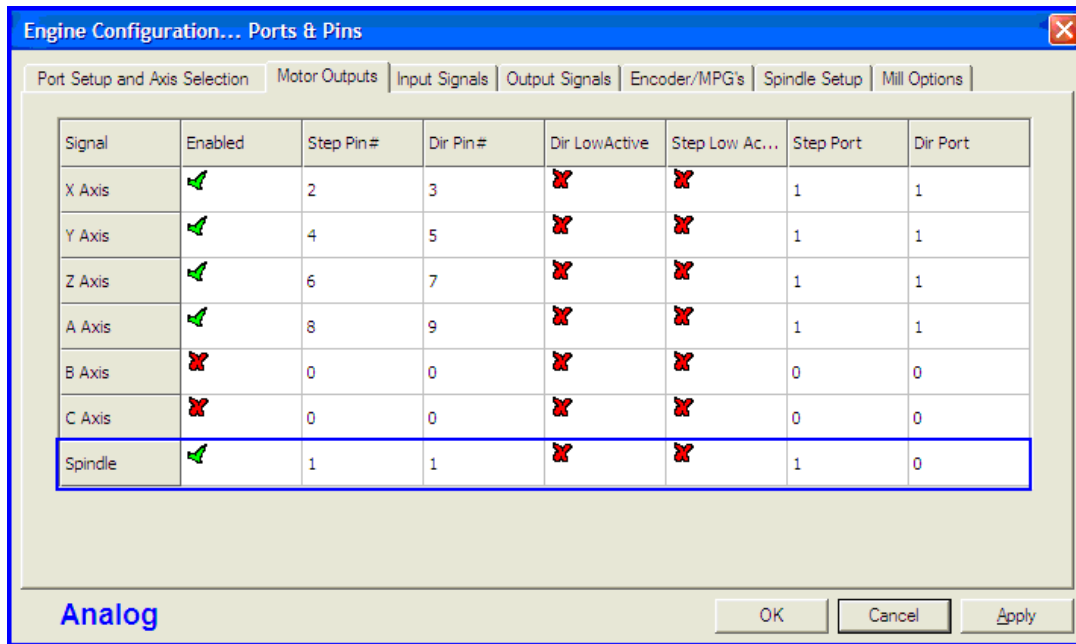

รูปที่ 25, สปินเดิลมอเตอร์เอาต์พุต

เอาต์พุตอื่นๆ


ประการแรกเอาต์พุตที่จำเป็นสำหรับกล่อง N8AI คือสัญญาณชาร์จ์ปั๊ม CP เพราะชาร์จ์ปั๊มจะอนุญาตให้อื่นๆทำได้ต่อ จากรูปที่ 26 สังเกตว่าคอนฟิกรานี้ Output#1 ได้ใช้ pin#14 แทน pin# 1 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเราต้องการใช้ pin#14 เป็นเอาต์พุตในการเปิดปิดรีเลย์ เพื่อที่เราจะนำเอาหน้าสัมผัสไปสั่งให้อินเวอร์เตอร์หมุน Forward อีกทีหนึ่ง ส่วนเอาต์พุต SPD pin#1 เดิมทำหน้าที่ปั๊มระดับสัญญาณ PWM วนาล็อก

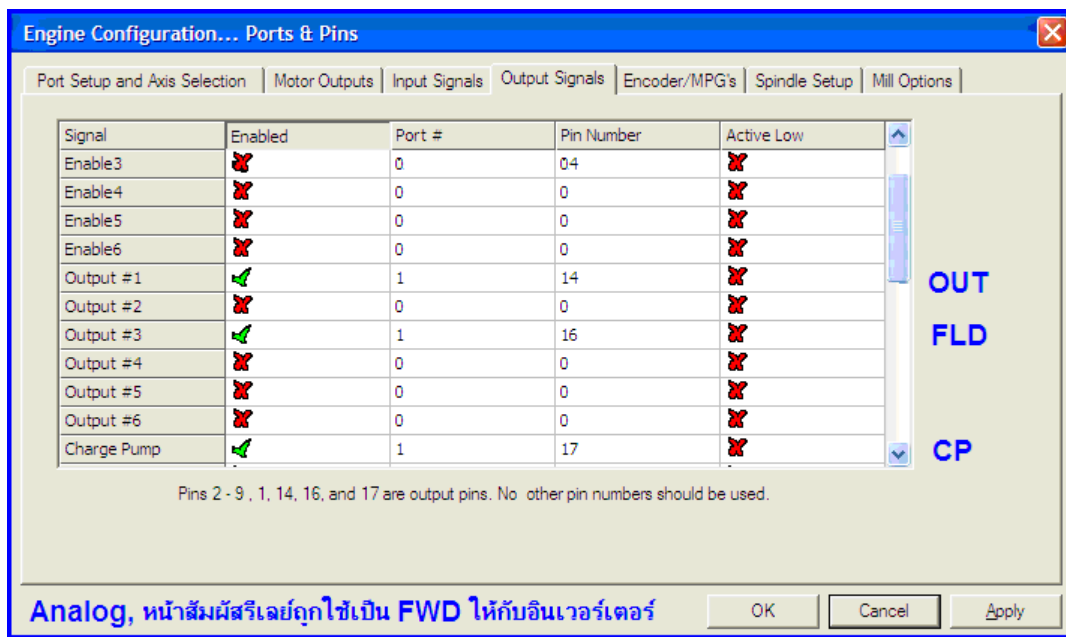

รูปที่ 26, หน้าสัมผัสรีเลย์ถูกใช้เป็น FWD ให้กับอินเวอร์เตอร์

Spindle Setup – ใช้อินเวอร์เตอร์ปรับความเร็ว

ในหน้านี้คล้ายคลึงกับคอนฟิกรของ SSR ต่างกันตรงที่กลุ่ม Motor Control ซึ่งเลือกใช้ Use Spindle Motor Output และ PWM Control รวมทั้งป้อนค่าให้กับ PWMBase Freq เพื่อทำสัญญาณอนาล็อกออกที่ขั้ว O ของพอร์ตเชื่อมต่อ I/O กรณีที่เราจะใช้ Servo หรือ Inverter ที่สามารถรับสัญญาณ Step/Dir ก็ให้คลิกเลือก Step/Dir Motor ซึ่งจะช่วยให้ขั้ว SPD (pin#1) มีสัญญาณพัลส์ออกมา

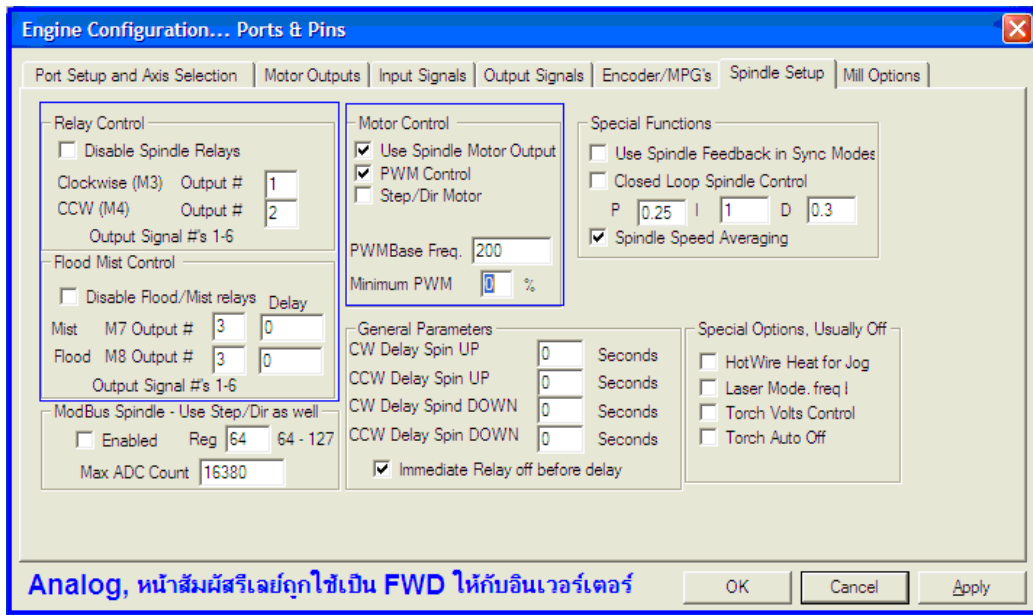

รูปที่ 27, ระบบที่ใช้สัญญาณอนาล็อกปรับความเร็วมอเตอร์ให้ตั้งตามกรอบหน้าเงิน


การตั้งอินพุทอัตโนมัติ - เมื่อวงจรพร้อมแล้ว

การตั้งค่าอินพุทท่านสามารถทำได้เองโดยง่าย โดยมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

1. ทำการต่อเชื่อมวงจรอินพุทเช่น ปุ่ม EStop, สวิตช์ลิมิตของแกนต่างๆ, สวิตช์สำหรับทำโฮมมิ่ง ให้เรียบร้อย
2. ตรวจสอบสถานะการทำงานของวงจร โดยไปที่หน้า Diagnostics หรือกดปุ่ม Alt+7 จากนั้นทดสอบวงจร โดยการกดปุ่มต่างๆด้วยมือและสังเกตเปลี่ยนแปลงสถานะ LED ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่



หลังจากต่อวงจรและตรวจเช็คแล้ว ให้ท่านเรียกใช้เมนู Config -> Ports and Pins และไปที่หน้าแท็บหน้า Input Signals ในหน้านี้จะมีปุ่ม Automated Setup of Inputs เพื่อช่วยเราติดตั้งอินพุทอย่างอัตโนมัติ

1. คลิกปุ่ม Automated Setup of Inputs
2. เลือกชื่อสัญญาณที่เราต้องการตั้ง เช่นว่าปุ่ม EStop หรือว่า X-Limit Switch ++ สำหรับลิมิตสวิตช์ด้านบวก
3. คลิก AutoSet และเอื้อมมือไปกดสวิตช์ตัวที่ท่านต้องการให้เป็น
4. วนทำซ้ำ 1-3 จนเสร็จทุกๆสัญญาณแล้วค่อยคลิก OK จบการตั้งอินพุท


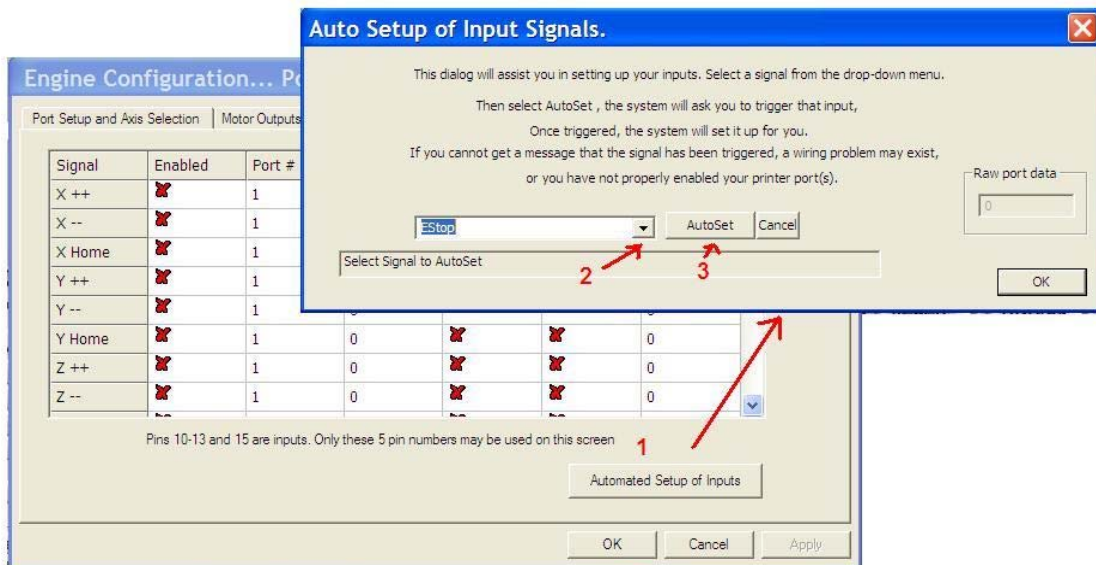


รูปที่ 28 แสดงการตั้งค่าอินพุทแบบอัตโนมัติ

ขนาดและพิคัด (Mechanical Drawing)

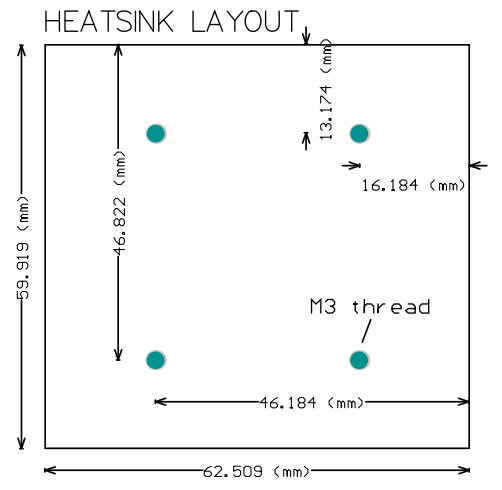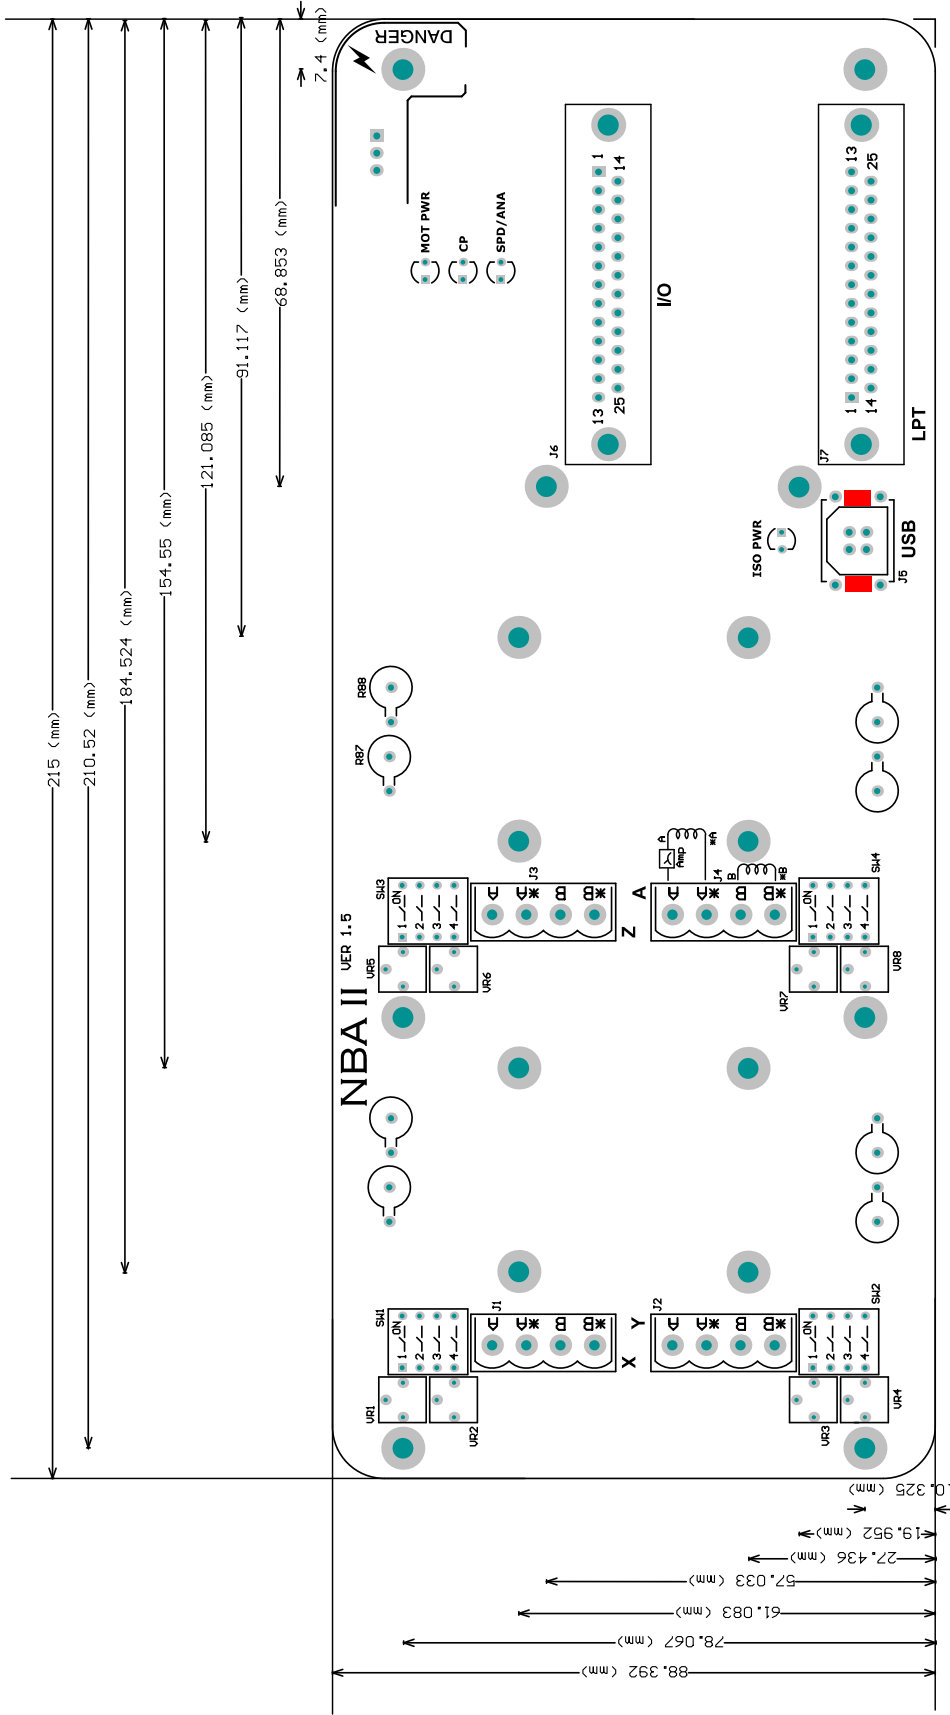

บอร์ดเลอาท์

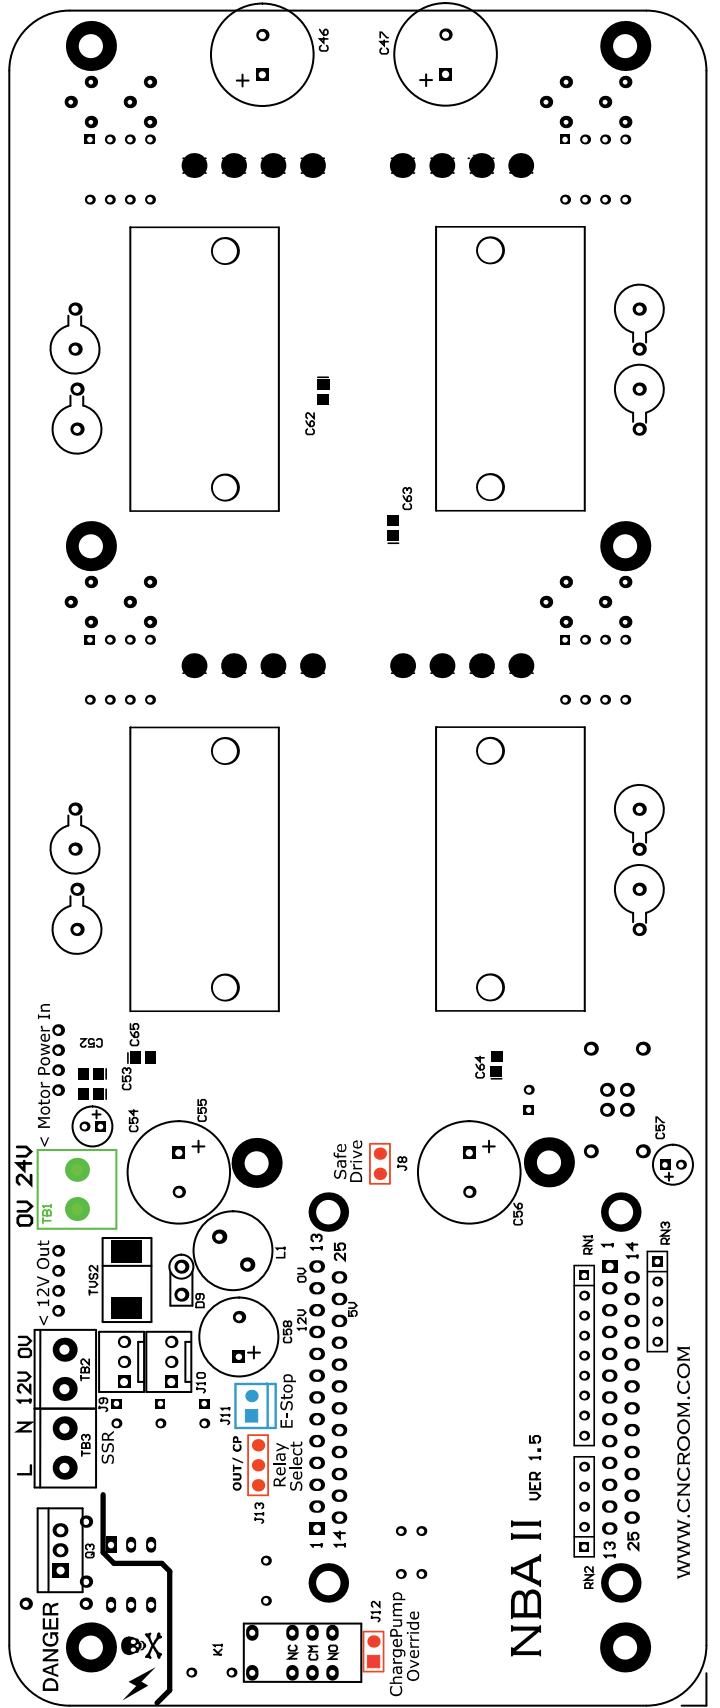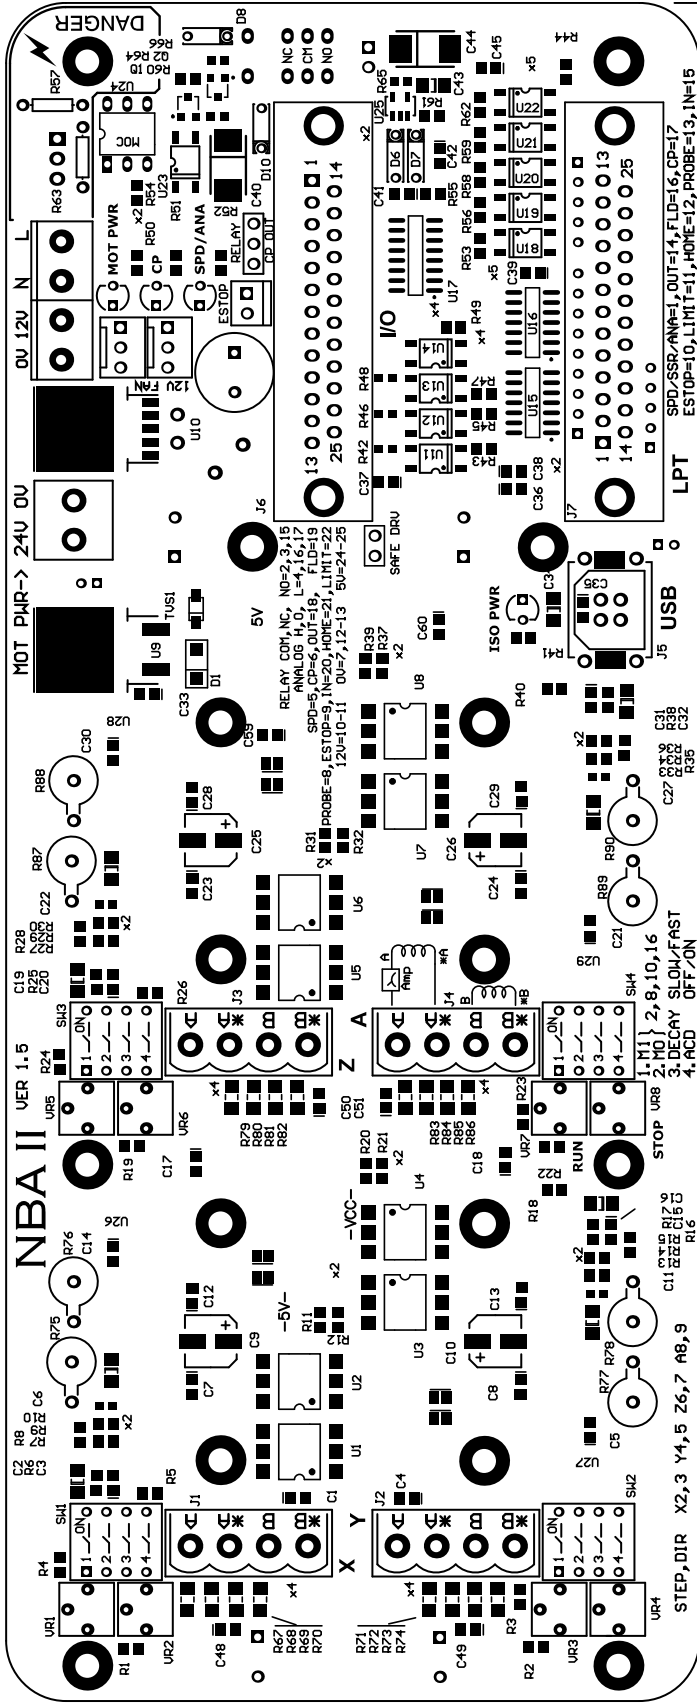

การหาคู่ของขดมอเตอร์

โครงสร้างของสเต็ปปีงมอเตอร์ประกอบไปด้วยโรเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรและขดลวดไฟฟ้าอยู่กับที่สเตเตอร์ ถ้าเราหมุนแกนสเต็ปปีงมอเตอร์ด้วยมือเปล่าๆขดลวดและสนามแม่เหล็กจะตัดกันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลออกมา และถ้าเราจับปลายสายขั้วตักกันขณะที่หมุนมันก็จะเกิดแรงต้าน พลังงานขั้วนี้ จะถูกใช้ในการหาคู่ของสาย - มอเตอร์ที่จะนำมาใช้กับบอร์ด N2AII ได้นั้นจะเป็นมอเตอร์ที่มีสายออกมา 4, 6 และ 8

สำหรับมอเตอร์ 4 สาย นั้นการหาคู่ของขดลวดมอเตอร์จะทำได้ง่ายสุด เพียงแค่จับปลายสาย มอเตอร์ขั้วตักกันทีละคู่แล้วก็หมุนมอเตอร์ด้วยมือ ก็จะทราบทันทีว่าเส้นใดเป็นคู่กัน ถ้าใช้คู่กันเมื่อเราใช้มือหมุนแกนมอเตอร์ก็รู้สึกได้ถึงแรงต้าน ถ้าไม่ถูกคู่ของมันก็จะหมุนได้ฟรี เมื่อได้คู่แล้วก็นำไปต่อโดยไม่ต้องสนใจขั้ว + หรือ -

สำหรับมอเตอร์ 6 สาย ก็ให้ทำลักษณะเดียวกันกับ 4 สาย แต่เราจะรู้ว่า 3 สายกลุ่มใดเป็นกลุ่มเดียวกัน เพราะว่าคูใดคู่หนึ่งใน 3 เส้นขั้วตักกัน เมื่อหมุนมอเตอร์ก็จะเกิดแรงต้าน - เมื่อรู้กลุ่มแล้วก็ให้ใช้โอห์มมิเตอร์วัด เส้นที่เป็นแทปกกลางเทียบกับปลายทั้ง 2 เส้นจะมีค่าความต้านทานแค่ครึ่งหนึ่งและเท่ากันทั้งสองด้าน ในทำนองเดียวกันถ้าวัดคู่ที่เป็นปลายสายจะได้ค่าความต้านทานมากเป็น 2 เท่า เมื่อได้คู่แล้วจากนั้นนำไปต่อโดยไม่ต้องสนใจขั้ว + หรือ -

สำหรับมอเตอร์ 8 สาย ให้พยายามหาคู่มือมอเตอร์ในอินเทอร์เน็ตหรือติดต่อไปยัง support@cncroom.com เพื่อรับวิธีหาขั้วของมอเตอร์ 8 สาย

อาการของมอเตอร์กับการแก้ไข

หลังจากที่เราได้หาคู่ของขดลวดมอเตอร์อย่างคร่าวๆมาแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าขั้ว + หรือ - (เครื่องหมายสแลช / หรือบาร์ หรือ * เป็นเครื่องหมายแสดงขั้วลบ) สำหรับการทดลองขั้วเพื่อหาขั้ว เบื้องต้นเราควรจะต้องตั้งกระแสขั้วไว้เพียง 1 Amp ก่อนซึ่งจะเพียงพอสำหรับดูและฟังเสียงการหมุนของมอเตอร์ ถ้ามอเตอร์ทำงานถูกต้องแล้วค่อยขยับกระแสขึ้นตามความต้องการ อาการที่มอเตอร์ยังไม่ถูกต้องมีดังนี้

ถ้ามอเตอร์หมุนลิ้นปกติ แต่หมุนกลับด้าน ให้ย้ายคู่กัน เช่นจากเดิมเคยต่อคู่แรกเข้าขั้ว A และ /A, คู่ที่สองเข้า B และ /B ให้ต่อใหม่เป็นคู่แรกเข้าขั้ว B, /B แทนและคู่ที่สองเข้า A และ /A

ถ้ามอเตอร์หมุนผิดปกติ มีเสียงดัง มีอาการกระตุก แสดงว่าขั้ว + และ - ของทั้งคู่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ให้ทำการสลับขั้วของคูใดคูหนึ่ง เช่นจากเดิมเคยต่อคู่แรกเข้าขั้ว A และ /A, คู่ที่สองเข้า B และ /B ให้สลับขั้วคู่ที่สองจากเส้นที่เข้า B ย้ายไป /B แทน (ย้ายขั้วกัน) และปล่อยให้คูแรกเหมือนอย่างเดิม

บางทีท่านอาจจะไปได้มอเตอร์ที่มีค่าอินдукแทนซ์ (Inductance) สูงซึ่งถูกออกแบบมาให้หมุนได้ดีที่รอบต่ำ และจะมีอาการกระตุกที่ความเร็วรอบสูงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ - ดังนั้นการทดสอบควรจะสั่งให้มอเตอร์หมุนรอบช้าๆก่อน

หากท่านพบข้อผิดพลาดประการใดในคู่มือเล่มนี้ กรุณาอีเมลไปที่ support@cncroom.com จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น